


## บทที่ 3 อาร์เมเจอร์รีแอคชั่นและคอมมิวเตชัน (*ARMATURE REACTION AND COMMUTATION*)


### 3.1 อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น (*Armature reaction*)

คือเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสอาร์เมเจอร์ซึ่งมีผลกระทบต่อเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก และเป็นสาเหตุทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดลดลง

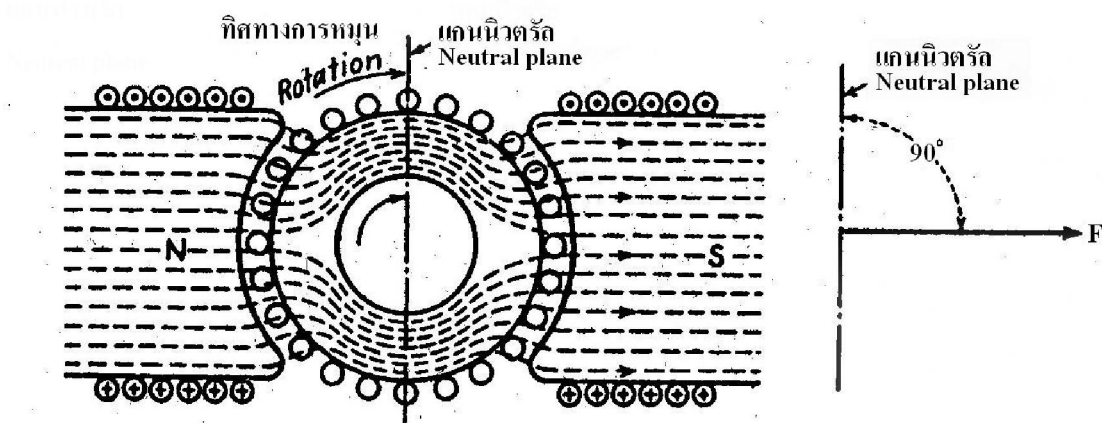


รูปที่ 3-1 เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 3-1 แสดงเส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งเกิดจากกระแสของขดลวดสนามแม่เหล็ก เส้นที่ตั้งฉากกับแนวของเส้นแรงแม่เหล็กเรียกว่า “แกนนิวทรัล” (*neutral plane*) ซึ่งเป็นแกนที่ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในตัวนำ เวกเตอร์  $F$  เขียนแทนขนาดและทิศทางของแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก

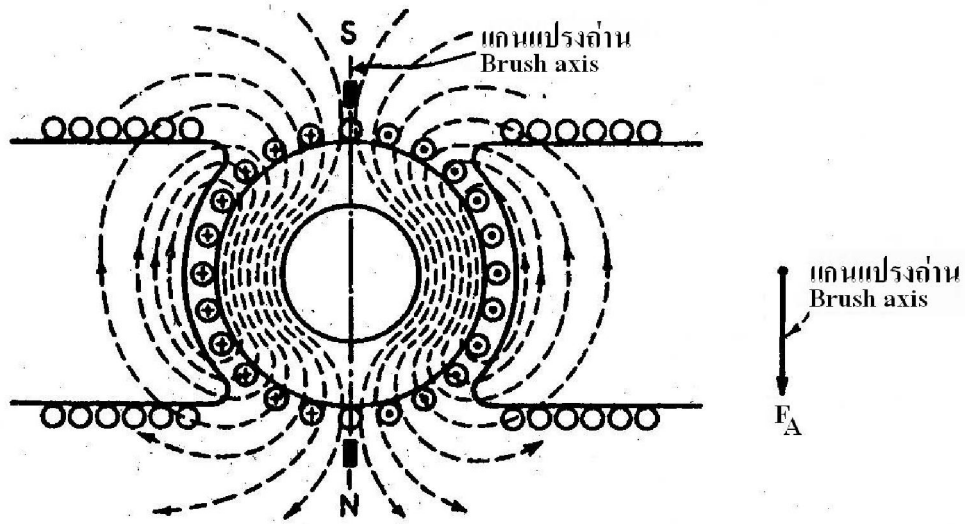

รูปที่ 3-2 เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำในอาร์เมเจอร์


รูปที่ 3-2 แสดงเฉพาะเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำในอาร์เมเจอร์ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลด จะสังเกตเห็นว่ามีทิศทางตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก เวกเตอร์  $F_A$  เขียนแทนขนาดและทิศทางของแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์

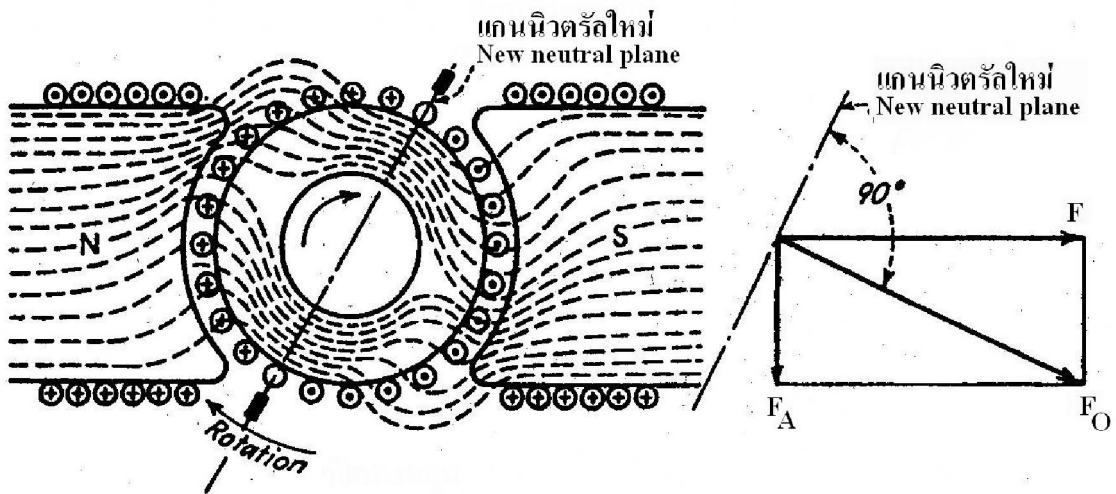

รูปที่ 3-3 ผลรวมระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กและอาร์เมเจอร์


รูปที่ 3-3 ผลรวมระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก  $F$  และเส้นแรงแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์  $F_A$  เป็นเหตุให้เส้นแรงแม่เหล็กรวม (resultant flux)  $F_O$  บิดเบนไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของอาร์เมเจอร์ ทำให้ตำแหน่งของแกนนิวทรัลบิดเบนไปด้วย จึงจำเป็นต้องเลื่อนแปรงถ่านตามไปด้วยไปอยู่ในตำแหน่ง “แกนนิวทรัลใหม่” (new neutral plane) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีประกายไฟ (arc) เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ระยะทางที่แนวแกนนิวตริลและตำแหน่งที่แปรปรวนเคลื่อนไปจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไหลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เวกเตอร์  $F_0$  คือ ผลรวมของแรงเคลื่อนแม่เหล็กระหว่างแรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F$  และ  $F_A$

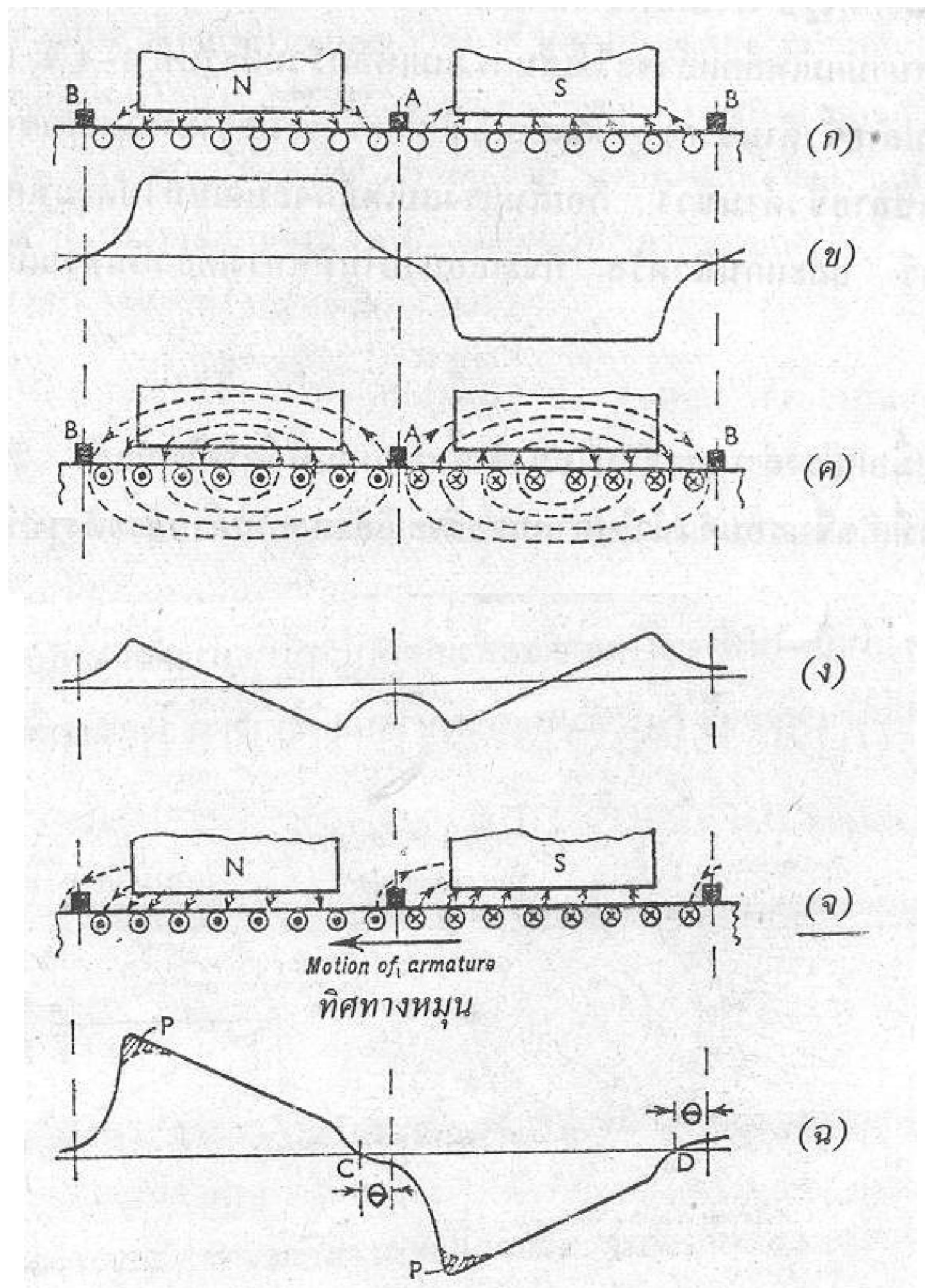


รูปที่ 3-4 แสดงการกระจายของเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำในอาร์เมเจอร์ และผลรวมของเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองแห่ง

รูปที่ 3-4 ก. และ ข. แสดงการกระจายเส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศของขั้วแม่เหล็กเมื่อไม่มีโหลด ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปคลื่นดังรูป ข. รูปที่ 3-4 ค. และ ง. แสดงเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำในอาร์เมเจอร์ในลักษณะ “ครอสฟลักซ์” (cross flux) ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์ เนื่องจากบริเวณกึ่งกลางระหว่างขั้วแม่เหล็กมีความต้านทานแม่เหล็ก (reluctance) สูงมาก จึงทำให้ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กในบริเวณดังกล่าวมีค่าลดลงมาก ดังรูป ง. เมื่อพิจารณาเส้นแรงแม่เหล็กรวมซึ่งเกิดจากขดลวดอาร์เมเจอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กแล้วจะได้เส้นแรงแม่เหล็กรวมดังรูปที่ 3-4 จ. และ ฉ. จะสังเกตเห็นว่าที่ปลายขั้วด้านขวาของขั้วแม่เหล็กแต่ละขั้วจะมีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมากกว่าปลายขั้วด้านขวา คือเส้นแรงแม่เหล็กจะบิดเบนไปตามทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์ และแกนนิวทรัล ก็จะเลื่อนไปในทิศทางเดียวกันด้วยเป็นระยะทางเท่ากับมุม  $\theta$  เมื่อแปรงถ่านถูกเลื่อนไปยังตำแหน่งแกนนิวทรัลใหม่แล้ว ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำในอาร์เมเจอร์จะเอียงลงทางด้านซ้ายดังรูปที่ 3-5

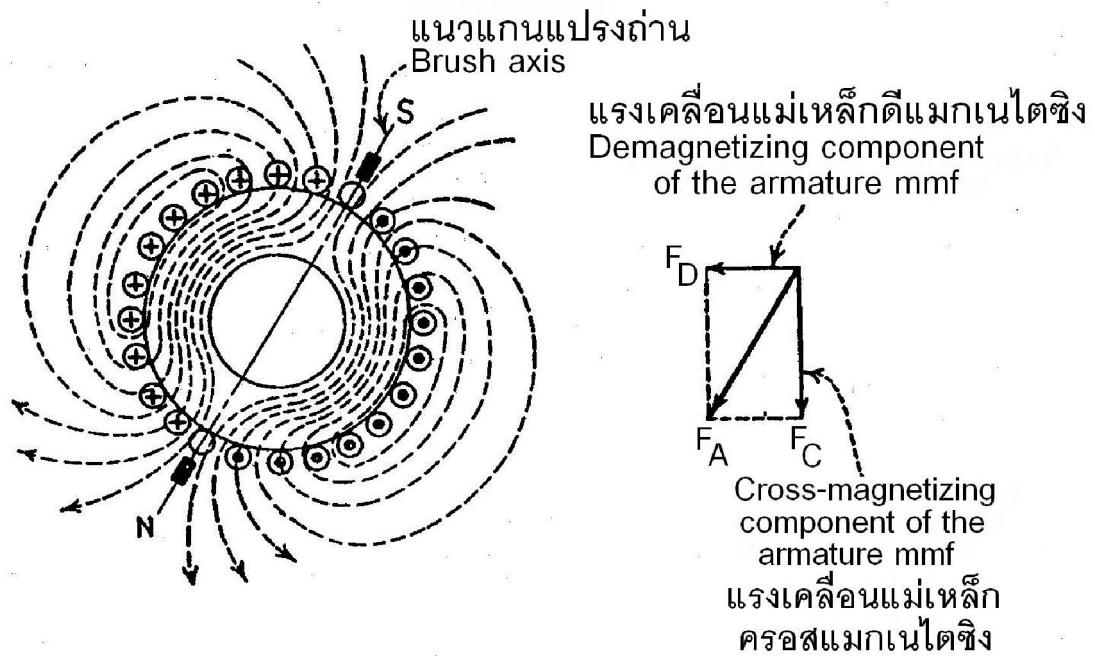


รูปที่ 3-5 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กในอาร์เมเจอร์และตำแหน่งแปรงถ่าน

แรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์ในขณะนี้เขียนแทนด้วยเวกเตอร์  $F_A$  ในรูปที่ 3-5 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้สองส่วน คือ เวกเตอร์  $F_D$  ซึ่งมีทิศทางขนานกับแนวแกนของขั้วแม่เหล็ก (brush axis) และเวกเตอร์  $F_C$  ซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกับแนวแกนของขั้วแม่เหล็ก

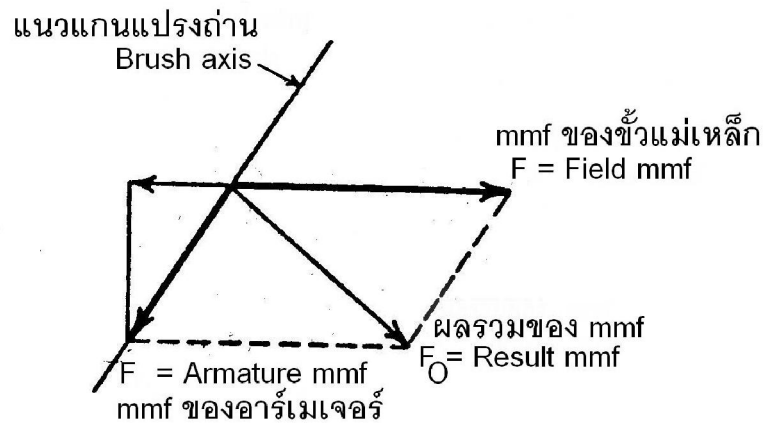

รูปที่ 3-6 เวกเตอร์ผลรวมระหว่างแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์และของขั้วแม่เหล็ก

จะสังเกตเห็นว่าเวกเตอร์  $F_D$  มีทิศทางตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กดังรูปที่ 3-6 ซึ่งจะ  
เป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กลดลง แรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F_D$  นี้เรียกว่า “ดีแมกเนไตซิง”  
(*Demagnetizing m.m.f.*) ของอาร์เมเจอร์รีแอคชั่นสำหรับเวกเตอร์  $F_C$  ซึ่งที่ทิศทางตั้งฉากกับเวกเตอร์  $F$   
จะเป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กบิดเบนไป แรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F_C$  นี้เรียกว่า “ครอสแมกเนไต  
ซิง” (*Cross magnetizing m.m.f.*) ของอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น

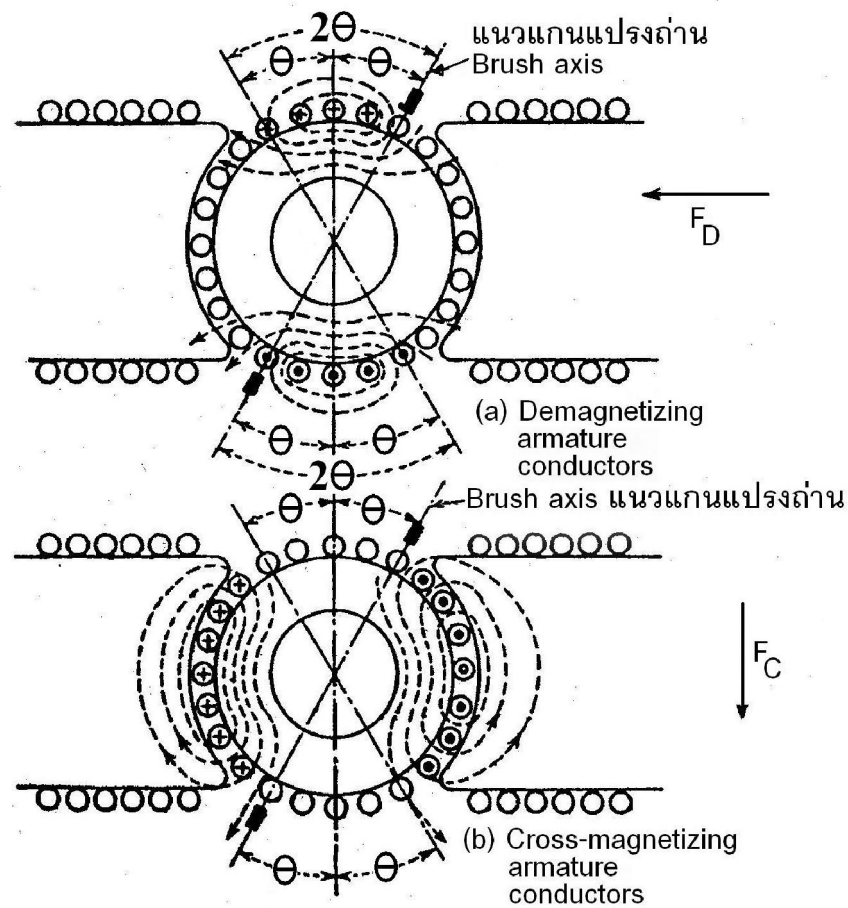

รูปที่ 3-7 ก) แสดงตัวนำที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กดีแมกเนไตซิง ( $F_D$ )

ข) แสดงตัวนำที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กครอสแมกเนไตซิง ( $F_C$ )

ลวดตัวนำในอาร์เมเจอร์ซึ่งทำให้เกิดผลทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นแสดงไว้ในรูปที่ 3-7 ก. และ ข. ในรูปที่ 3-7 ก. แสดงตำแหน่งแปรงถ่านเลื่อนไปจากแนวแกนนิวทรัลไปเป็นมุม  $\theta$  ลวดตัวนำทั้งหมดที่อยู่ในมุม  $2\theta$  ทั้งด้านบนและด้านล่างของอาร์เมเจอร์จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F_D$  มีทิศทางตรงข้ามกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก  $F$  เรียกแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนำภายในมุม  $2\theta$  ว่า “ดีแมกเนไตซิง” (demagnetizing) หรือ “แบคแอมป์เปร์-เทินส์” (back ampere turns) สำหรับลวดตัวนำที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของอาร์เมเจอร์คือตัวนำที่อยู่ภายนอกมุม  $2\theta$  ดังรูปที่ 3-7 ข. จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F_C$  มีทิศทางเคลื่อนที่ลงตั้งฉากกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก  $F$  เรียกแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนำที่อยู่ภายนอกมุม  $2\theta$  ว่า “ครอสแมกเนไตซิง” (Cross magnetizing) หรือ “ครอสแอมป์เปร์เทินส์” (Cross ampere turns) ซึ่งแรงเคลื่อนแม่เหล็ก  $F_C$  นี้จะเป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กบิดเบนไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์

ผลที่เกิดจากแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์ทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นคือ

กรณีคอสแมกเนไตซิ่ง หรือ คอสแอมแปร์เทินส์ ทำให้ต้องเลื่อนตำแหน่งแปร่งถ่านไปจากตำแหน่งเดิมเป็นมุม  $\theta$  ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์และเมื่อกระแสไหลดเปลี่ยนแปลงไป มุม  $\theta$  ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อลดประกายไฟที่เกิดขึ้นที่แปร่งถ่าน

กรณีดีแมกเนไตซิ่ง หรือ แบคแอมแปร์เทินส์ จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามกระแสไหลด และเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กของดีแมกเนไตซิ่ง มีทิศทางตรงข้ามกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กลดลง ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ได้มีค่าลดลง

### 3.2 การหาค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็กดีแมกเนไตซ์ต่อหนึ่งขั้ว

#### (Demagnetizing AT per pole)

เราสามารถทำให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กพิเศษ หรือ แอมแปร์-เทินส์พิเศษ (*extra ampere turns*) เข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก

$$\begin{aligned} \text{ให้ } Z &= \text{จำนวนลวดตัวนำทั้งหมดบนอาร์เมเจอร์ (} Z=2T \text{ หรือ } T = Z/2\text{)} \\ I &= \text{กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละตัวนำบนอาร์เมเจอร์} \\ &= I_a / 2 \text{ เมื่อพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ} \\ &= I_a / P \text{ เมื่อพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพ} \\ I_a &= \text{กระแสทั้งหมดที่ไหลในอาร์เมเจอร์} \\ \theta_m &= \text{มุมที่แกนนิวทรัลใหม่ บิดเบนไปจากเดิมเป็นองศาทางกล} \end{aligned}$$

จำนวนลวดตัวนำทั้งหมดบนอาร์เมเจอร์ที่อยู่ภายในมุม  $2\theta$  ทั้งด้านบนและด้านล่างของอาร์เมเจอร์ ดังรูปที่

$$3-7 \text{ ก. } = \frac{4\theta}{360} \times Z$$

เนื่องจากลวดตัวนำสองตัวคือขดลวดหนึ่งรอบ ( $Z=2T$ )

$$\begin{aligned} \therefore \text{จำนวนรอบทั้งหมดที่อยู่ภายในมุมดังกล่าว} &= \frac{2\theta m}{360} \times Z \\ \therefore \text{ดีแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อหนึ่งขั้วของขั้วแม่เหล็ก} &= \frac{2\theta m}{360} \times ZI \\ \therefore \text{ดีแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อหนึ่งขั้ว} &= \frac{\theta m}{360} \times ZI \\ \therefore \boxed{AT_d / pole} &= \boxed{ZI \times \frac{\theta m}{360}} \quad \dots 3.1 \end{aligned}$$

### 3.3 การหาค่าแรงเคลื่อนแม่เหล็กครอสแมกเนไตซ์ต่อหนึ่งขั้ว

#### (Cross magnetizing AT per pole)

ลวดตัวนำที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนแม่เหล็กครอสแมกเนไตซ์ คือตัวนำที่อยู่นอกมุม  $2\theta$  ดังรูปที่ 3-7

ข. เรียกลวดตัวนำแถบนี้ว่า ดิสทอร์ทติ้ง หรือ ครอสคอนดัคเตอร์ (*distorting or conductors*)

$$\begin{aligned} \text{จำนวนลวดตัวนำทั้งหมดบนอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้ว} &= \frac{Z}{P} \\ \text{แรงเคลื่อนแม่เหล็กหรือแอมแปร์-เทินส์ทั้งหมดบนอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้ว} &= \frac{ZI}{2P} \\ \therefore \text{ครอสแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อหนึ่งขั้ว} &= \frac{ZI}{2P} - ZI \times \frac{\theta m}{360} \\ &= ZI \left[ \frac{1}{2P} - \frac{\theta m}{360} \right] \end{aligned}$$



$$\therefore \boxed{AT_c / pole = ZI \left[ \frac{1}{2P} - \frac{\theta_m}{360} \right]} \quad \dots 3.2$$

ข้อสังเกต

1. การลดผลของดีแมกเนไตซิ่ง แอมแปร์-เทินส์เกิดจากรีแอกชั่นทำได้โดยพันขดลวดเสริมเข้าไปในแต่ละขั้วแม่เหล็ก

$$\begin{aligned} \text{จำนวนรอบที่พันเสริมเข้าไปต่อหนึ่งขั้ว} &= \frac{AT_d}{I_{sh}} \quad \text{สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วที่} \\ &= \frac{AT_d}{I_a} \quad \text{สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซี่รี่} \end{aligned}$$

ถ้ากำหนดค่าลิกเกจแฟคเตอร์  $\mu$  มาให้ให้นำไปคูณกับค่า  $AT_d$


2. ถ้ามุม  $\theta$  กำหนดให้เป็นองศาทางไฟฟ้า ก็ต้องเปลี่ยนเป็นองศาทางกลโดยใช้สูตรความสัมพันธ์ดังนี้

$$\boxed{\theta_m = \frac{2}{P} \theta_C}$$


เมื่อ  $\theta_m$  = องศาทางกล  
 $\theta_C$  = องศาทางไฟฟ้า

### 3.4 ขดลวดชดเชยหรือขดลวดคอมเพนเซตติ้ง (*Compensating winding*)


ขดลวดชุดนี้จะพันอยู่ในร่องบริเวณผิวด้านหน้าของขั้วแม่เหล็ก ดังนั้นจึงพันอยู่ในลักษณะที่ตัวนำของขดลวดชดเชยวางขนานกับขดลวดอาร์เมเจอร์ และต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ การพันขดลวดชดเชยจะพันไว้ในทิศทางที่ทำให้เกิดแอมแปร์-เทินส์เท่ากับ และมีทิศทางตรงข้ามกับแอมแปร์-เทินส์ของอาร์เมเจอร์ โดยวิธีการดังกล่าว เมื่อกระแสไหลเปลี่ยนแปลง แอมแปร์-เทินส์ของขดลวดทั้งสองแห่งนี้จะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน และจะหักล้างกันได้หมดพอดีจึงไม่จำเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งแปร่งถ่านไปจากแกนนิวตรัลเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งเมื่อไม่มีโหลด

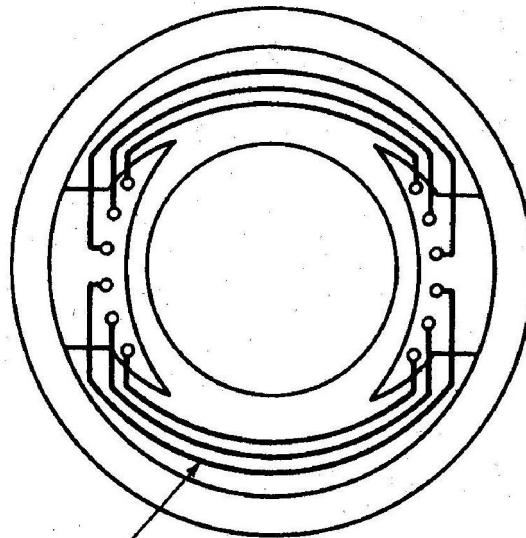


Compensating windings  
ขดลวดชดเชย

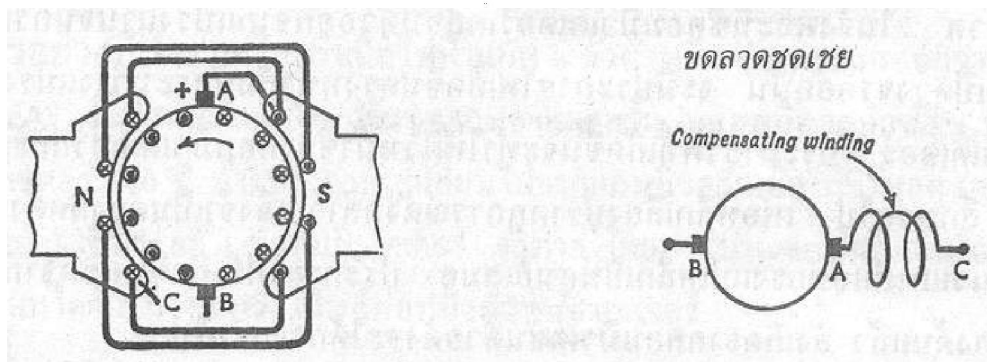

รูปที่ 3-8 การจัดวางตำแหน่งและการต่อวงจรของขดลวดชดเชย

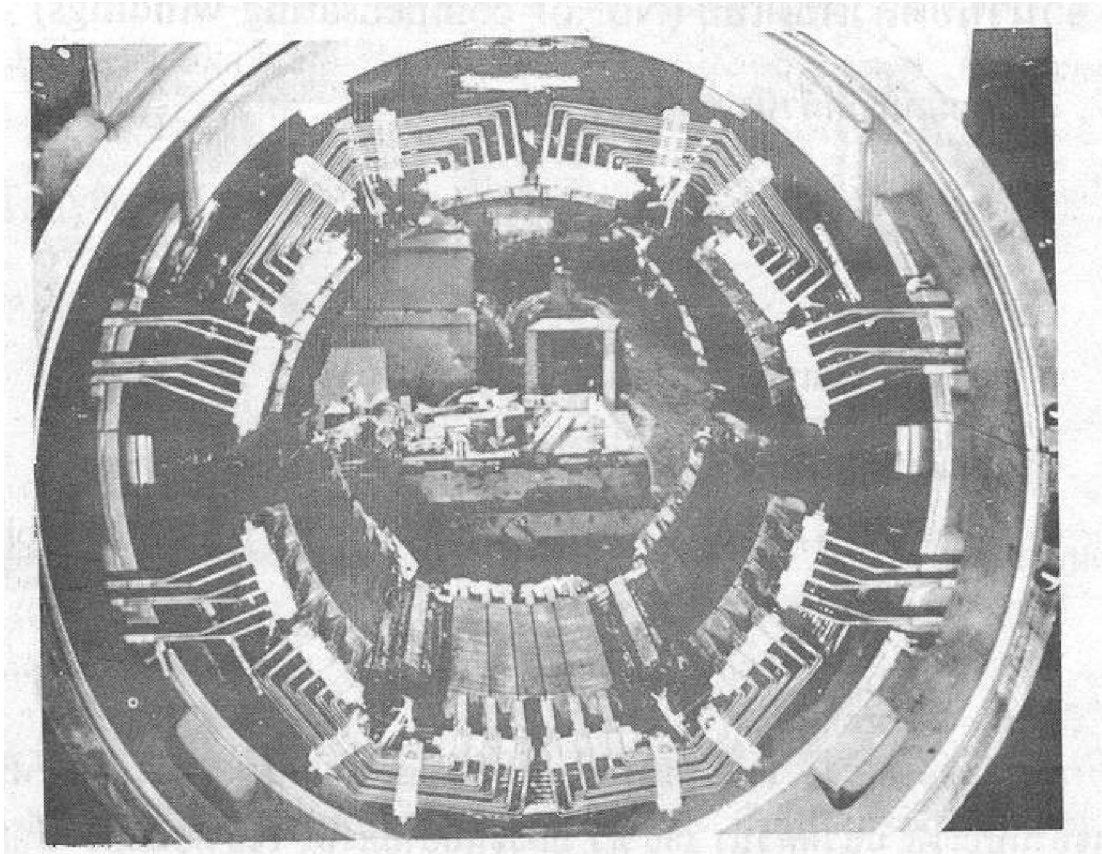

รูปที่ 3-9 ขดลวดชดเชย (Compensating winding) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 6 ขั้ว

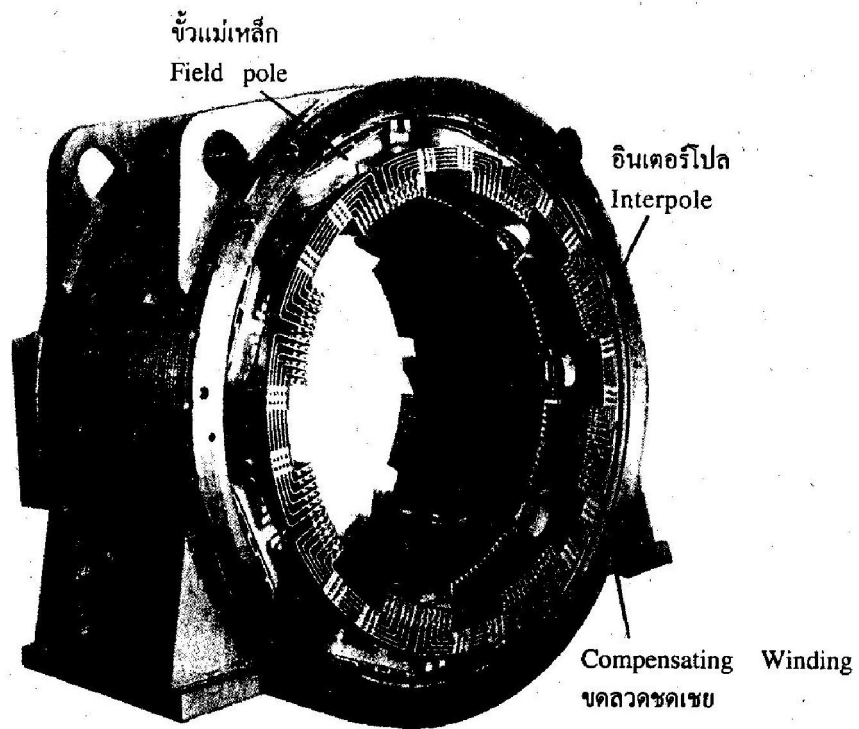

เนื่องจากมีความยุ่งยากในการผลิตและทำให้ราคาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงขึ้น จึงไม่นิยมใช้ขดลวดชดเชยในเครื่องธรรมดาทั่วไป แต่จะใช้กับเครื่องที่ใช้กับงานพิเศษ เช่น ในเครื่องที่มีขนาดใหญ่ เครื่องที่ใช้งานในลักษณะที่มีโหลดเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ในทันทีทันใด

ในเครื่องกำเนิดที่ไม่มีขดลวดชดเชย เมื่อจ่ายโหลดแกนนิวตรัลจะเลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการหมุนของอาร์เมเจอร์ ถ้าแปรงถ่านยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมโดยไม่เลื่อนตามไปด้วย ลวดตัวนำของขดลวดที่ต่อกับซีคอมมิวเตเตอร์ที่สัมผัสกับแปรงถ่านจะตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดนั้น และมีกระแสไหลวนอยู่ในขดลวด ในจังหวะที่ซีคอมมิวเตเตอร์เคลื่อนตัวออกจากแปรงถ่านจนกระทั่งทำให้ขดลวดเปิดวงจรออกนั้น จะมีประกายไฟเกิดขึ้นตรงหน้าสัมผัสระหว่างแปรงถ่านค่อยๆ สึกหรือไป เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องติดตั้งแปรงถ่านไว้ในแนวแกนที่เส้นแรงแม่เหล็กเป็นศูนย์เสมอ ประกายไฟที่เกิดขึ้นนอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ยังเกิดจากคอมมิวเตชันด้วยดังจะได้อีกกล่าวต่อไป

### 3.5 จำนวนขดลวดชดเชย (*No. of compensating winding*)

$$\text{จำนวนลวดตัวนำบนอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้ว} = \frac{Z}{P}$$

$$\text{จำนวนรอบของขดลวดอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้ว} = \frac{Z}{2P}$$

$$\therefore \text{จำนวนแอมแปร์-เทินส์บนอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้ว} = \frac{ZI}{2P}$$

$$\text{จำนวนแอมแปร์-เทินส์บนอาร์เมเจอร์ต่อหนึ่งขั้วของขดลวดชดเชย}$$

$$= \frac{ZI}{2P} \times \frac{\text{Pole arc}}{\text{Pole pitch}}$$

$$\boxed{\text{No. of compensating winding} = 0.7 \times \frac{ZI}{2P}} \quad \dots 3.3$$

ตัวอย่างที่ 3.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 4 ขั้วตัวหนึ่ง พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ มีลวดตัวนำ 480 ตัว มีกระแสอาร์เมเจอร์ 144 แอมแปร์ ถ้าแปรงถ่านถูกเลื่อนไป  $10^\circ$  จงคำนวณหาค่าดีแมกเนไตซิ่ง และครอสแมกเนไตซิ่ง แอมแปร์-เทินส์ ต่อหนึ่งขั้ว

วิธีทำ กระแสไฟฟ้าในแต่ละตัวนำบนอาร์เมเจอร์

$$I = \frac{I_a}{2}$$

$$Z = 480, \theta_m = 10^\circ$$

$$AT_d / pole = ZI x \frac{\theta_m}{360} = 480 \times 72 \times \frac{10}{360} = 960 AT$$

$$AT_c / pole = ZI \left[ \frac{1}{2P} - \frac{\theta_m}{360} \right]$$

$$= 480 \times 72 \left[ \frac{1}{2 \times 4} - \frac{10}{360} \right] = 3,360 AT$$

ตัวอย่างที่ 3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ 8 ขั้วตัวหนึ่ง จ่ายกระแสออกจากอาร์เมเจอร์ 200A ที่แรงดัน 500V พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพมีลวดตัวนำ 1,280 ตัว มีคอมมิวเตเตอร์ 160 ซึ่งถ้าแปรงถ่านถูกเลื่อนไปจากแกนนิวทรัลเมื่อไม่มีโหลด (no-load neutral axis) เป็นระยะ 4 ซึ่งคอมมิวเตเตอร์ จงหาค่าโดยประมาณของดีแมกเนไตซิ่งและครอสแมกเนไตซิ่ง แอมแปร์-เทินส์ต่อหนึ่งขั้วบนอาร์เมเจอร์

วิธีทำ กระแสในแต่ละตัวนำบนอาร์เมเจอร์

$$I = \frac{I_a}{P} = \frac{200}{8} = 25 A$$

$$Z = 1,280, \theta_m = \frac{4}{160} \times 360^\circ = 9^\circ$$

$$AT_d / pole = ZI x \frac{\theta_m}{360} = 1,280 \times 25 \times \frac{9}{360} = 800 AT$$

$$AT_c / pole = ZI \left[ \frac{1}{2P} - \frac{\theta_m}{360} \right]$$

$$= 1,280 \times 25 \times \left[ \frac{1}{2 \times 8} - \frac{9}{360} \right]$$

$$= 1,200 AT$$

ข้อสังเกต จำนวนขดลวด = 160 จำนวนตัวนำ = 1,280 ดังนั้น ในแต่ละคอกซ์ไชต์จึงประกอบด้วยจำนวนตัวนำ =  $1,280 / 160 = 8$  ตัว

**ตัวอย่างที่ 3.3** เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วขนาด  $100KW$  ,  $500V$  6 Pole พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพมีตัวนำ  $600$  ตัว ถ้าแปรงถ่านถูกเลื่อนไป  $10^\circ$  จงหาดีแมกเนไตคอสแมกเนไตซิง แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว ขดลวดชั้นที่ฟิลด์มีความต้านทาน  $50$  โอห์ม

วิธีทำ

$$\text{กระแสเอาท์พุทหรือกระแสโหลด} = \frac{100,000}{500} = 200A$$

$$I_{sh} = \frac{500}{50} = 10A$$

$$I_a = 200+10 = 210A$$

กระแสในแต่ละตัวนำบนอาร์เมเจอร์

$$I = \frac{I_a}{P} = \frac{210}{6} = 35A$$

$$Z = 600, \quad \theta_m = 10^\circ$$

$$AT_d / pole = ZI x \frac{\theta_m}{360}$$

$$= 600 \times 35 \times \frac{10}{360}$$

$$= 583 AT$$

$$AT_c / pole = ZI \left[ \frac{1}{2P} - \frac{\theta_m}{360} \right]$$

$$= 600 \times 35 \left[ \frac{1}{2 \times 6} - \frac{10}{360} \right]$$

$$= 1,167 AT$$

**ตัวอย่างที่ 3.4** เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 4 ขั้ว จ่ายกระแส  $143A$  มีลวดตัวนำบนอาร์เมเจอร์  $492$  ตัว และพันขดลวดอาร์เมเจอร์ ก.แบบเวฟ ข. แบบแลพ เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดแปรงถ่านไป  $10^\circ$  จงคำนวณหาดีแมกเนไตซิง แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว ถ้าขดลวดชั้นที่ฟิลด์มีกระแสไหลผ่าน  $10A$  จงหาจำนวนรอบพิเศษของชั้นที่ฟิลด์เพื่อหักล้างกับค่าดีแมกเนไตซิง แอมแปร์-เทินส์

วิธีทำ

$$Z = 492, \quad \theta = 10^\circ$$

$$AT_d / pole = ZI x \frac{\theta_m}{360}$$

$$I_a = 143+10 = 153A$$

$$I = \frac{I_a}{2} = \frac{153}{2} \quad \text{เมื่อพันแบบเวฟ}$$

$$I = \frac{I_a}{P} = \frac{153}{4} \quad \text{เมื่อพันแบบแลพ}$$

$$\text{ก) } \therefore AT_d / pole = 492 \times \frac{153}{2} \times \frac{10}{360} = 1046 AT$$


$$\text{จำนวนรอบพิเศษของชั้นที่ฟิลด์} = \frac{1046}{10} \approx 105T$$

$$\text{ข) } \therefore AT_d / \text{pole} = 492 \times \frac{153}{4} \times \frac{10}{360} = 523 AT$$

$$\text{จำนวนรอบพิเศษของชั้นที่ฟิลด์} = \frac{523}{10} \approx 52T$$



### 3.5 คอมมิวเตชัน (Commutation)

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในลวดตัวนำของขดลวดอาร์เมเจอร์ที่อยู่ใต้ขั้วเหนือและขั้วใต้จะต้องมีทิศทางตรงข้ามกัน และในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ซึ่งเป็นตำแหน่งแนวแกนของแปรงถ่าน (Brush axis) จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นศูนย์ นั่นคือ เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์หมุนไปกระแสในลวดตัวนำดังกล่าวจะมีทิศทางเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อไหลผ่านคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านจะได้ไฟฟ้ากระแสตรงไหลในทิศทางเดียวกัน ถ้าพิจารณาเฉพาะขดลวด 2-5' ในรูปที่ 3-10 ก. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แปรงถ่านสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ซี่ที่ 3 เพียงซี่เดียวกระแสในขดลวด 2-5' ขณะนี้จะไหลอยู่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา กระแสที่ไหลคือ  $i_a$  เมื่ออาร์เมเจอร์หมุนต่อไปอีกทำให้แปรงถ่านสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ซี่ที่ 2 และ 3 พร้อมกัน ดังรูปที่ 3-10 ข. ขดลวด 2-5' จะอยู่ในสภาวะลัดวงจร โดยมี  $i$  คือกระแสลัดวงจร เมื่ออาร์เมเจอร์หมุนต่อไปถึงตำแหน่งที่แปรงถ่านสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ซี่ที่ 2 เพียงซี่เดียว กระแสในขดลวด 2-5' ขณะนี้จะไหลในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา กระแสที่ไหลคือ  $i_a$  การที่กระแสในขดลวด 2-5' มีทิศทางเปลี่ยนแปลงจาก  $+i_a$  ไปเป็น  $-i_a$  ในช่วงเวลาที่ขดลวดเคลื่อนที่ผ่านแปรงถ่านนี้ เรียกว่า “คอมมิวเตชัน” (commutation) การกลับทิศทางการไหลของกระแสในขณะที่ขดลวดอาร์เมเจอร์เคลื่อนที่ผ่านแปรงถ่าน (brush axis) ซึ่งทำให้เกิดการลัดวงจรในขดลวด 2-5' ดังรูปที่ 3-10 ข. เรียกว่าช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน ( $T_c$ )

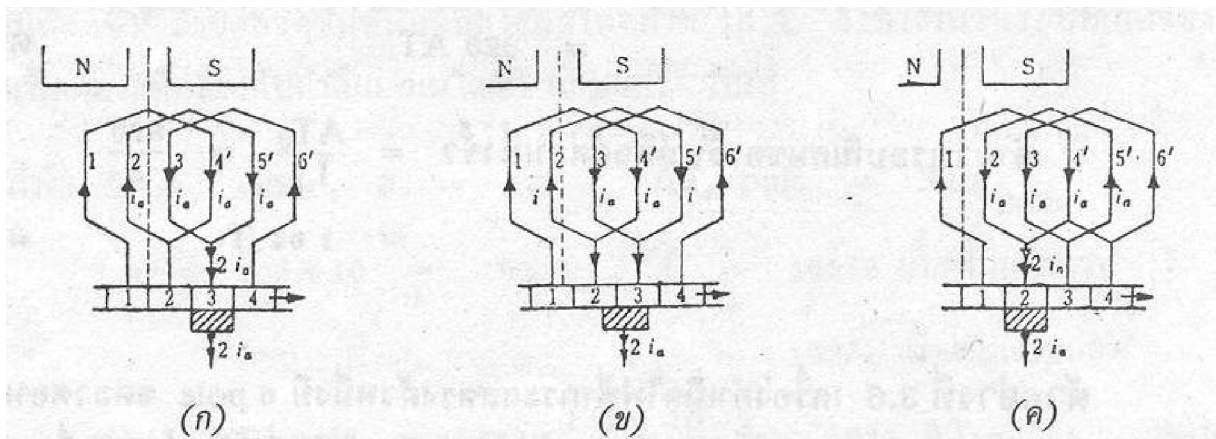


รูปที่ 3-10 ก.ขดลวด 2-5' เริ่มเข้าสู่สภาวะคอมมิวเตชัน ข. ขดลวด 2-5' อยู่ในสภาวะลัดวงจร เรียกว่าช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน ค. ขดลวด 2-5' เสร็จสิ้นการคอมมิวเตชัน




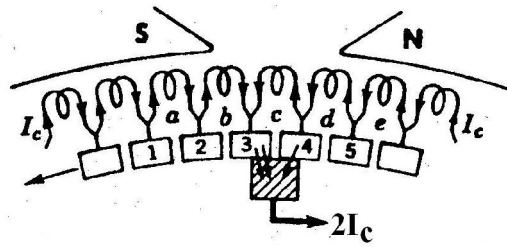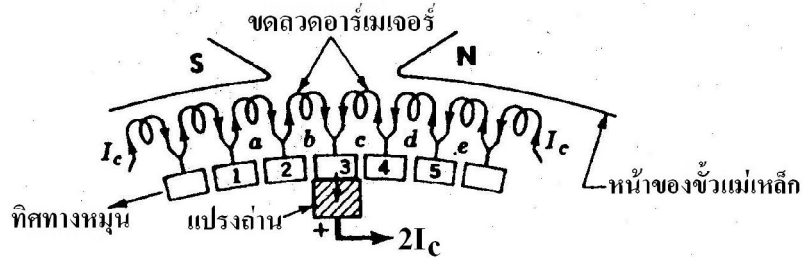

(ข)

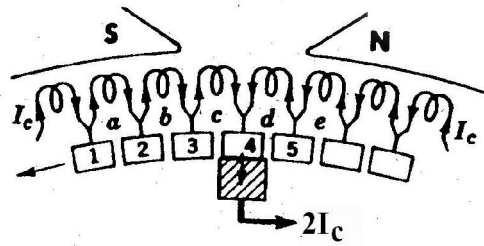

ถ้าพิจารณารูปที่ 3-10 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน ค่าอินดักแตนซ์ (inductance)  $L$  ในขดลวดจะพยายามต่อต้าน (ขัดขวาง) การเปลี่ยนแปลงของกระแสในขดลวด 2-5' กระแสในขดลวดดังกล่าวจึงไม่สามารถกลับทิศทางการไหลได้ทั้งหมดในช่วงเวลา  $T_c$  ในตำแหน่งที่คอมมิวเตเตอร์ซี่ที่ 3 เคลื่อนตัวพ้นจากแปรงถ่าน ดังรูปที่ 3-10 ค. กรณีที่กระแสในขดลวดยังมีค่าไม่ถึง  $-i_a$  นั้น เนื่องจากกระแสที่ตำแหน่งนี้ต้องมีค่า  $-i_a$  เสมอ นั่นคือในตำแหน่งดังกล่าวจะเกิด *self induced e.m.f.* หรือรีแอคแตนซ์โวลต์เตจ (reactance voltage)  $= -L \frac{di}{dt}$  ขึ้นในจังหวะที่ขดลวดเปิดวงจรด้วยค่าที่สูงมาก จึงเกิดประกายไฟ (spark) ขึ้นระหว่างแปรงถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ซี่ที่ 3 ที่เริ่มแยกตัวออกจากกัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสลัดวงจรซึ่งเกิดขึ้นในขดลวดในช่วงเวลาของการคอมมิวเตชันแสดงด้วยเส้นกราฟในรูปที่ 3-11

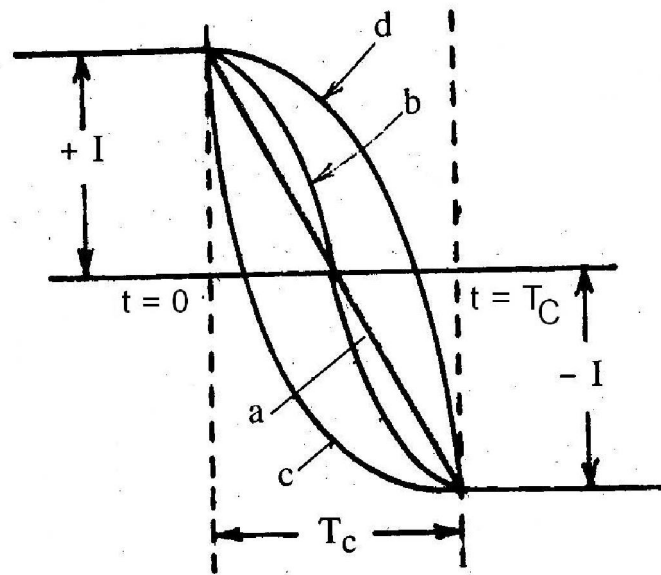

รูปที่ 3-11 เส้นกราฟในช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน

ในรูปที่ 3-11 เส้นกราฟ *a* แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระแสตัววงจรเป็นเส้นตรงเรียกว่า คอมมิวเตชันในอุดมคติ (*Ideal commutation*) ซึ่งถือว่าไม่มีประกายไฟเกิดขึ้น เส้นกราฟ *b* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายของการคอมมิวเตชัน ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าการคอมมิวเตชันที่ไร้ประกายไฟ (*Sinusoidal commutation*) เส้นกราฟ *c* เป็นกรณีที่กระแสเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป เรียกว่า “โอเวอร์ คอมมิวเตชัน” (*Over commutation*) ส่วนเส้นกราฟ *d* นั้นจะกลับกันคือกระแสเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปเรียกว่า “อันเดอร์ คอมมิวเตชัน” (*Under commutation*) เนื่องจากกระแสเปลี่ยนแปลงมากในช่วงแรกของโอเวอร์ คอมมิวเตชัน และช่วงท้ายของอันเดอร์ คอมมิวเตชัน ประกายไฟจึงเกิดได้ง่ายที่ด้านแปรปร่งถ่านเลื่อนเข้ากรณี โอเวอร์คอมมิวเตชัน และที่ด้านแปรปร่งถ่านเลื่อนออกกรณีอันเดอร์คอมมิวเตชัน

3.5.1 ช่วงเวลาของคอมมิวเตชัน (Time of commutation)

ให้	$Wb$	=	ความกว้างของแปรงถ่าน	เป็น ซม.
	$Wm$	=	ความหนาของฉนวนไมก้า	เป็น ซม.
	$v$	=	ความเร็วตามเส้นรอบวงของคอมมิวเตเตอร์	เป็น ซม./วินาที
	$T_c$	=	ช่วงเวลาของคอมมิวเตชันหรือลัดวงจร	เป็น วินาที

$$T_c = \frac{Wb - Wm}{v}$$

ข้อสังเกต ถ้ากำหนดความกว้างของแปรงถ่านในรูปของซี่คอมมิวเตเตอร์ ต้องเปลี่ยนความเร็วตามเส้นรอบวงของคอมมิวเตเตอร์ให้อยู่ในรูปของซี่คอมมิวเตเตอร์ต่อวินาทีด้วย

ช่วงเวลาของคอมมิวเตชัน คือช่วงเวลาซึ่งนับตั้งแต่แปรงถ่านทำให้ขลวดในอาร์เมเจอร์เริ่มลัดวงจรจนกระทั่งขลวดนั้นเริ่มเปิดวงจรออก ปกติจะใช้เวลาไม่นานมากประมาณ 0.5-2 มิลลิวินาที

3.5.2 ค่าของรีแอคแตนซ์โวลท์เตจ (Value of reactance voltage)

ถ้า  $I$  = กระแสที่ไหลผ่านลวดตัวนำ ดังนั้นกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน คือ  $= I - (-I) = 2I$

∴ Self induced e.m.f. หรือรีแอคแตนซ์โวลท์เตจ (reactance voltage) ( $E$ )

รีแอคแตนซ์โวลท์เตจ	= $Lx \frac{2I}{T_c}$	ถ้าคอมมิวเตชันเป็นเชิงเส้น (linear commutation)
รีแอคแตนซ์โวลท์เตจ	= $1.11Lx \frac{2I}{T_c}$	ถ้าคอมมิวเตชันเป็นรูปคลื่นไซน์ (sinusoidal commutation)

ตัวอย่างที่ 3.7 อาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่ง หมุนด้วยความเร็ว 800 รอบต่อนาที มีคอมมิวเตเตอร์ 123 ซี่ แปรงถ่านแต่ละอันหนาเท่ากับ 3 ซี่คอมมิวเตเตอร์ จงหาช่วงเวลาที่ยาร์เมเจอร์ถูกลัดวงจร

วิธีทำ โจทย์ไม่ได้กำหนดความหนาของฉนวนไมก้า ดังนั้นจึงไม่นำมาคิด

จากสูตร  $T_c = \frac{Wb - Wm}{v}$

$Wb = 3$  ซี่คอมมิวเตเตอร์,  $Wm = 0$

$v =$  ความเร็วตามเส้นรอบวงของคอมมิวเตเตอร์ เป็น ซม./วินาที  
 $= \left(\frac{800}{60}\right) \times 123$  ซี่ / วินาที

∴ ช่วงเวลาที่ขลวดถูกลัดวงจร

$$\begin{aligned}
 T_c &= \frac{3-0}{\frac{800 \times 123}{60}} = \frac{3 \times 60}{800 \times 123} \\
 &= 0.00183 \text{ วินาที} \\
 &= 1.83 \text{ มิลิวินาที (mS)}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3.8 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่งมี 3 ขั้วอาร์เมเจอร์พันแฉนวนด้วยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที คอมมิวเตเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ถ้ากระแสอาร์เมเจอร์เป็น 150 แอมแปร์ แปรปร่งถ่าน 1.25 ซม. ขดลวดแต่ละขดบนอาร์เมเจอร์มีค่า self inductance 0.07 มิลลิเฮนรี่ จงหา แรงเคลื่อนไฟฟ้าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในขดลวดแต่ละขดระหว่างเกิดคอมมิวเตชัน สมมติให้เป็นคอมมิวเตชันแบบเชิงเส้น (linear commutation)

<u>วิธีทำ</u>	จากสูตร	$E$	$=$	$Lx \frac{2I}{T_c}$	
	เมื่อ	$L$	$=$	$0.07 \times 10^{-3}$ เฮนรี่	
		$I$	$=$	กระแสในแต่ละตัวนำ	
			$=$	$\frac{I_a}{2} = \frac{150}{2} = 75$ แอมแปร์	
		$W_b$	$=$	1.25 ซม.	
		$W_m$	$=$	0	
		$v$	$=$	$\frac{\pi x dx \times 1500}{60} = \frac{\pi x 30 x 1500}{60}$ ซม./วินาที	
	$\therefore$	$T_c$	$=$	$\frac{W_b - W_m}{v}$	
			$=$	$\frac{(1.25 - 0)}{\frac{\pi x 30 x 1500}{60}} = \frac{1.25 \times 60}{\pi x 30 x 1500}$ วินาที	
		$E$	$=$	$Lx \frac{2I}{T_c}$	
			$=$	$0.07 \times 10^{-3} x \frac{2 \times 75}{\frac{1.25 \times 60}{\frac{\pi x 30 x 1500}}{1.25 \times 60}}}$	
			$=$	$0.07 \times 10^{-3} x \frac{2 \times 75 \times \pi x 30 x 1500}{1.25 \times 60}$	
			$=$	19.8 โวลท์	

ตัวอย่างที่ 3.9 อาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว พันขดลวดแบบแลพหมุนด้วยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที จ่ายกระแส 150 แอมแปร์ มีคอมมิวเตเตอร์ 64 ชี่ แรงถ่านมีความหนา 1.2 ชี่คอมมิวเตเตอร์ ขดลวดแต่ละขดมีค่าอินดักแตนซ์ 0.05 มิลลิเฮนรี่ จงคำนวณหาค่ารีแอคแตนซ์โวลต์เตจ ถ้า ก) เป็นคอมมิวเตชันแบบเชิงเส้น (*linear commutation*) ข) เป็นคอมมิวเตชันแบบรูปคลื่นไซน์ (*sinusoidal commutation*)

$$\begin{aligned}
 \text{วิธีทำ} \quad \text{จากสูตร } E &= Lx \frac{2I}{T_c} \\
 \text{เมื่อ } L &= 0.05x10^{-3} \text{ เฮนรี่} \\
 Wb &= 1.2 \text{ ชี่คอมมิวเตเตอร์} \\
 v &= \frac{1500}{60} x 64 \quad \text{ชี่./วินาที} \\
 \therefore T_c &= \frac{Wb - Wm}{v} \\
 &= \frac{(1.25 - 0)}{\frac{1500x64}{60}} = \frac{1.25x60}{1500x64} \quad \text{วินาที} \\
 I &= \frac{I_a}{P} = \frac{150}{4} \text{ แอมแปร์} \\
 \text{จาก } E &= Lx \frac{2I}{T_c} \quad (\text{linear commutation}) \\
 &= 0.05x10^{-3} x \frac{2x \frac{150}{4}}{\frac{1.2x60}{1500x64}} \\
 &= 5 \text{ โวลท์} \\
 E &= 1.11Lx \frac{2I}{T_c} \quad (\text{sinusoidal commutation}) \\
 &= 1.11x0.05x10^{-3} x \frac{2x \frac{150}{4}}{\frac{1.2x60}{1500x64}} \\
 &= 5.55 \text{ โวลท์}
 \end{aligned}$$

### 3.5.3 การลดประกายไฟที่เกิดจากคอมมิวเตชัน (Methods of improving commutation)

เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น กระแสอาร์เมเจอร์จะเพิ่มขึ้นตาม ทำให้ค่าของรีแอคแตนซ์โวลต์เตจ (*reactance voltage*) เพิ่มขึ้นด้วย เป็นสาเหตุให้เกิดประกายไฟมากขึ้น แปร่งถ่านและซี่คอมมิวเตเตอร์จะมีความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งชำรุดเสียหายได้ จึงจำเป็นจะต้องลดประกายไฟให้น้อยลงโดยวิธีดังต่อไปนี้

#### ก. การคอมมิวเตชันด้วยความต้านทาน (Resistance commutation)

โดยการเพิ่มความต้านทานในวงจรของขดลวดที่ลัดวงจร เพื่อลดกระแสลัดวงจรให้น้อยลง วิธีนี้ทำได้โดยใช้แปร่งถ่านที่หน้าสัมผัสมาก เช่น แปร่งถ่านคาร์บอนและแปร่งถ่านแกรไฟท์ เป็นต้น และถ้ามีแรงดันตกคร่อมที่หน้าสัมผัสระหว่างแปร่งถ่านกับคอมมิวเตเตอร์มากพอจะทำให้เส้นกราฟในช่วงมากกับเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็กต่างๆ ไป


#### ข. การคอมมิวเตชันด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E.M.F. commutation)

โดยการทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจำนวนหนึ่งขึ้นในขดลวด ในช่วงเวลาของการคอมมิวเตชัน ซึ่งแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีขนาดเท่ากับ และมีทิศทางตรงข้ามกับรีแอคแตนซ์โวลต์เตจที่เกิดจากคอมมิวเตชัน ซึ่งทำได้โดยการเลื่อนตำแหน่งแปร่งถ่านไปในทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์ (ถ้าเป็นมอเตอร์ให้เลื่อนไปทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของอาร์เมเจอร์) หรือโดยการใช้อินเตอร์โพล

ถ้าเลื่อนแปร่งถ่านไปในทิศทางการหมุน จนกระทั่งขดลวดที่ลัดวงจรซึ่งอยู่ภายใต้การคอมมิวเตชันนั้น ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กได้บ้างเล็กน้อย ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นและมีค่าเพียงพอที่จะทำให้ผลของรีแอคแตนซ์โวลต์เตจหมดไปและกระแสลัดวงจรในขดลวดลดลงเป็นศูนย์ เส้นแรงแม่เหล็กที่ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพื่อทำให้รีแอคแตนซ์โวลต์เตจหมดไปนั้น เรียกว่า “คอมมิวเตติง ฟลักซ์” (*commutating flux*) การลดประกายไฟด้วยวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะโหลดคงที่เท่านั้น ถ้าโหลดเปลี่ยนแปลงจะทำให้มุมที่แปร่งถ่านเลื่อนไปเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

### 3.5.4 อินเตอร์ โปลหรือคอม โปล (Interpoles or compoles)


อินเตอร์ โปลเป็นขั้วแม่เหล็กๆ ที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กหลัก (*main poles*) ขดลวดที่พันรอบขั้วอินเตอร์ โปลเป็นขดลวดทองแดงเส้นใหญ่ และต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ดังรูปที่ 3-12

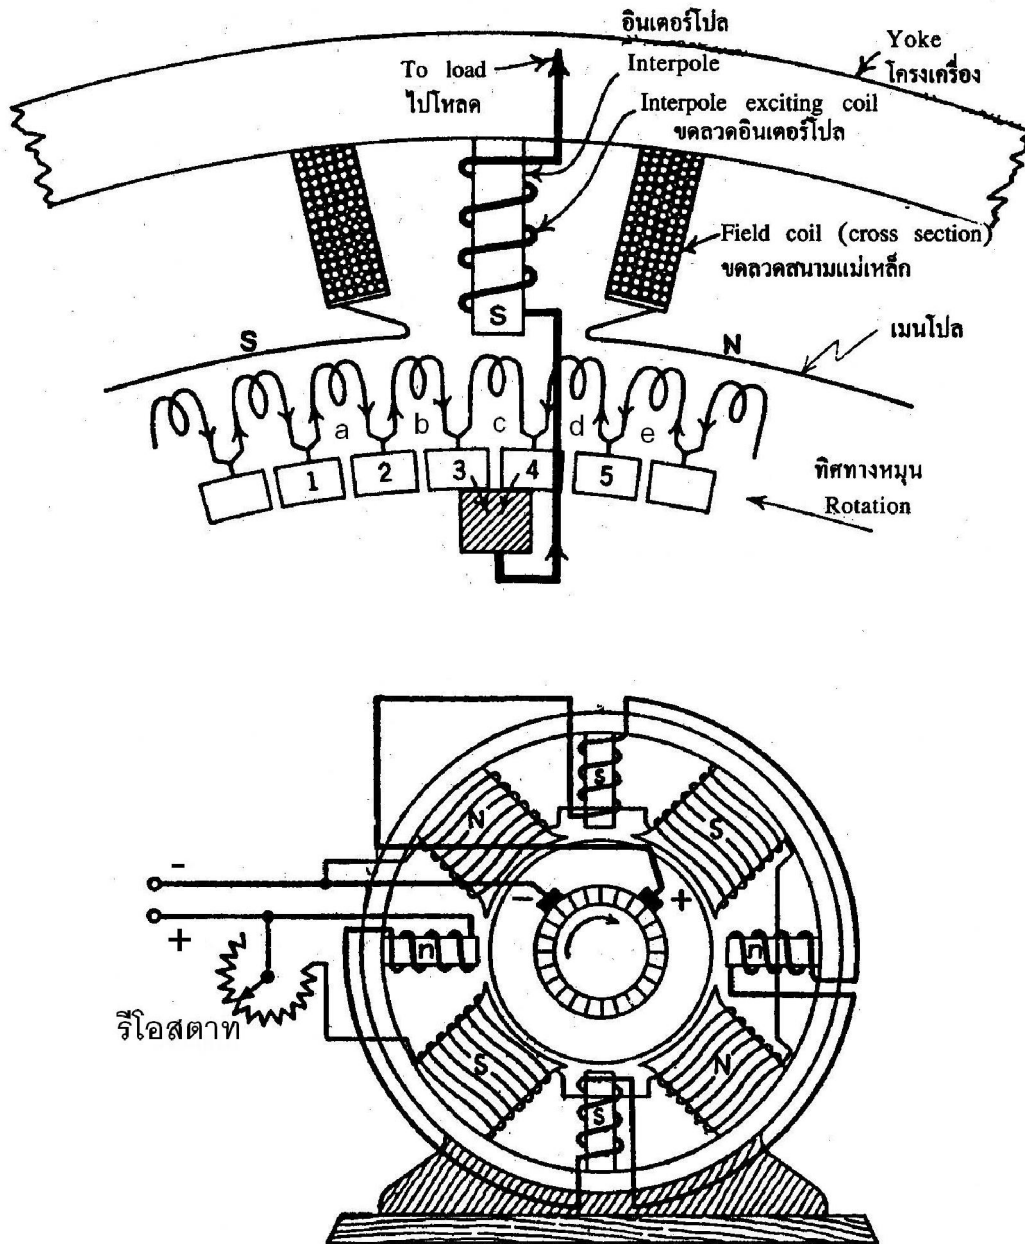

รูปที่ 3-12 การต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชั้นที่กับขดลวดอินเตอร์ โปล

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อเกิดอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น แนวแกนนิวทรัล (*neutral plane*) จะเลื่อนไปในทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์ ขนาดของมุมที่แปรปรวนเลื่อนไปขึ้นอยู่กับกระแสโหลด ดังนั้นเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลงจึงต้องเลื่อนตำแหน่งแปรปรวนทุกครั้ง ซึ่งไม่สะดวกในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

มุมที่แปรปรวนเกินไปมีขนาดเพิ่มขึ้น ค่าของดีแมกเนไตซิง แอมแปร์-เทินส์ (*demagnetizing ampere-turns*) ซึ่งสร้างเส้นแรงแม่เหล็กต่อต้านกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กหลัก จะมีค่าเพิ่มขึ้นทำให้เส้นแรงแม่เหล็กลดลงเป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลง จากข้อเสียดังกล่าวจึงนิยมใช้อินเตอร์โพลแทนการเลื่อนตำแหน่งแปรปรวน โดยติดตั้งไว้กึ่งกลางระหว่างขั้วแม่เหล็กหลัก และอยู่เหนือขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ถูกลัดวงจรพอดี ดังรูปที่ 3-13 กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอินเตอร์โพลจะเป็นกระแสจากขดลวดอาร์เมเจอร์ ขั้วแม่เหล็กของอินเตอร์โพลจะต้องมีขั้วเหมือนกับขั้วแม่เหล็กหลัก (*main pole*) ตามทิศทางการหมุน

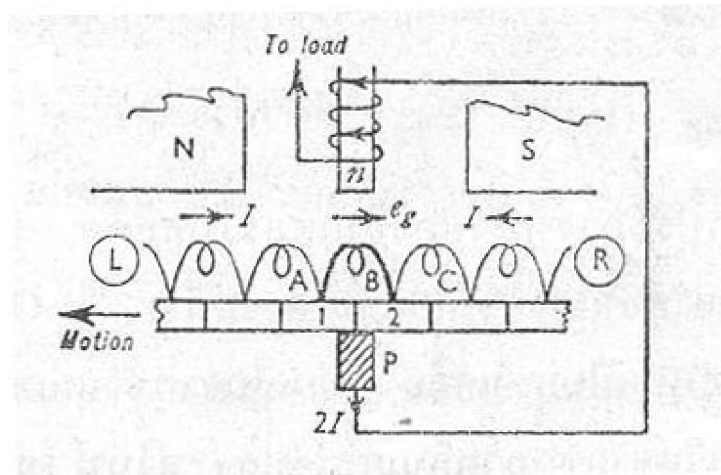


รูปที่ 3-13 ขดลวดอินเตอร์โพลและกระแสกระตุ้น (excitation)

หน้าที่หลักของอินเตอร์โพล มี 2 ประการ คือ

ก) ลดประกายไฟที่เกิดจากคอมมิวเตชัน โดยขดลวดที่ถูกลัดวงจรเมื่อเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของอินเตอร์โพลจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “คอมมิวเตตติ้ง อี.เอ็ม.เอฟ.” (*commutating e.m.f.*) มีขนาดและทิศทางตรงข้ามกับ “รีแอกแตนซ์ อี.เอ็ม.เอฟ.” (*reactance e.m.f.*) ทำให้ประกายไฟหมดไป การใส่อินเตอร์โพลในเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้เครื่องสามารถจ่ายโหลดได้สูงกว่าพิกัด (*over load*) ขึ้นไปอีก 20-30% โดยไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งแปรปรวน ในอดีตเทคนิคการออกแบบอินเตอร์โพลยังไม่ก้าวหน้า จึงต้องอาศัยการเลื่อนตำแหน่งแปรปรวน แต่ในปัจจุบันเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงทุกเครื่อง (ยกเว้นเครื่องขนาดเล็กมาก) ต้องมีอินเตอร์โพลติดตั้งไว้เสมอการนำกระแสจากอาร์เมเจอร์มากระตุ้นขดลวดอินเตอร์โพลเพื่อต้องการให้ได้คอมมิวเตตติ้ง อี.เอ็ม.เอฟ. เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสอาร์เมเจอร์ ทำให้มั่นใจว่าการทำให้ค่ารีแอกแตนซ์โวลต์เตจหมดไปเป็นไปโดยอัตโนมัติ




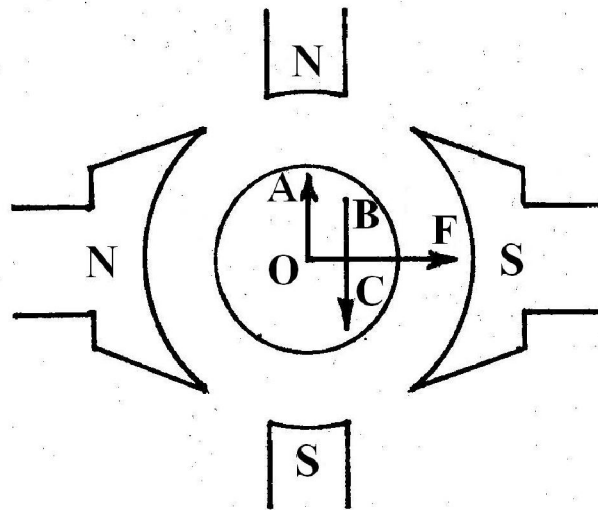

รูปที่ 3-14 ทิศทางของแรงเคลื่อนแม่เหล็ก BC ที่เกิดจากขดลวดอินเตอร์โพล

ข) การลดคลอสแมกไนเตซิ่งแอมแปร์-เทินส์ที่เกิดจากอาร์เมเจอร์แอคชั่น ดังรูปที่ 3-14 OA เป็นแรงเคลื่อนแม่เหล็กคลอสแมกไนเตซิ่ง OF เป็นแรงเคลื่อนแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กหลัก ส่วน BC เป็นแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดอินเตอร์โพล ดังนั้นจึงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของคลอสแมกไนเตซิ่งแอมแปร์-เทินส์หมดไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าโหลดจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดก็ตาม

เพื่อเน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างขดลวดอินเตอร์โพลกับขดลวดชดเชย (*compensating winding*) ซึ่งทั้งสองขดต่างก็ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ โดยที่แรงเคลื่อนแม่เหล็กของทั้งสองขดต่างก็ช่วยขจัดหรือลบล้างอาร์เมเจอร์รีแอคชั่น แต่อินเตอร์โพลยังช่วยขจัดรีแอคแตนซ์โวลต์เตจที่เกิดจากคอมมิวเตชัน ส่วนขดลวดชดเชยนั้นจะช่วยขจัดเส้นแรงแม่เหล็กของคลอสแมกไนเตซิ่ง แอมแปร์-เทินส์ที่เกิดจากอาร์เมเจอร์ รีแอคชั่น ที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโหลด สรุปแล้วทั้งสองขดต่างก็ช่วยลดประกายไฟที่เกิดขึ้นระหว่างหน้าสัมผัสของคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านให้หมดไป

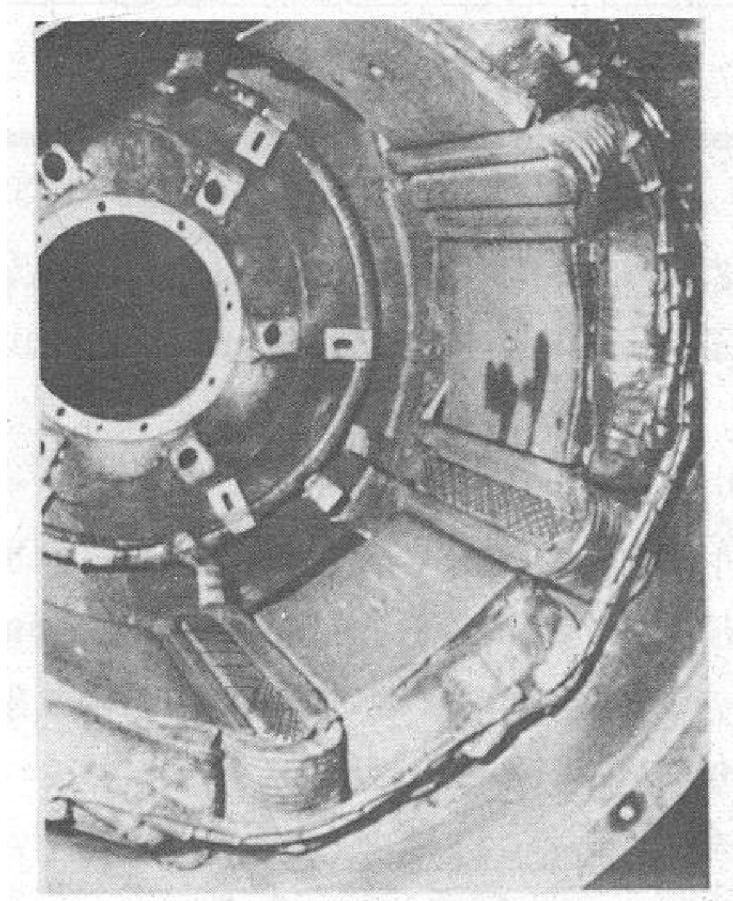

รูปที่ 3-15 แสดงขลวดที่พันรอบอินเตอร์โพลหรือคอมมิวเตตติ้งโพล (*commutating poles*) ซึ่งติดตั้งไว้ระหว่างขั้วแม่เหล็กหลัก (*main poles*) 6 ขั้วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

### แบบฝึกหัดบทที่ 3

1. จงคำนวณหาดีแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ของเครื่องกำเนิด 4 ขั้วขดลวดอาร์เมเจอร์พันแบบแลพ มี 720 รอบ จ่ายกระแส 50 แอมป์ ถ้าแปร่งถ่านถูกเลื่อนไป 10 องศาทางกล (250 แอมแปร์-เทินส์)
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขั้ว ขนาดพิกัด  $25kW$  ,  $250V$  พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแวนมี 328 ตัวนำ เมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลดเต็มพิกัด จงคำนวณหาคลอสแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว และดีแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว ถ้าแปร่งถ่านถูกเลื่อนไป 7.2 องศาทางไฟฟ้า (1,886 ม 164)
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชั้นที่ 8 ขั้วเครื่องหนึ่งพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพ จ่ายกระแส 240 แอมแปร์ที่แรงดันไฟฟ้า 500 โวลต์อาร์เมเจอร์มีลวดตัวนำ 1,408 ตัว และคอมมิวเตเตอร์ 160 ซี่ ถ้าแปร่งถ่านถูกเลื่อนไป 4 ซี่คอมมิวเตเตอร์จากแกนนิวทรัล (*no-load neutral axis*) จงหาค่าโดยประมาณของดีแมกเนไตซ์ และคลอสแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว (1,056 , 1,584)
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชั้นที่ 500V เครื่องหนึ่ง พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ หมุนด้วยความเร็ว 750 rpm จ่ายกระแสให้โหลด 195A มีตัวนำบนอาร์เมเจอร์ 720 ตัว และมีความต้านทานของชั้นที่ฟิลด์  $100\Omega$  จงหาดีแมกเนไตซ์ แอมแปร์-เทินส์ต่อขั้ว ถ้าแปร่งถ่านถูกเลื่อนไป 3 ซี่คอมมิวเตเตอร์ และคำนวณหาจำนวนรอบพิเศษของชั้นที่ฟิลด์เพื่อหักล้างกับดีแมกเนไตซ์ (600 , 4,800 , 120)