

บทที่ 5 การสูญเสียและประสิทธิภาพ (Losses and Efficiency)

บทนำ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำหน้าที่รับพลังงานกลในรูปของกสหนุมจากเครื่องต้นกำลังทางด้านอินพุท แล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุท พลังงานหรืองานที่ป้อนเข้าทางด้านอินพุทต่อหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลังทางกล (*mechanical power*) และพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับทางด้านเอาต์พุทต่อหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า กำลังงานไฟฟ้า (*electrical power*) เนื่องจากพลังงานที่ป้อนเข้าทางด้านอินพุทไม่เท่ากับพลังงานที่ได้รับทางด้านเอาต์พุท พลังงานส่วนที่หายไปถือว่าเป็นค่าการสูญเสีย (*losses*) ซึ่งในการเปลี่ยนรูปพลังงานนั้นจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นเสมอ ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

5.1 การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (*Total loss in a d.c. generator*)

การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. การสูญเสียในขดลวดทองแดง
2. การสูญเสียในแกนเหล็ก
3. การสูญเสียทางกล

5.1.1. การสูญเสียในขดลวดทองแดง (*Copper losses*)

การสูญเสียในขดลวดทองแดง (*copper losses*) เป็นกำลังสูญเสียในรูปของความร้อน เนื่องจากกระแสไหลผ่านค่าความต้านทานของขดลวดทองแดง การสูญเสียนี้จะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับกระแสที่ไหลผ่านขดลวดโดยกำลังสองและค่าความต้านทานของขดลวด การสูญเสียในขดลวดทองแดง ประกอบด้วย

- ก. การสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์ (*armature copper loss*) เป็นการสูญเสียเนื่องจากกระแสอาร์เมเจอร์ (I_a) ไหลผ่านค่าความต้านทานของวงจรถดลวดอาร์เมเจอร์ (R_a) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{Arm.Cu.loss} = I_a^2 \cdot R_a$$

เมื่อ I_a = กระแสอาร์เมเจอร์ [A]

R_a = ค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ ขดลวดอินเตอร์โพลและอื่นๆ [Ω]

การสูญเสียนี้จะมีค่าประมาณ 30-40% ของการสูญเสียเมื่อโหลดเต็มพิกัด

ข. การสูญเสียในขดลวดสนามแม่เหล็ก (**Field copper loss**) เป็นการสูญเสียในขดลวดทองแดงของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก แบ่งออกได้ดังนี้

การสูญเสียในขดลวดทองแดงของชั้นที่ฟิลด์ (shunt field copper loss) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\boxed{Shunt\ Cu.loss = I_{sh}^2 \cdot R_{sh} = V_{sh} \cdot I_{sh}}$$

เมื่อ I_{sh} = กระแสในขดลวดชั้นที่ฟิลด์ [A]

R_{sh} = ค่าความต้านทานของขดลวดชั้นที่ฟิลด์ [Ω]

V_{sh} = แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขดลวดชั้นที่ฟิลด์ [V]

การสูญเสียในขดลวดทองแดงของซีรีส์ฟิลด์ (series field copper loss) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\boxed{Series\ Cu.loss = I_s^2 \cdot R_s}$$

เมื่อ I_s = กระแสในขดลวดซีรีส์ฟิลด์ [A]

R_s = ค่าความต้านทานของขดลวดซีรีส์ฟิลด์ [Ω]

ค. การสูญเสียเนื่องจากความต้านทานที่แปรงถ่าน (**the loss due to brush contact resistance**) โดยปกติจะรวมอยู่กับการสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์

5.1.2. การสูญเสียทางแม่เหล็ก (**Magnetic losses**)


เรียกกันโดยทั่วไปว่าการสูญเสียในแกนเหล็ก (**iron or core losses**) การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ เมื่ออาร์เมเจอร์หมุนแกนเหล็กจะเคลื่อนที่ผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ของขั้วแม่เหล็ก ทำให้สนามแม่เหล็กที่ผ่านแกนเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงลงเกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากฮิสเตอรีซิสและกระแสไหลวน

การสูญเสียในแกนเหล็กแบ่งออกได้ ดังนี้

ก. การสูญเสียเนื่องจากฮิสเตอรีซิส (**hysteresis loss**)

ข. การสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน (**eddy current loss**)

การสูญเสียดังกล่าวในทางปฏิบัติถือว่าคงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันท์และแบบคอมปานด์ เพราะว่ากระแสฟิลด์ของทั้งสองแบบมีค่าเกือบคงที่

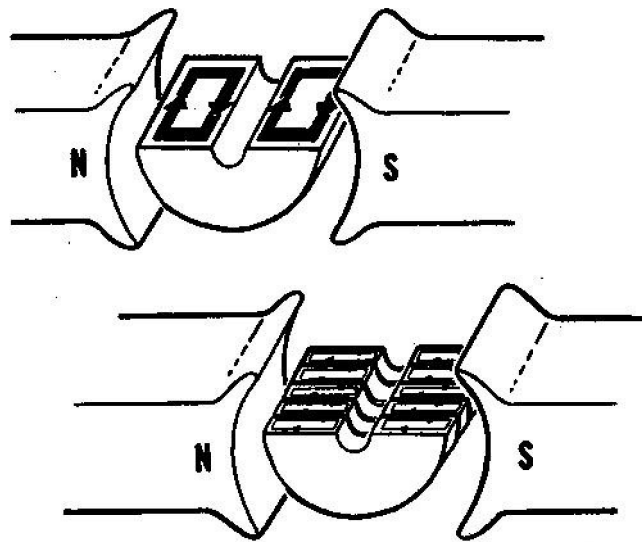

รูปแสดงวิธีการลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวนในแกนเหล็กอาร์เมเจอร์โดยใช้เหล็กแผ่นลามิเนท

วิธีการลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวนในแกนเหล็กอาร์เมเจอร์โดยใช้เหล็กแผ่นลามิเนทตั้งรูปด้านบน การสูญเสียนี้มีค่าประมาณ 20 – 30% ของการสูญเสียเมื่อโหลดเต็มพิกัด

5.1.3. การสูญเสียทางกล (*Mechanical losses*)

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การสูญเสียเนื่องจากการหมุน” (*rotational losses*) การสูญเสียทางกล ประกอบด้วย

ก. การสูญเสียเนื่องจากการเสียดสีหรือความฝืด (*friction loss*)

- เกิดในตลับลูกปืนจะแปรผันโดยตรงกับความชื้นของน้ำมันหล่อลื่นและความเร็วรอบในการหมุนเพลลา
- เกิดบริเวณแปร่งถ่านกับคอมมิวเตเตอร์ จะแปรผันโดยตรงกับสัมประสิทธิ์การเสียดทานของแปร่งถ่านและแรงที่แปร่งถ่านกดบนผิวหน้าคอมมิวเตเตอร์และความเร็วรอบ ดังนั้นจึงไม่ควรตั้งแปร่งถ่านให้กดบนผิวหน้าคอมมิวเตเตอร์แน่นเกินไป ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าการสูญเสียจากการเสียดทานแล้วยังรักษาไม่ให้แปร่งถ่านสึกเร็วเกินไปด้วย

ข. การสูญเสียเนื่องจากแรงต้านลม (*windage loss*)


คือการสูญเสียที่เกิดจากการหมุนปะทะลมของตัวอาร์เมเจอร์และใบพัดสำหรับระบายความร้อน หากจำนวนรอบการหมุนคงที่การสูญเสียจากแรงต้านลมจะคงที่ด้วย

การสูญเสียทางกลมีค่าประมาณ 10 – 20% ของการสูญเสียเมื่อโหลดเต็มพิกัด

5.1.4 การสูญเสียทั้งหมด (**Total losses**)

คือการสูญเสียรวมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง นำมาเขียนสรุปได้ดังนี้

การสูญเสียทั้งหมด (Total losses)

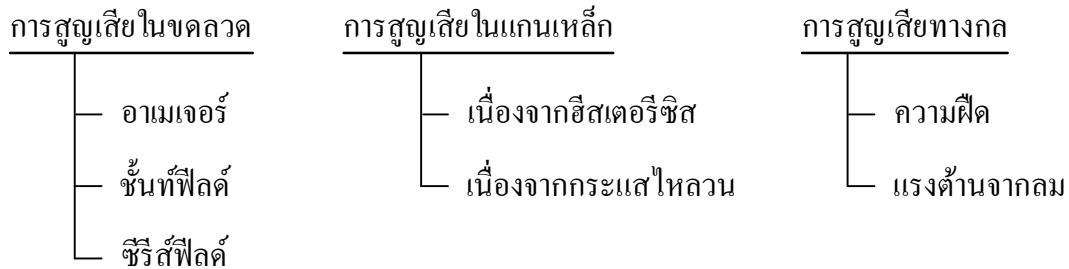

5.1.4 การสูญเสียสเตรย์ (**Stray losses**)

คือผลรวมของการสูญเสียทางแม่เหล็กและการสูญเสียทางกล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสูญเสียเนื่องจากการหมุน (*rotational losses*) โดยปกติจะมีค่าคงที่

5.1.5 การสูญเสียที่มีค่าคงที่ (**Constant or standing losses**)

ได้กล่าวมาแล้วว่า ในเครื่องกำเนิดแบบขั้วและแบบคอมเปานด์ การสูญเสียในขดลวดชั้นฟิลด์คงที่ ดังนั้นทั้งการสูญเสียสเตรย์ และการสูญเสียในขดลวดชั้นฟิลด์ (*shunt Cu losses*) รวมกันจึงมีชื่อเรียกว่า “การสูญเสียที่มีค่าคงที่”, W_c

ดังนั้น ในเครื่องกำเนิดแบบขั้วและแบบคอมเปานด์


$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียทั้งหมด (Total losses)} &= \text{การสูญเสียในขดลวดอามเจอร์} + W_c \\ &= I_a^2 \cdot R_a + W_c \\ \therefore \text{การสูญเสียทั้งหมด} &= (I_L + I_{sh})^2 \cdot R_a + W_c \end{aligned}$$

$$\text{การสูญเสียในขดลวดอามเจอร์} = I_a^2 \cdot R_a$$

เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การสูญเสียที่แปรค่าได้” (*variable loss*) ทั้งนี้เพราะว่ามันแปรค่าตามกระแสไหล

5.2 กำลังในส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Power stages or power flow diagram)

5.2.1 การสูญเสียและกำลังในส่วนต่างๆ (Power stages or power flow diagram)

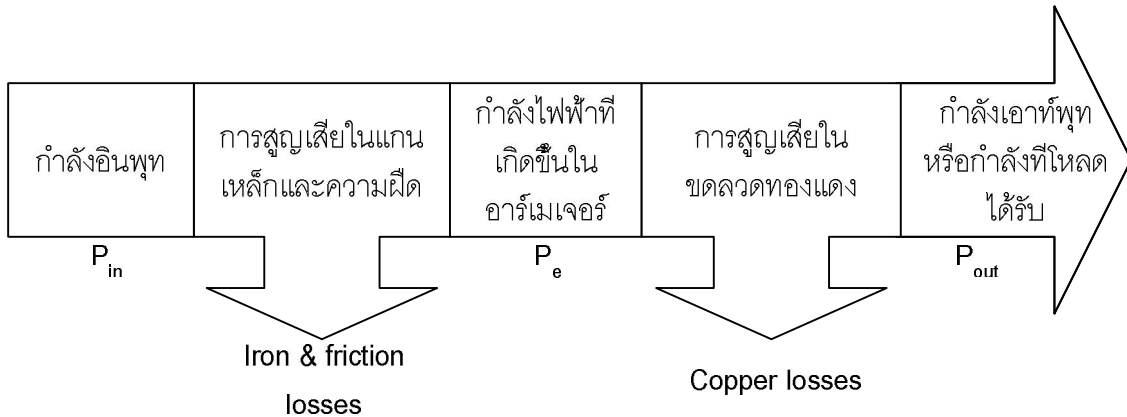

รูปที่ 5 – 1 การสูญเสียและกำลังในส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

กำลังอินพุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึง กำลังงานกล (*Mechanical power input*) ที่ได้จากกำลังเอาต์พุตของเครื่องต้นกำลัง (*output of driving engine*) ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ P_{in}

กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ (*Electrical power developed in armature*) ใช้สัญลักษณ์ P_e หาค่า P_e ได้จากสมการ

$$P_e = E \cdot I_a$$

ผลต่างระหว่าง P_{in} และ P_e คือการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด (*Iron and friction losses*) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{iron \& friction losses} = P_{in} - P_e$$

หรือ

$$P_{in} = P_e + \text{iron \& friction losses}$$

กำลังเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (*Electrical power output*) หมายถึงกำลังไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้โหลด หรือ กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้รับ ใช้สัญลักษณ์ P_{out}

ผลต่างระหว่าง P_e และ P_{out} คือ การสูญเสียในขดลวดทองแดง (*Cu losses*) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$Cu.losses = P_e - P_{out}$$

หรือ

$$P_e = P_{out} + Cu.losses$$

5.3 ประสิทธิภาพ (*efficiency*)

ดังได้กล่าวมาแล้วว่ากำลังอินพุตทั้งหมดที่ป้อนให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะมีกำลังบางส่วนที่สูญเสียไป กำลังส่วนที่เหลือจะได้ออกมาทางด้านเอาต์พุตในรูปของกำลังไฟฟ้า

อัตราส่วนระหว่างกำลังเอาต์พุตต่อกำลังเอาต์พุต คือ ประสิทธิภาพซึ่งปกติจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Losses} \times 100$$

ประสิทธิภาพที่หาได้ เรียกว่า ประสิทธิภาพทั้งหมดหรือ ประสิทธิภาพทางการค้า (*overall or commercial efficiency*)

จากเพาเวอร์โพลวี่ไดอะแกรม สามารถหาค่าประสิทธิภาพทางกลและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ดังนี้

ก. ประสิทธิภาพทางกล (*Mechanical efficiency*)

$$\begin{aligned} \eta_m &= \frac{P_e}{P_{in}} = \frac{E_g \cdot I_a}{P_{in}} \\ &= \frac{\text{กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์}}{\text{กำลังงานกลอินพุต}} \end{aligned}$$

ข. ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (*Electrical efficiency*)

$$\begin{aligned} \eta_e &= \frac{P_{out}}{P_e} = \frac{V_t \cdot I_L}{E_g \cdot I_a} \\ &= \frac{\text{กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้รับ}}{\text{กำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์}} \end{aligned}$$

ค. ประสิทธิภาพทั้งหมดหรือประสิทธิภาพทางการค้า (*Over all or Commercial efficiency*)

$$\eta_c = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$= \frac{\text{กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้รับ}}{\text{กำลังงานกลอินพุต}}$$

จะสังเกตเห็นว่าประสิทธิภาพทั้งหมด $\eta_c = \eta_m \times \eta_e$ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีอาจมี ประสิทธิภาพสูงถึง 95% และประสิทธิภาพที่ใช้กัน อยู่โดยทั่วไปนั่นคือ η_c

สภาวะที่ประสิทธิภาพมีค่าสูงสุด (**Condition for maximum efficiency**)

$$\begin{aligned} \text{กำลังเอาต์พุตของเครื่องกำเนิด} &= V_t \cdot I_L \\ \text{กำลังอินพุตของเครื่องกำเนิด} &= \text{เอาต์พุต} + \text{การสูญเสียทั้งหมด} \\ &= V_t \cdot I_L + I_a^2 \cdot R_a + W_c \\ &= V_t \cdot I_L + (I_L + I_{sh})^2 \cdot R_a + W_c \end{aligned}$$

$(I_a = I_L + I_{sh})$

เนื่องจากกระแสชัตฟิลด์ (I_{sh}) มีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกระแสโหลด (I_L) ดังนั้นถ้า ไม่คำนึง I_{sh} จะได้กระแสเอาเมเจอร์ $I_a = I_L$

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพ, } \eta &= \frac{\text{เอาต์พุต}}{\text{อินพุต}} \\ &= \frac{V_t \cdot I_L}{V_t \cdot I_L + I_a^2 \cdot R_a + W_c} \\ &= \frac{V_t \cdot I_L}{V_t \cdot I_L + I_L^2 \cdot R_a + W_c} \end{aligned}$$

$(I_a = I)$

ใช้ $V_t \cdot I_L$ หารทั้งเศษและส่วน

ประสิทธิภาพจะมีค่าสูงสุดเมื่อ ตัวส่วนของสมการข้างบนมีค่าต่ำสุด นั่นคือ

$$\begin{aligned} \frac{d}{dI} \left[1 + \frac{I_L \cdot R_a}{V_t} + \frac{W_c}{V_t \cdot I_L} \right] &= 0 \\ \frac{R_a}{V_t} - \frac{W_c}{V_t \cdot I_L^2} &= 0 \\ \therefore I_L^2 \cdot R_a &= W_c \end{aligned}$$


ดังนั้นประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ การสูญเสียที่แปรค่าได้ (*Variable loss*) เท่ากับการ สูญเสียที่มีค่าคงที่ (*Constant loss*)

สำหรับกระแสไหลที่ค่าประสิทธิภาพสูงสุด หาได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง

$$I_L^2 \cdot R_a = W_c$$

หรือ
$$I_L = \sqrt{\frac{W_c}{R}}$$

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและกระแสไหลแสดงไว้ด้วยเส้นกราฟ ดังรูปที่ 5-2

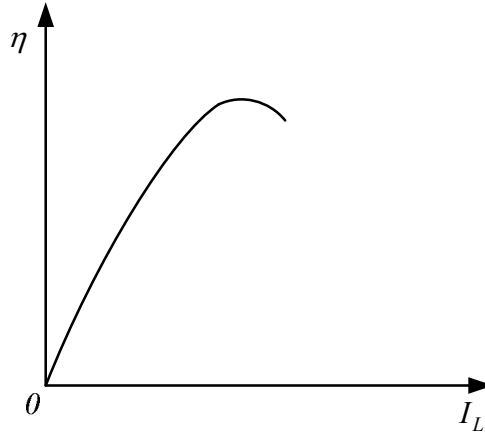


รูปที่ 5-2 เส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง η กับกระแสไหล I_L

ตัวอย่าง 5.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วเครื่องหนึ่ง จ่ายกระแสให้โหลด $195A$. ที่แรงดัน $250V$. อาร์เมเจอร์และขั้วฟิลด์มีความต้านทาน 0.22Ω และ 50Ω ตามลำดับ ถ้ามีการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดเป็น $950W$. จงหา

- ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
- ข. การสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด
- ค. กำลังเอาต์พุทของเครื่องต้นกำลัง
- ง. ประสิทธิภาพทางการค้า ทางกลและทางไฟฟ้า

วิธีทำ

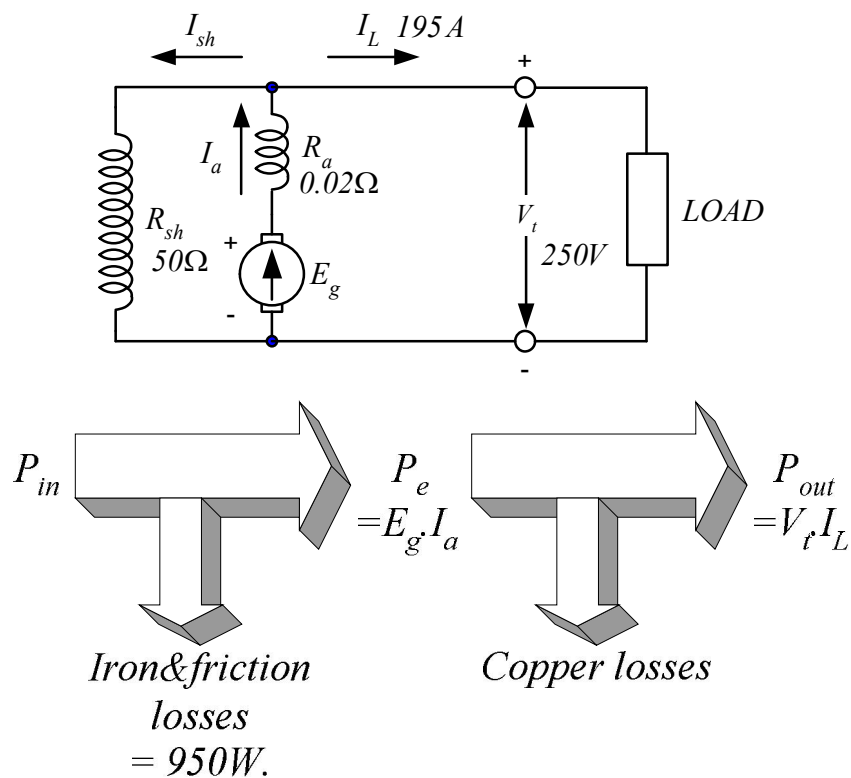

ก. หาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วเครื่องคือ

$$E_g = V_t + I_a \cdot R_a$$

$$I_a = I_{sh} + I_L$$

$$\begin{aligned} I_{sh} &= \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_t}{R_{sh}} \\ &= \frac{250V}{50\Omega} \\ &= 5A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_a &= I_{sh} + I_L \\ &= 5 + 195 \\ &= 200A. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_g &= V_t + I_a \cdot R_a \\ &= 250 + (200 \times 0.02) \\ &= 254V. \end{aligned}$$

ตอบ

ข. หากการสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย การสูญเสียในขดลวดทองแดงของอาร์เมเจอร์ และการสูญเสียในขดลวดทองแดงของชั้นที่ฟิลด์

$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียในขดลวดทองแดงของอาร์เมเจอร์} &= I_a^2 \cdot R_a \\ &= 200^2 \times 0.02 \\ &= 800 W. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียในขดลวดทองแดงของชั้นที่ฟิลด์} &= V_{sh} \cdot I_{sh} = V_t \cdot I_{sh} \\ &= 250 \times 5 \\ &= 1,250W. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด} &= 800 + 1,250 \\ &= 2,050 W. \end{aligned}$$

ตอบ

ค. หากกำลังเอาต์พุทของเครื่องต้นกำลัง = P_{in} ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$P_{in} = P_{out} + \text{total losses}$$

$$\text{total losses} = \text{iron \& friction losses} + \text{copper losses}$$

โจทย์กำหนดการสูญเสียสเตรย์ หรือ การสูญเสียในแกนเหล็กและความผิด (*iron & friction losses*) = 950W.

ดังนั้นการสูญเสียทั้งหมดในเครื่องกำเนิด (*total losses*)

$$\begin{aligned} &= 2,050 + 950 \\ &= 3,000W. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{out} &= V_t \cdot I_L \\ &= 250 \times 195 \\ &= 48,750 W. \end{aligned}$$

∴ กำลังเอาต์พุทของเครื่องต้นกำลัง = P_{in} ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$\begin{aligned} &= P_{out} + \text{total losses} \\ &= 48,750 + 3,000 \\ &= 51,750 W. \end{aligned}$$

ตอบ

ง. หาประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ทางกล และทางการค้า

$$\begin{aligned} P_e &= P_{in} - \text{Iron \& friction losses} \\ &= 51,750 - 950 \\ &= 50,800 \text{ W.} \end{aligned}$$

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (*Electrical efficiency*)

$$\begin{aligned} \eta_e &= \frac{P_{out}}{P_e} \times 100 \\ &= \frac{48,750}{50,800} \times 100 \\ &= 95.96\% \end{aligned} \quad \text{ตอบ}$$

ประสิทธิภาพทางกล (*Mechanical efficiency*)

$$\begin{aligned} \eta_m &= \frac{P_e}{P_{in}} \times 100 \\ &= \frac{50,800}{51,750} \times 100 \\ &= 98.16\% \end{aligned} \quad \text{ตอบ}$$

ประสิทธิภาพทั้งหมดหรือประสิทธิภาพทางการค้า (*Over all or Commercial efficiency*)

$$\begin{aligned} \eta_c &= \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \\ &= \frac{48,750}{51,750} \times 100 \\ &= 94.2\% \end{aligned} \quad \text{ตอบ}$$

ตัวอย่างที่ 5.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงเกิ้ล 6 ขั้ว ขนาดพิกัด $10 - kW, 250 V$. หมุนด้วยความเร็ว $1,000 \text{ r.p.m.}$ พันขดลวดอาเมเจอร์แบบแลพมี 534 ตัวนำ เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดมีการสูญเสียในขดลวดทองแดง (*full-load Cu loss*) 0.64 kW . มีแรงดันไฟฟ้าตกที่แปรงถ่านรวม 1 โวลต์ จงหาจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งขั้ว ไม่คำนึงถึงกระแสชั๊นท์ฟิลด์

วิธีทำ เมื่อไม่คำนึงถึงกระแสชั๊นท์ฟิลด์ จึงไม่มีการสูญเสียในขดลวดชั๊นท์ฟิลด์ (*shunt Cu loss*) มีแต่การสูญเสียในขดลวดอาเมเจอร์เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นกระแสอาเมเจอร์จะเท่ากับกระแสโหลด คือ

$$\begin{aligned} I_L &= I_a = \frac{P_{out}}{V_t} = \frac{10,000}{250} \\ &= 40A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์} &= I_a^2 \cdot R_a \\ 0.64 \times 1000 &= 40^2 \times R_a \\ R_a &= 0.4 \Omega \end{aligned}$$

แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมความต้านทานของอาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned} I_a \cdot R_a &= 0.4 \times 40 \\ &= 16 V \end{aligned}$$

แรงดันไฟฟ้าตกที่แปรงถ่าน, $V_b = 1V$


$$\begin{aligned} \therefore \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ } E_g &= V_t + I_a R_a + V_b \\ &= 250 + 16 + 1 \\ &= 267 V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากสูตร} \quad E_g &= \frac{\emptyset ZNP}{60a} \\ 267 &= \frac{\emptyset \times 534 \times 1000 \times 6}{60 \times 6} \\ \emptyset &= 0.03 \text{ Wb} \\ &= 30 \text{ mWb} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 5.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วเครื่องหนึ่งจ่ายกระแส 195 A. ที่แรงดัน 250 V. อาร์เมเจอร์และขั้วฟิลด์มีความต้านทาน 0.02 และ 50 โอห์มตามลำดับ ถ้ามีการสูญเสียในแกนเหล็กและความเสียด (iron and friction losses) เป็น 950 W. จงหา

- ก. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
- ข. การสูญเสียในขดลวดทองแดง
- ค. กำลังเอาต์พุตของเครื่องต้นกำลัง
- ง. ประสิทธิภาพทางการค้า ทางกลและทางไฟฟ้า

วิธีทำ จากเพาเวอร์โพลว์ ไดอะแกรม

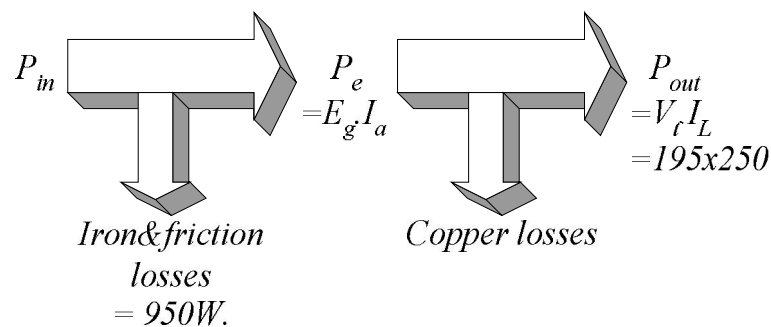

$$\begin{aligned}
 \text{ก) } I_{sh} &= \frac{V_{sh}}{R_{sh}} = \frac{V_t}{R_{sh}} \\
 &= \frac{250}{50} \\
 &= 5 \text{ A} \\
 I_a &= I_L + I_{sh} \\
 &= 195 + 5 \\
 &= 200 \text{ A} \\
 I_a R_a &= 200 \times 0.02 \\
 &= 4 \text{ V} \\
 E_g &= V_t + I_a R_a \\
 &= 250 + 4 \\
 &= 254 \text{ V}
 \end{aligned}$$

ข) การสูญเสียในขดลวดอาเมเจอร์ (*Armature Cu loss*)

$$\begin{aligned}
 I_a^2 R_a &= 200^2 \times 0.02 \\
 &= 800 \text{ W}
 \end{aligned}$$

การสูญเสียในขดลวดชั้นที่ฟิลด์ (*shunt Cu loss*)

$$\begin{aligned}
 V_{sh} \cdot I_{sh} &= V_t \cdot I_{sh} \\
 &= 250 \times 5 \\
 &= 1,250 \text{ W}
 \end{aligned}$$

∴ การสูญเสียทั้งหมดในขดลวดทองแดง (*Total losses*)

$$\begin{aligned}
 &= 1,250 + 800 \\
 &= 2,050 \text{ W}
 \end{aligned}$$

ค) การสูญเสียสเตรย์ (*stray losses*) หรือการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด = 950W

ดังนั้นการสูญเสียทั้งหมดในเครื่องกำเนิด (*Total losses*)

$$\begin{aligned}
 &= 2,050 + 950 \\
 &= 3,000 \text{ W}
 \end{aligned}$$

กำลังเอาต์พุตของเครื่องกำเนิด

$$\begin{aligned}
 P_{out} &= I_L \times V_t \\
 &= 195 \times 250 \\
 &= 48,750 \text{ W}
 \end{aligned}$$

∴ กำลังอินพุตของเครื่องกำเนิด

$$\begin{aligned}
 P_{in} &= \text{กำลังเอาต์พุต} + \text{การสูญเสียทั้งหมด} \\
 &= 48,750 + 3,000 \\
 &= 51,750 \text{ W}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{กำลังอินพุตของเครื่องต้นกำลัง} = 51,750 \text{ W}$$

ง) กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาเมเจอร์

$$\begin{aligned} P_e &= P_{in} - \text{Iron \& Friction losses} \\ &= 51,750 - 950 \\ &= 50,800 \text{ W} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า } \eta_e &= \frac{P_{out}}{P_e} \times 100 \\ &= \frac{48,750}{50,800} \times 100 \\ &= 95.96 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพทางกล } \eta_m &= \frac{P_e}{P_{in}} \times 100 \\ &= \frac{50,800}{51,750} \times 100 \\ &= 98.16 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพทางการค้า } \eta_c &= \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \\ &= \frac{48,750}{51,750} \times 100 \\ &= 94.2 \% \end{aligned}$$

ตัวอย่าง 5.4 *long-shunt compound-wound generator* จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว $240V$. ที่กระแสโหลดเต็มพิกัด $100A$. มีค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ 0.1Ω , ความต้านทานของขดซีรีย์ฟิลด์เป็น 0.02Ω ความต้านทานของขดลวดอินเตอร์โพลเป็น 0.025Ω , ความต้านทานของขดชันทฟิลด์เป็น 100Ω เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้มีค่าความสูญเสียในแกนเหล็กที่โหลดเต็มพิกัดเป็น $1000W$. ค่าความสูญเสียจากแรงต้านลมและความเสียดเป็น $500W$. จงหาค่าประสิทธิภาพทางการค้า ณ โหลดเต็มพิกัด

วิธีทำ

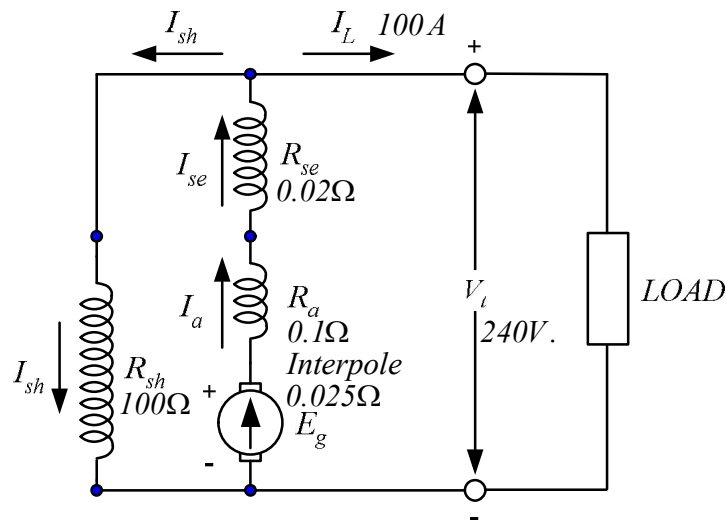

$$\text{ประสิทธิภาพทางการค้า } \eta_c = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\begin{aligned} P_{out} &= V_t \cdot I_L \\ &= 240 \times 100 \\ &= 24,000W. \end{aligned}$$

$$P_{in} = P_{out} + \text{total losses}$$

$$\text{total losses} = \text{iron \& friction losses} + \text{copper losses}$$

$$\text{iron losses ใจทย์กำหนด} = 1000W.$$

$$\text{friction losses ใจทย์กำหนด} = 500W.$$

$$\begin{aligned} \text{armature copper losses} &= I_a^2 \cdot R_a + I_a^2 \cdot R_{se} + I_a^2 \cdot R_{int \text{ pole}} \\ &= I_a^2 \cdot (R_a + R_{se} + R_{int \text{ pole}}) \end{aligned}$$

$$\text{หาค่ากระแส } I_a = I_{sh} + I_L$$

$$I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}}$$

$$\begin{aligned}
 I_a &= \frac{240}{100} \\
 &= 2.4A. \\
 &= 2.4 + 100 \\
 &= 102.4A. \\
 \text{armature copper losses} &= 102.4^2(0.1+0.02+0.025) \\
 &= 102.4^2 \times 0.145 \\
 &= 1,521W. \\
 \text{shunt field copper losses} &= I_{sh}^2 \cdot R_{sh} \\
 &= 2.4^2 \times 100 \\
 &= 576W. \\
 \text{Total losses} &= \text{iron\&friction losses} + \text{copper losses} \\
 &= 1000+500+1521+576 \\
 &= 3,597W. \\
 \text{ประสิทธิภาพทางการค้า } \eta_c &= \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 \\
 \eta_c &= \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Total losses}} \times 100 \\
 &= \frac{24,000}{24,000 + 3,597} \times 100 \\
 &= 87.1\%
 \end{aligned}$$

ตอบ

แบบฝึกหัดบทที่ 5

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ 110 V. ตัวหนึ่งมีกระแสไหลเต็มพิกัด 100 A. ขั้วที่ฟิลด์มีความต้านทาน 55 โอห์ม มีกำลังสูญเสียคงที่ (*constant losses*) 500 W. ถ้าประสิทธิภาพที่โหลดเต็มพิกัดเป็น 88% จงหาความต้านทานของอาร์เมเจอร์ สมมติว่าแรงดันไฟฟ้าคงที่อยู่ที่ 110 V. จงคำนวณหาประสิทธิภาพเมื่อเครื่องจ่ายโหลดกึ่งหนึ่งของพิกัด (*half F.L.*) และจ่ายโหลดเกินพิกัด (*overload*) 50% จงหากระแสไหลที่ค่าประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
[0.078 Ω , 85.8%, 96.2 A]

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้ว - ขั้วที่คอมเปานด์ จ่ายกระแส 100 A. ที่แรงดัน 220 V. ถ้าขั้วที่ฟิลด์ ซีรีส์ฟิลด์ และอาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 50 Ω , 0.025 Ω และ 0.05 Ω ตามลำดับ มีแรงดันไฟฟ้าตกที่แปรงถ่านทั้งหมด 2 V. และมีกำลังสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดรวม 1 kW. จงหา

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
- กำลังสูญเสียในขดลวด (*copper losses*)
- กำลังเอาต์พุตของเครื่องต้นกำลัง (*prime - mover*) ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ก) 299.7 V, ข) 1.995 kW., ค) 24.99 kW., ง) 88%]

3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้ว - ขั้วที่ คอมเปานด์ตัวหนึ่งมีพิกัด 20 -kW, 440 V. มีประสิทธิภาพเมื่อโหลดเต็มพิกัด (*full - load efficiency*) 87% ถ้าความต้านทานของอาร์เมเจอร์และอินเตอร์โพล (*interpoles*) เป็น 0.4 Ω และความต้านทานของขดลวดซีรีส์ฟิลด์และขั้วฟิลด์เป็น 0.25 Ω และ 240 Ω ตามลำดับ จงคำนวณหา กำลังสูญเสียรวมจากความฝืดที่เบร็ง (*bearing friction*) แรงต้านจากลมและแกนเหล็ก (*windage and core - loss*) ของเครื่องกำเนิด
[725 W.]

4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ 440 V ตัวหนึ่ง จ่ายกระแสโหลดเต็มพิกัด 250 A. อาร์เมเจอร์และขดลวดฟิลด์มีความต้านทาน 0.06 Ω และ 100 Ω ตามลำดับ จงหาขนาดกำลังม้าของเครื่องต้นกำลัง (*prime mover*) เมื่อเครื่องจ่ายโหลดเต็มพิกัด และคำนวณหาขนาดของโหลดเมื่อเครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด สมมติว่าการสูญเสียสเตรย์ (*stry - losses*) เป็น 2,000 W.

[204.8 h.p. (อังกฤษ), 256 A.]