

บทที่ 6 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Motors)


6.1 หลักการของมอเตอร์ (Motor principle)

มอเตอร์ไฟฟ้าคือเครื่องกลซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการดังนี้ คือ เมื่อกระแสไหลผ่านตัวนำซึ่งวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงเกิดขึ้นที่ลวดตัวนำ ทำให้ลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 6-1 ขนาดของแรงที่เกิดขึ้นหาได้จากสมการ

	F	=	$BI\ell$	
เมื่อ	F	=	แรงที่เกิดขึ้นที่ลวดตัวนำ	นิวตัน
	B	=	ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก	เทสลา


(เวเบอร์/ตร.เมตร)

	I	=	กระแสที่ไหลผ่านลวดตัวนำ	แอมแปร์
	ℓ	=	ความยาวของลวดตัวนำในสนามแม่เหล็ก	เมตร

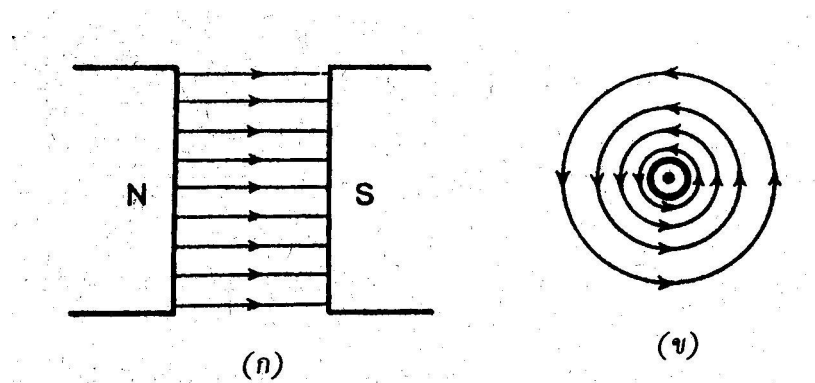


รูป (ก) สนามแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว

รูป (ข) พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำซึ่งมีกระแสไหลออก เส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำจะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

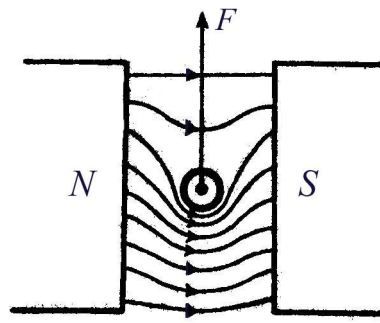

รูปแสดงผลรวมของสนามแม่เหล็กทั้งสองแห่งทำให้เกิดแรงบิดเบนของสนามแม่เหล็กอันเป็นสาเหตุให้เกิดแรง F ทำให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ขึ้นบน

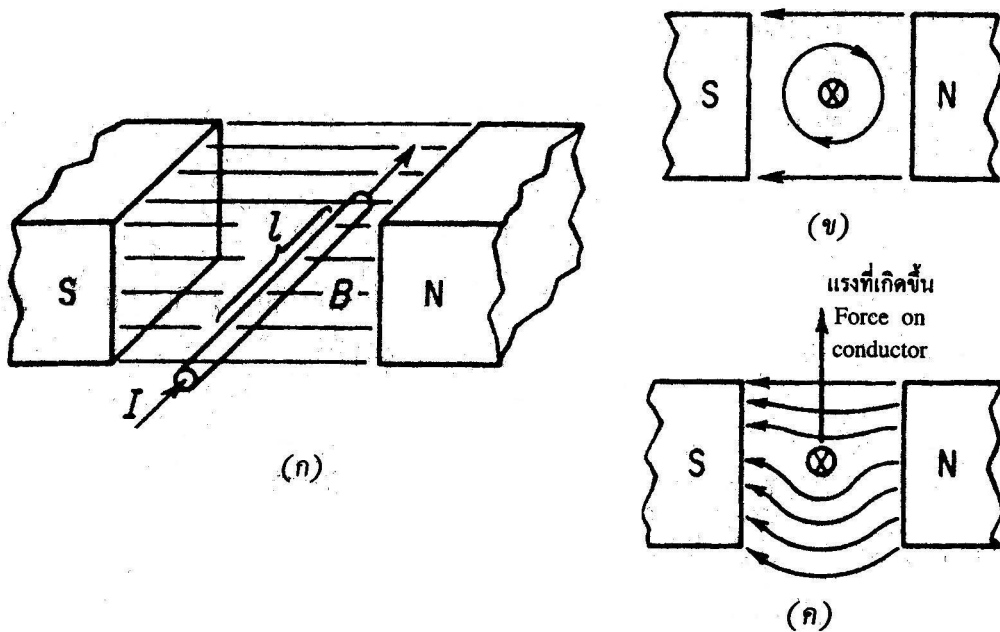


รูปที่ 6-1 ก. ลวดตัวนำที่มีความยาว l มีกระแสไหลผ่านและวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก


ข. แสดงทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนำเมื่อเทียบกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ค. ผลรวมของสนามแม่เหล็กทั้งสองแห่งทำให้ตัวนำเคลื่อนที่ด้วยแรง F

เราสามารถหาทิศทางของแรง F ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กฎมือซ้ายของแฟลมมิ่ง (*Fleming's left hand rule*) ซึ่งใช้สำหรับหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์นั่นเอง รูปที่ 6-2 ก. แสดงการใช้กฎมือซ้ายของแฟลมมิ่ง หรือกฎมือซ้ายของมอเตอร์ (*left hand motor rule*) เพื่อหาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นบนลวดตัวนำ เมื่อเปรียบเทียบกับรูป 6-2ข. แสดงการใช้กฎมือขวาของแฟลมมิ่ง หรือกฎมือขวาของเครื่องกำเนิด (*right hand generator rule*) เพื่อหาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (*induced e.m.f.*) ในเครื่องกำเนิดหรือใช้หาทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน (*back e.m.f. or counter e.m.f.*)

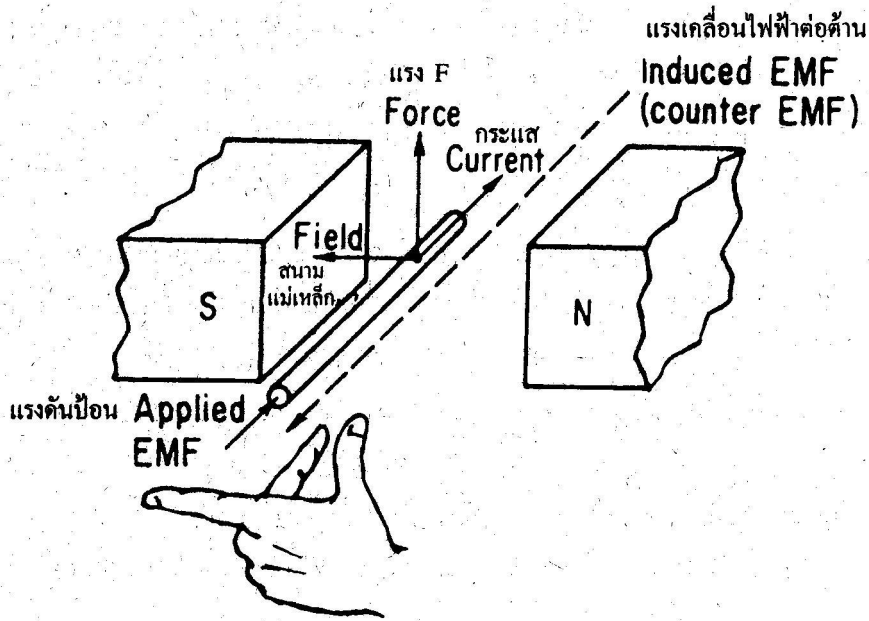

กฎมือซ้ายของมอเตอร์ไฟฟ้า

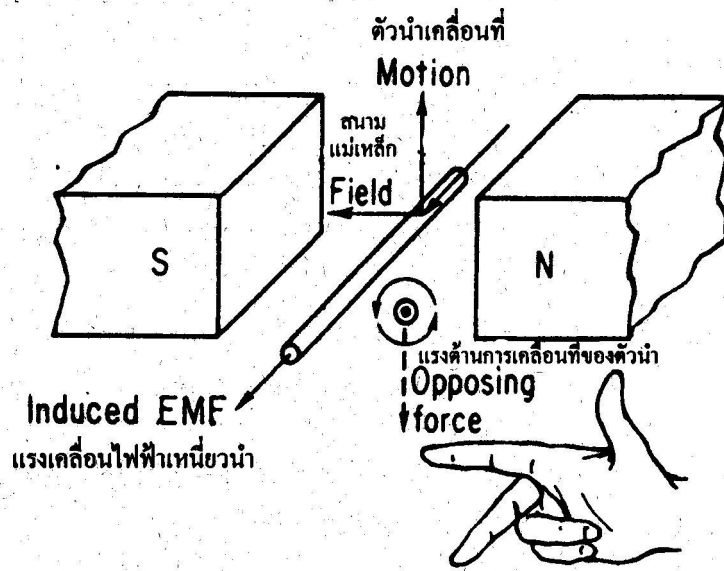

กฎมือขวาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รูปที่ 6-2 การเปรียบเทียบพฤติกรรม (action) ของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทุกประการ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานแทนกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคือ

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (*Separately excited D.C. motor*)
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นในตัวเอง (*Self excited D.C. motor*)
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรีย์ (*D.C. series motor*)
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชั๊นท์ (*D.C. shunt motor*)
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมพอนด์ (*D.C. compound motor*)


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระตุ้นสนามแม่เหล็กจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 ชุด เพื่อจ่ายให้แก่ขดลวดฟิลด์ และขดลวดอาร์เมเจอร์ จึงไม่นิยมใช้กันทั่วไปจะใช้งานเฉพาะอย่างป็นกรณีพิเศษเท่านั้น แต่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชั๊นท์ ซีรีย์และคอมพอนด์นั้นเป็นมอเตอร์ที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงเพียงชุดเดียว จึงนิยมใช้กันมากกว่าแบบแรก

1) ซีรีย์มอเตอร์ (*Series Motor*)

มอเตอร์ชนิดนี้ประกอบด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กเรียกว่าซีรีย์ฟิลด์ (*Series Field*) พันด้วยลวดเส้นใหญ่ มีจำนวนรอบเพียงเล็กน้อยและเป็นอันดับอาร์เมเจอร์ คุณสมบัติ (*Characteristic*) คือ พยายามจะหมุนด้วยความเร็วไม่สิ้นสุดถ้าไม่มี *Load* ก็จะหมุนเร็วขึ้นจนกว่าจะพังดังนั้นจึงต้องมี *Load* ประจำเสมอจะหมุนตัวเปล่าไม่ได้ แบบนี้มีแรงเริ่มหมุนสูง (*High Starting Torque*) และนำไปใช้กับงานหนักเช่น มอเตอร์สตาร์ทของรถยนต์ป็นจันยกของ (*Crane*) กว้านแม่แรง (*Winch*) รถราง (*Tram*) เป็นต้น รูปที่ 6-2-1

หมายเหตุ หมุนด้วยความเร็วไม่สิ้นสุดนั้น หมายความว่าหมุนไม่คงที่มีการเร่งความเร็วขึ้นทุก ๆ ขณะในภาษาอังกฤษเรียกว่า “*Run Away*”


ตัวอย่าง ซีรีย์มอเตอร์ชนิดขั้วสนามแม่เหล็ก 2 ขั้ว

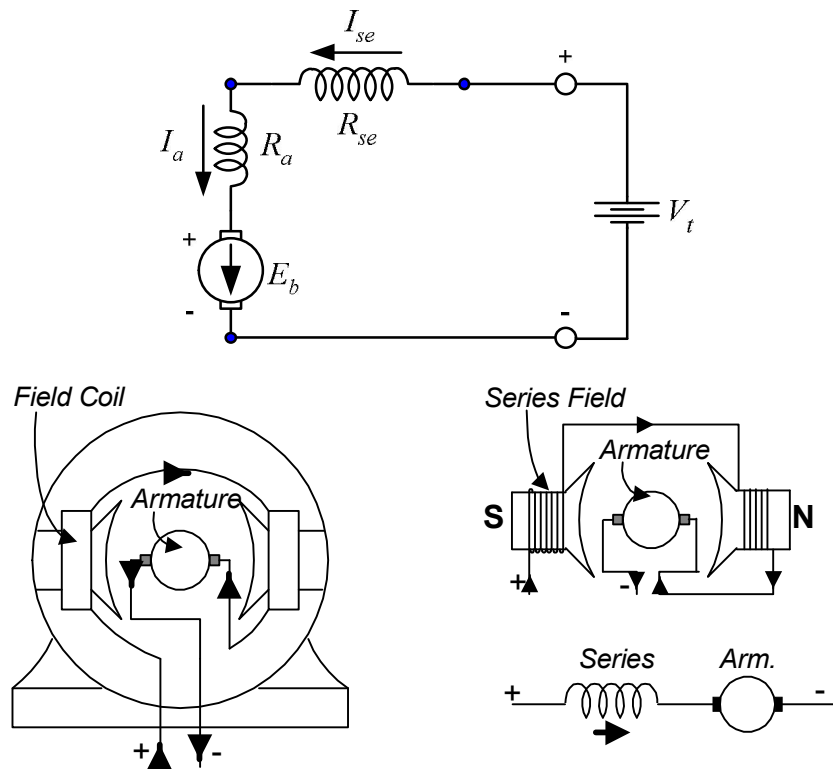

รูปที่ 6-2-1


การกลับทางหมุน กลับได้ 2 วิธีดังนี้

ก. กลับโดยกลับทิศทางการไหลของกระแสใน *Armature* รูปที่ 12-22

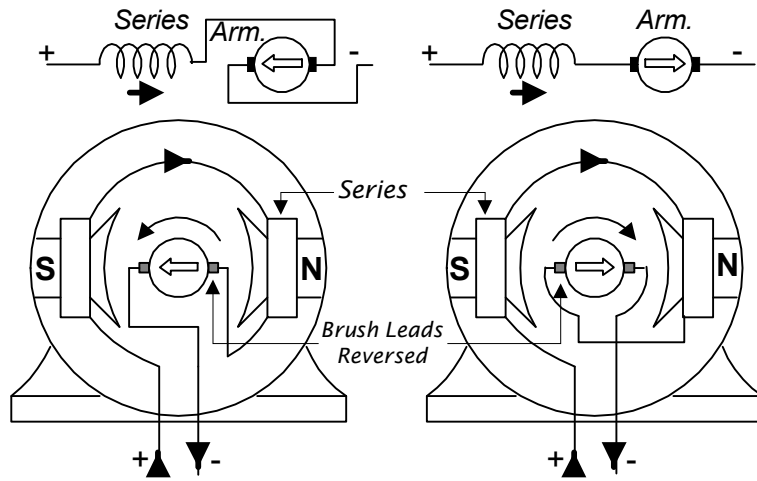

รูปที่ 6-2-2


ข. กลับโดยกลับทิศทางการไหลของกระแสใน *Field Pole* รูปที่ 6-2-3

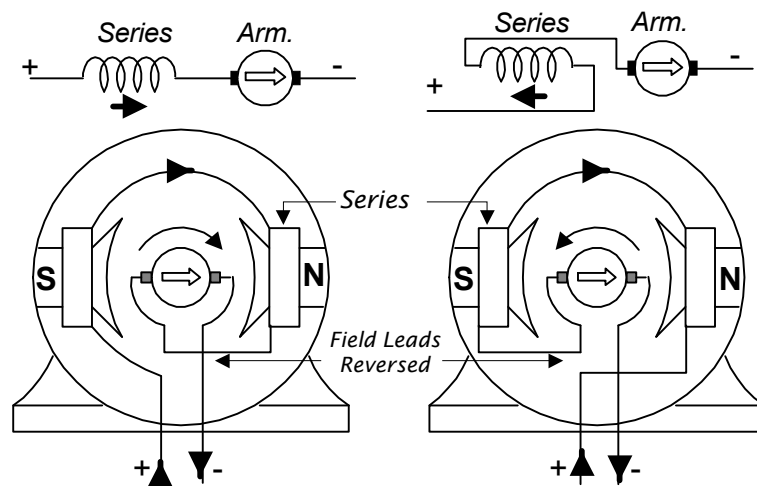


รูปที่ 6-2-3

2) **ชั้้นท์มอเตอร์ (Shunt Motor)**

เป็นแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปมากกว่าแบบอื่น ๆ ขดลวดสนามแม่เหล็กเรียกว่าชั้้นท์ฟิลด์ (Shunt Field) พันด้วยลวดเส้นเล็กมีจำนวนรอบมากต่อขานานกับอาร์เมเจอร์คุณลักษณะ (Characteristic) คือมีแรงเริ่มหมุนต่ำแต่รอบการหมุนคงที่ (Low Starting Torque Constant Speed) ตั้งแต่ไม่มี Load จนกระทั่งถึง Load เต็มที่ แบบนี้บังคับรอบการหมุนของมอเตอร์ได้ และนำไปใช้กับงานเช่น เครื่องเจาะ (Drilling) เครื่องกลึง (Lathe) เป็นต้น ดูรูปที่ 6-2-4

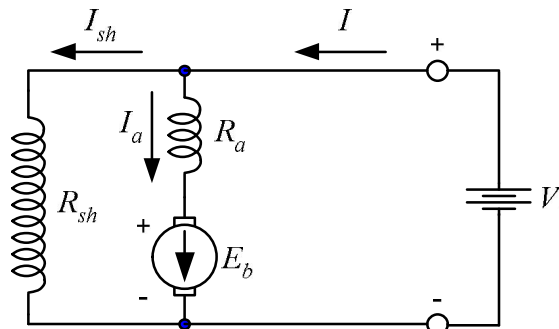


ตัวอย่าง ชั้้นท์มอเตอร์ชนิดขั้วสนามแม่เหล็ก 2 ขั้ว ดูรูปที่ 6-2-4

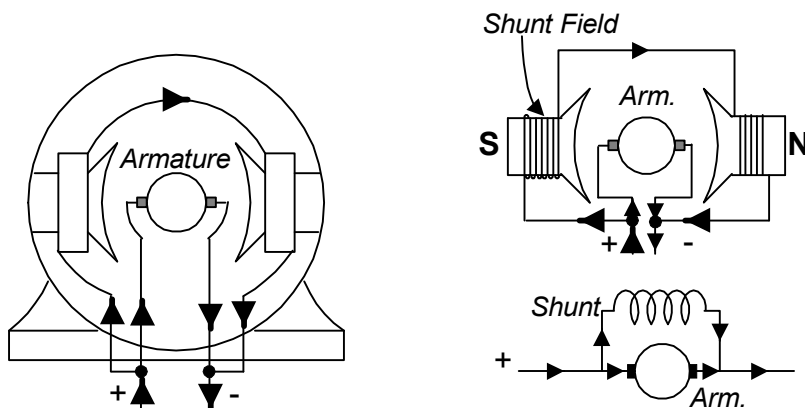

รูปที่ 6-2-4


การกลับทางหมุน รูปที่ 6-2-5

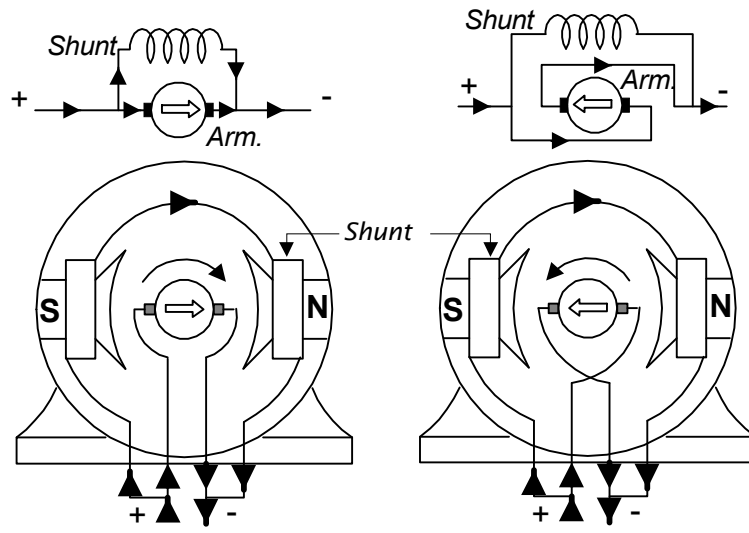

รูปที่ 6-2-5

3) คอมเปานด์มอเตอร์ (Compound Motor)

เพื่อให้มอเตอร์มีความเร็วสม่ำเสมอทุก ๆ Load จะต้องมีขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) 2 ชุดรวมกันคือ เซียร์รี่ฟิลด์ (Series Field) กับชัณฑ์ฟิลด์ (Shunt Field) และรวมคุณลักษณะ (Characteristic) ของทั้ง 2 แบบไว้ด้วยกัน คือมีแรงเริ่มหมุนสูง แต่รอบการหมุนคงที่ (High Starting Torque Constant Speed) ตั้งแต่ไม่มี Load จนกระทั่งถึง Load เต็มที่ คอมเปานด์มอเตอร์ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือแบ่งตามทิศทางกระแสไหลของกระแสในขดลวดสนามแม่เหล็ก ดังนี้ รูปที่ 6-2-6

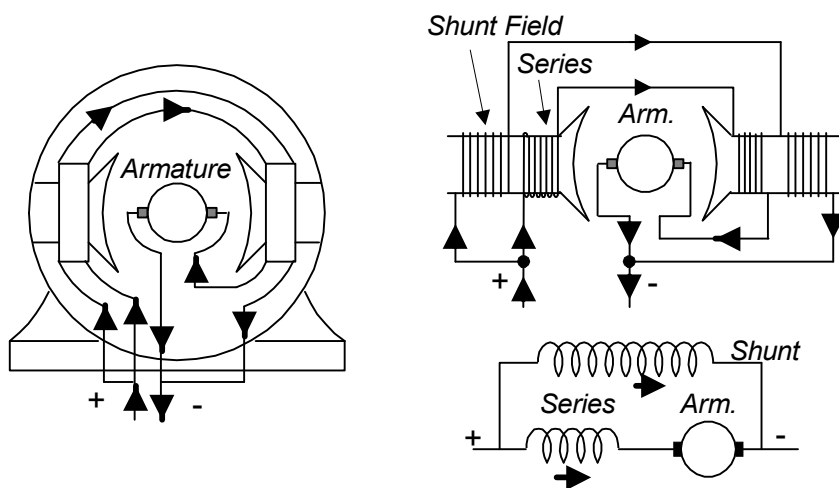



รูปที่ 6-2-6

1. คิวมูลตีฟ คอมเปานด์มอเตอร์ (Cumulative Compound Motor)
2. ดิฟเฟอเรนเชียลคอมเปานด์มอเตอร์ (Differential Compound Motor)


การต่อวงจรภายในของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบคอมเปานด์นั้นต่อไปนี้ 2 แบบ คือ

- คิวมูลตีฟ คอมเปานด์ = ต่อวงจรให้แอมแปร์เทินส์ของซีรี่ฟิลด์เสริมกับแอมแปร์เทินส์ของชัณฑ์ฟิลด์
- ดิฟเฟอเรนเชียล คอมเปานด์ = ต่อวงจรให้แอมแปร์เทินส์ของซีรี่ฟิลด์ต่อต้านกับแอมแปร์เทินส์ของชัณฑ์ฟิลด์

ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6-3 ก. และ 6-3 ข.

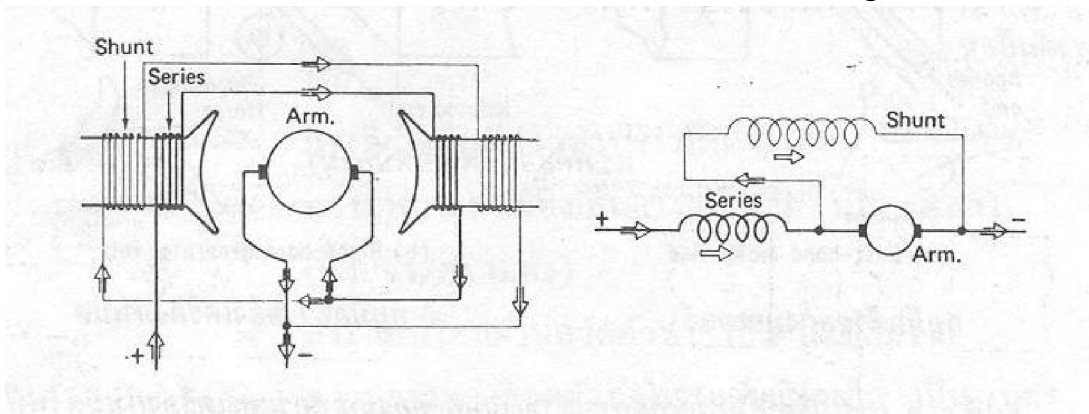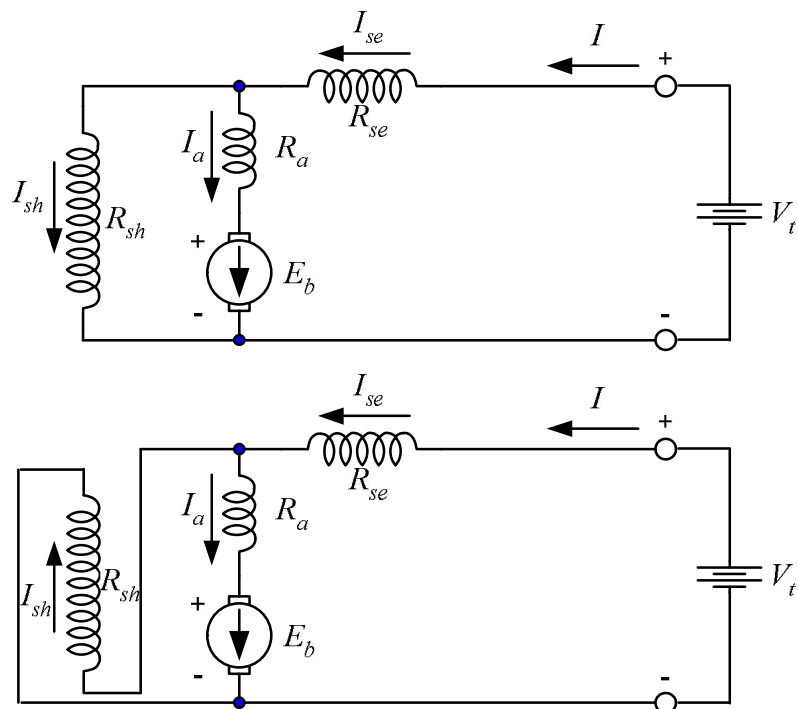

(ก)

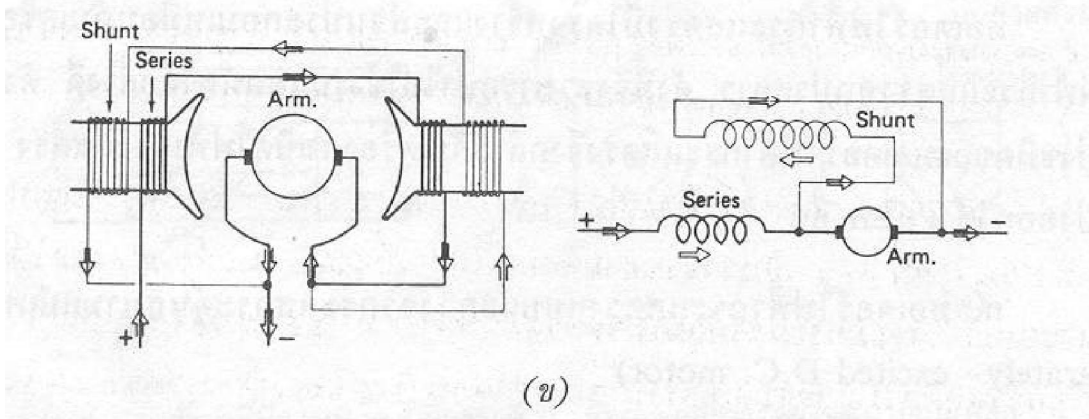

(ข)


รูปที่ 6-3

ก. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซอร์ทชั้นท์ คิวมูเลตีฟ คอมปานด์

ข. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซอร์ทชั้นท์ ดิฟเฟอเรนเชียล คอมปานด์


6.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า (Comparison of generator and motor action)

ทั้งเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่างก็เกิดพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดและมอเตอร์ในเครื่องเดียวกัน นั่นคือ เมื่อเป็นเครื่องกำเนิดก็จะเกิดพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดขึ้นก่อน ถ้าพิจารณารูปที่ 6-4 เป็นวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งถูกขับให้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยแรงบิดหมุน (*driving torque*) ของเครื่องต้นกำลัง เมื่อมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นและมีกระแสไหลออกจากอาร์มเจอร์จะมีแรงต้านเกิดขึ้นในอาร์มเจอร์ทำให้ความเร็วของเครื่องกำเนิดลดลงเรียกแรงต้านที่เกิดขึ้นในอาร์มเจอร์ว่า “แรงบิดต้านกลับ” (*retarding torque*) หรือ พฤติกรรมของมอเตอร์ ทำให้ความเร็วลดลงมาก มีผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลง จึงจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานกลขึ้นที่เครื่องต้นกำลังเพื่อเร่งรอบให้สูงขึ้น

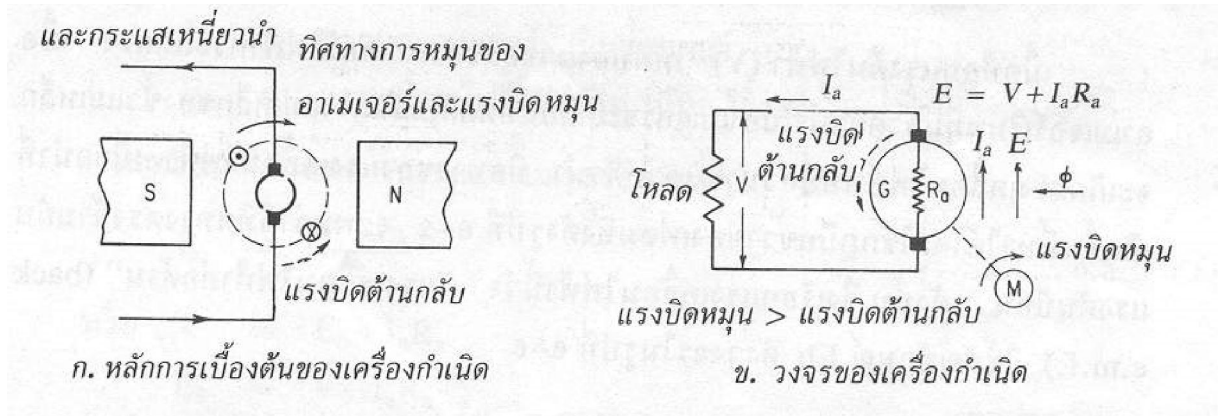

รูปที่ 6-4 แสดงพฤติกรรมของมอเตอร์ (*motor action*) ซึ่งเกิดขึ้นในรูปของ “แรงบิดต้านกลับ” (*retarding torque*) เป็นผลทำให้ความเร็วของเครื่องกำเนิดลดลง


ในกรณีของมอเตอร์ ก็จะเกิดพฤติกรรมของมอเตอร์ขึ้นก่อนถ้าพิจารณารูปที่ 6-5 เป็นวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรอาร์มเจอร์จะมีกระแสไหลผ่านขดลวดอาร์มเจอร์ของมอเตอร์เริ่มหมุน (เรียกว่าพฤติกรรมของมอเตอร์) เมื่อลวดตัวนำในอาร์มเจอร์หมุนตัดสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในลวดตัวนำมีทิศทางสวนทางหรือตรงข้ามกับแรงดันป้อน เรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาร์มเจอร์ของมอเตอร์ว่า “แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน” (*back e.m.f. or counter e.m.f.*) หรือ พฤติกรรมของเครื่องกำเนิด

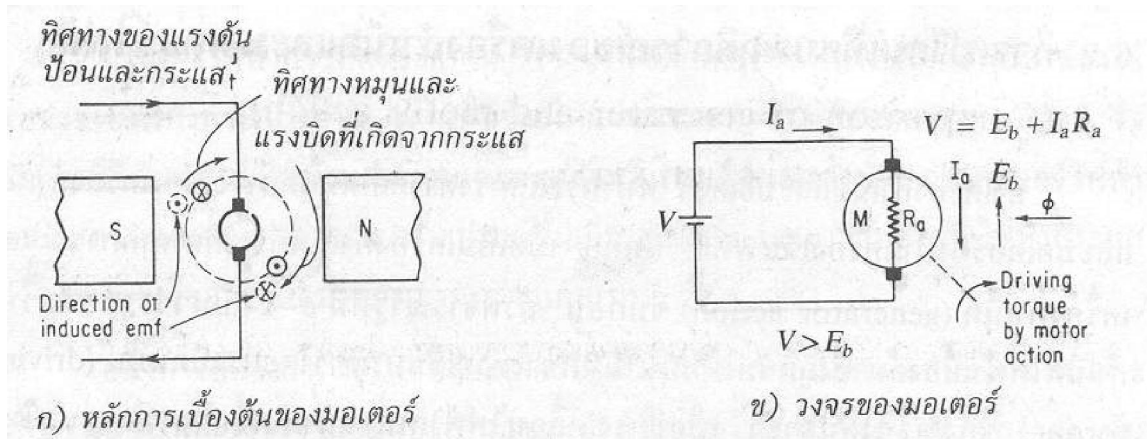


รูปที่ 6-5 แสดงพฤติกรรมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในรูปของ “แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน” มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดันป้อนเป็นผลให้กระแสอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟาลดลง

6.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน (back e.m.f. or counter e.m.f.)

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า (V_i) ให้กับอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่ออาร์เมเจอร์หมุน ลวดตัวนำในอาร์เมเจอร์จะเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นลวดตัวนำ ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี้หาได้โดยใช้กฎมือขวาของเฟลมมิ่งดังรูปที่ 6-2 จะพบว่าทิศทางตรงข้ามกับแรงดันป้อน ดังนั้นจึงเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ว่า “แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน” (back e.m.f.) ใช้สัญลักษณ์ E_b ดังวงจรในรูปที่ 6-6

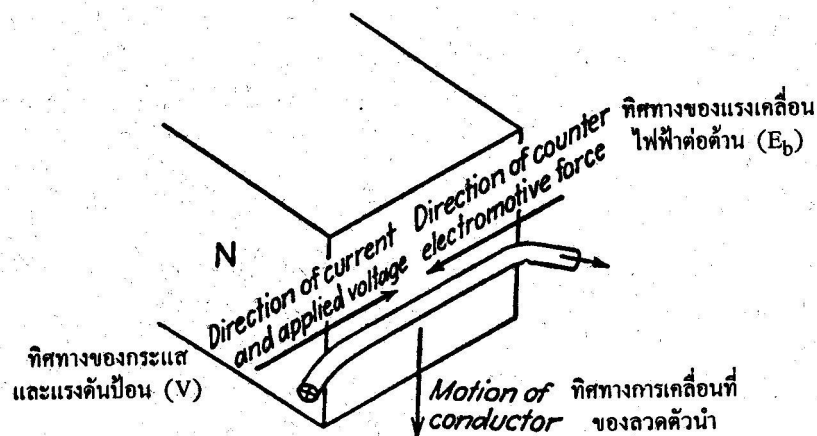

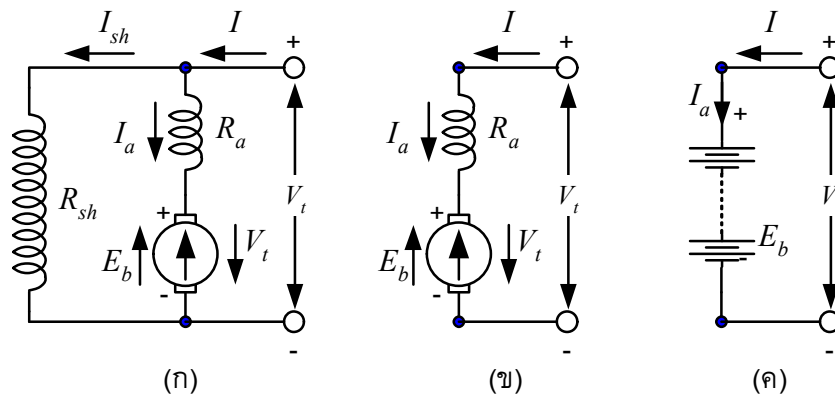

รูปที่ 6-6 ก. วงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่
 ข. วงจรของอาร์เมเจอร์
 ค. วงจรสมมูลย์ของอาร์เมเจอร์ เขียนแทนแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านด้วยเบตเตอรี่ E_b

เนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านเกิดจากการที่ลวดตัวนำหมุนตัดเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็ก เช่นเดียวกับกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นจึงมีสมการเช่นเดียวกับการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ

$$E_b = \frac{\phi ZPN}{60a} \quad \text{โวลท์} \quad \dots 6.1$$

และเนื่องจาก $\frac{ZP}{60a}$ เป็นค่าคงที่ของมอเตอร์แต่ละตัว ดังนั้นจึงได้

$$E_b = K_1 \phi N \quad \dots 6.2$$

- เมื่อ $K_1 =$ ค่าคงที่ของมอเตอร์ $= \frac{ZP}{60a}$
- $N =$ ความเร็วรอบของมอเตอร์ รอบต่อนาที
- $\phi =$ จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งขั้ว เวเบอร์

จากวงจรในรูปที่ 6-6 เมื่อกำหนดให้

- $V_t =$ แรงดันป้อน (*applied voltage*) โวลท์
- $R_a =$ ความต้านทานในวงจรของอาร์เมเจอร์ โอห์ม
- $I_a =$ กระแสอาร์เมเจอร์ แอมแปร์
- $E_b =$ แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน โวลท์

เราสามารถเขียนสมการกระแสอาร์เมเจอร์ได้ดังนี้

$$I_a = \frac{V_t - E_b}{R_a} \quad \dots 6.3$$

$$\begin{aligned} \text{หรือ } V_t &= E_b + I_a R_a \\ \therefore E_b &= V_t - I_a R_a \end{aligned}$$

จากสมการ 6.2 และ 6.3 จะสังเกตเห็นว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน E_b จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ϕ และ N ดังนั้นถ้า ϕ คงที่จะได้ $E_b \propto N$ นั่นคือ

เมื่อ N มีค่ามาก เช่น มอเตอร์หมุนตัวเปล่า (*no-load*) จะทำให้ E_b มีค่ามาก และกระแส I_a จะมีค่าลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้า N มีค่าน้อย เช่น ขณะมอเตอร์หมุนขับโหลดเต็มพิกัด (*full load*) จะทำให้ E_b มีค่าน้อยลง กระแส I_a จะมีค่าเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้เกิดแรงบิด (*torque*) เหมาะสมกับขนาดของโหลดที่เพิ่มขึ้น และกระแส I_a จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ N เท่ากับศูนย์ ซึ่งจะได้ E_b เท่ากับศูนย์ด้วยสภาพเช่นนี้จะเกิดขึ้นในขณะเริ่มหมุน (*start*) หมายถึง สับสวิทช์จ่ายแรงดันป้อนให้มอเตอร์แล้วมอเตอร์กำลังจะเริ่มหมุน

6.4 สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ (*Voltage equation of a motor*)

จากสมการที่ 6.4 เขียนสมการของแรงดันป้อน (*applied voltage*) V_t ที่ขั้วอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ได้ดังนี้คือ


$$V_t = E_b + I_a R_a$$

เรียกสมการข้างบนนี้ว่า สมการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์
ใช้กระแสอาร์เมเจอร์ I_a คูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการ

$$V_t \cdot I_a = E_b \cdot I_a + I_a^2 \cdot R_a \quad \dots 6.5$$

จากรูปที่ 6-7 จะได้

$$\begin{aligned} V_t \cdot I_a &= \text{กำลังอินพุตที่จ่ายให้กับอาร์เมเจอร์ (electrical input to the armature) เป็น วัตต์} \\ E_b \cdot I_a &= \text{กำลังไฟฟ้าส่วนที่เปลี่ยนรูปเป็นกำลังกลในอาร์เมเจอร์ (electrical equivalent of mechanical power developed in the armature) เป็น วัตต์} \\ I_a^2 \cdot R_a &= \text{การสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์ (Cu loss in the armature) เป็น วัตต์} \end{aligned}$$

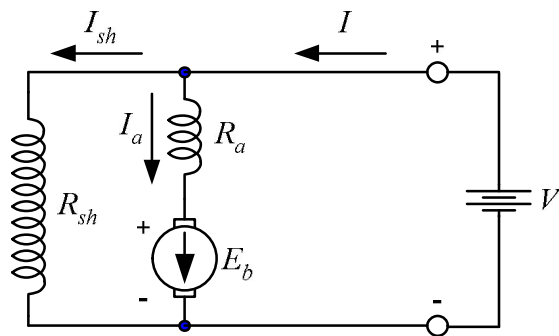


รูปที่ 6-7 วงจรของชั้นท์มอเตอร์

จากสมการที่ 6-4 จะสังเกตเห็นว่า กำลังไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ได้รับ (*armature input*) ส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปในขดลวดอาร์เมเจอร์ คือ การสูญเสีย $I^2.R$ และอีกส่วนหนึ่งจะใช้สำหรับเปลี่ยนรูปเป็นกำลังกล (*mechanical power*) ภายในอาร์เมเจอร์ ดังนั้นการหาประสิทธิภาพของมอเตอร์จึงอาจหาได้จากอัตราส่วนของกำลังกลที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ต่อกำลังอินพุทของมัน คือ

$$\frac{E_b I_a}{V_t I_a} = \frac{E_b}{V_t}$$

สมการของมอเตอร์ไฟฟ้า **Self Excited** แบบอนุกรม (**Series Motor**)

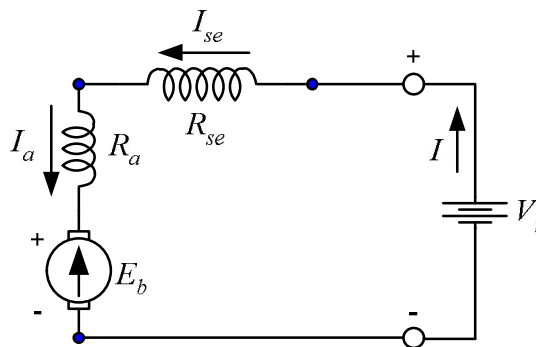


$$V_t = E_b + I_a R_a + I_{se} R_{se}$$

$$I_a = I_{se} = I$$

$$V_t = E_b + I_a (R_a + R_{se})$$

I = กระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า

สมการของมอเตอร์ไฟฟ้า *Self Excited* แบบขนาน (*Shunt Motor*)

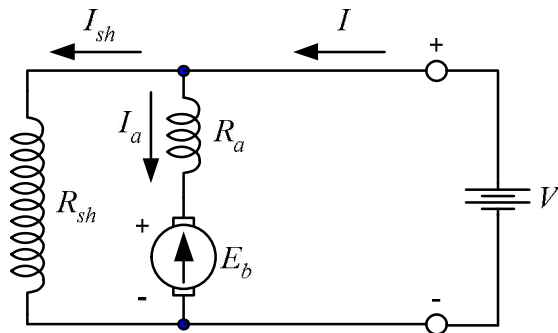


$$V_t = E_b + I_a R_a$$

$$I = I_a + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}}$$

สมการของมอเตอร์ไฟฟ้า *Self Excited* แบบผสม (*Short Shunt Compoundt Motor*)

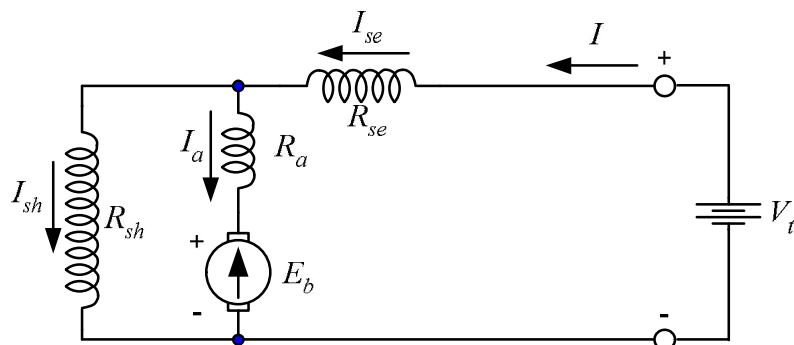


$$V_t = E_b + I_a R_a + I_{se} R_{se}$$

$$I = I_{se}$$

$$I = I_{sh} + I_a$$

$$I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}}$$

สมการของมอเตอร์ไฟฟ้า *Self Excited* แบบผสม (*Long Shunt Compoundt Motor*)

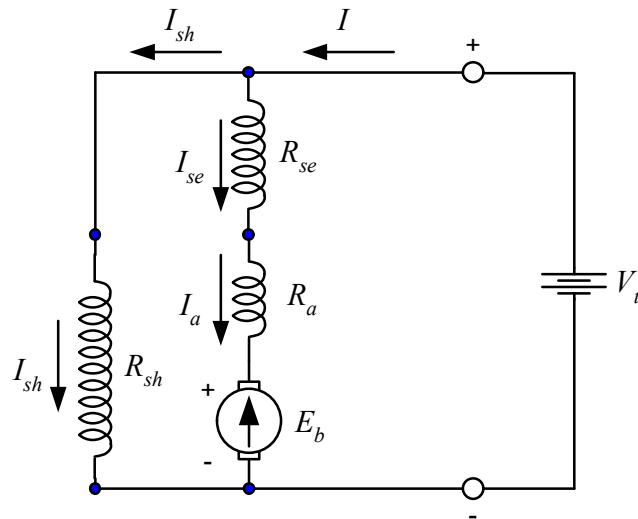

$$V_t = E_b + I_a R_a + I_{se} R_{se}$$

$$I_a = I_{se}$$

$$V_t = E_b + I_a (R_a + R_{se})$$

$$I = I_{sh} + I_a$$

$$I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}}$$

ตัวอย่างที่ 6.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ 440 V ตัวหนึ่ง อาร์เมเจอร์และขดลวดฟิลด์มีความต้านทาน 0.8Ω และ 200Ω ตามลำดับ จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านเมื่อมันจ่ายกำลังเอาต์พุต 7.46 kW ที่ประสิทธิภาพ 85%

วิธีทำ

ประสิทธิภาพ		$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$
∴ กำลังอินพุต		$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} \times 100$
แทนค่า		$P_{in} = \frac{7.46}{85} \times 100$
กระแสอินพุตของมอเตอร์	I	$= \frac{P_{in}}{V_t}$ $= \frac{8.776 \times 10^3 W}{440V}$ $= 19.95A.$
กระแสขั้วฟิลด์	I_{sh}	$= \frac{V_t}{R_{sh}}$ $= \frac{440V}{220\Omega}$ $= 2A.$
กระแสอาร์เมเจอร์	I_a	$= I - I_{sh}$ $= 19.95 - 2$ $= 17.95A.$
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน	E_b	$= V_t - I_a R_a$ $= 440 - (17.95 \times 0.8)$ $= 425.64V.$


ตอบ

ตัวอย่างที่ 6.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วขนาด 25 kW , 250 V ตัวหนึ่ง อาร์เมเจอร์และฟิลด์มีความต้านทาน 0.06Ω และ 100Ω ตามลำดับ จงหาค่ากำลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์เมื่อ

- ก. ทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกำลังเอาต์พุต 25 kW และ
- ข. ทำงานเป็นมอเตอร์รับกำลังอินพุต 25 kW

วิธีทำ

ก. เมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ = $E_g I_a$

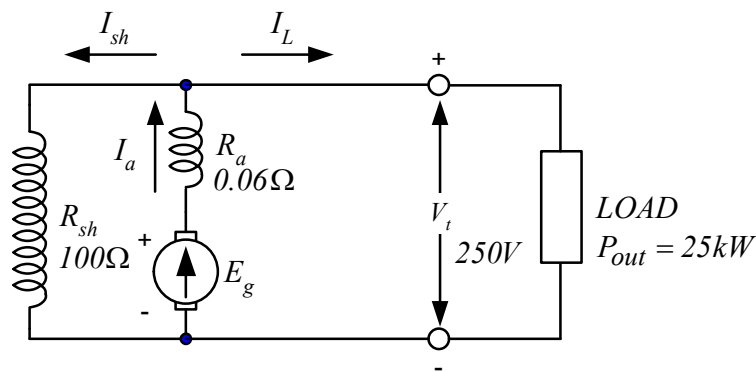

$$E_g = V_t + I_a R_a$$

หาค่า I_a และ E_g

กระแสอาร์เมเจอร์

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{P_{out}}{V_t} \\ &= \frac{25 \times 10^3 \text{ W}}{250 \text{ V}} \\ &= 100 \text{ A.} \end{aligned}$$

กระแสฟิลด์

$$\begin{aligned} I_{sh} &= \frac{V_t}{R_{sh}} \\ &= \frac{250 \text{ V}}{100 \Omega} \\ &= 2.5 \text{ A.} \end{aligned}$$


กระแสอาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned} I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= 100 + 2.5 \\ &= 102.5 \text{ A.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ} \quad E_g &= V_t + I_a R_a \\
 &= 250 + (102.5 \times 0.06) \\
 &= 256.15V.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์} &= E_g I_a \\
 &= 256.15 \times 102.5 \\
 &= 26,255W. \\
 &= 26.255kW. \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

ข. เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ = $E_b I_a$

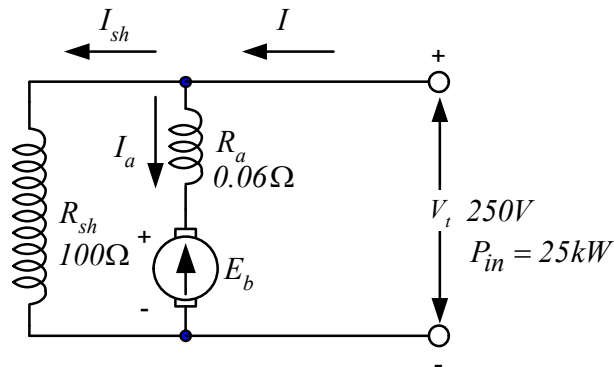

$$E_b = V_t - I_a R_a$$

หาค่า I_a และ E_b

กระแสอาร์เมเจอร์

$$I_a = I - I_{sh}$$

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{P_{in}}{V_t} \\
 &= \frac{25 \times 10^3 W}{250V} \\
 &= 100A.
 \end{aligned}$$

กระแสชันทฟิลด์

$$I_{sh} = 2.5A.$$

กระแสอาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned}
 I_a &= I - I_{sh} \\
 &= 100 - 2.5 \\
 &= 97.5 A.
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \text{แรงเคลื่อนต่อต้าน} \quad E_b &= V_t - I_a R_a \\
 &= 250 - (97.5 \times 0.06) \\
 &= 244.15 \text{ V.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{กำลังที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์} &= E_b I_a \\
 &= 244.15 \times 97.5 \\
 &= 23,804 \text{ W} \\
 &= 23.804 \text{ kW.} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

6.5 แรงบิดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ (*Armature torque of a motor*) T

แรงบิด (*torque*) หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนหรือการบิดรอบแกนอันหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ผลคูณของแรงกับรัศมี ณ จุดที่แรงกระทำ

พิจารณามู่เล่ อันหนึ่งที่มีรัศมี r เมตร ดังรูปที่ 6-9 มีแรง F นิวตันมากระทำกับมู่เล่ ทำให้มู่เล่หมุนไปด้วยความเร็ว n รอบต่อวินาที

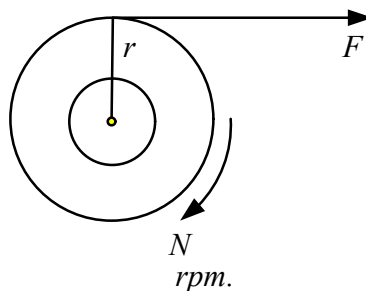

รูปที่ 6-9

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น แรงบิด} \quad T &= F \times r && \text{นิวตัน-เมตร} \\
 \text{งานที่ทำได้ 1 รอบจากแรง } F &= \text{แรง} \times \text{ระยะทาง} \\
 &= F \times 2\pi r && \text{จูลส์} \\
 \text{งานที่ทำได้ต่อวินาที หรือกำลังกลที่เกิดขึ้น} &= F \times 2\pi r \times n && \text{จูลส์/วินาที หรือ วัตต์} \\
 &= (F \times r) \times 2\pi n && \text{วัตต์} \\
 &= T \times 2\pi n && \text{วัตต์} \\
 \text{เมื่อ } n = N / 60 \text{ และ } N = \text{ความเร็วรอบ เป็น รอบต่อวินาที} & && \\
 &= \frac{2\pi TN}{60} && \text{วัตต์} \quad \dots(1)
 \end{aligned}$$

จากสมการที่ 6.5 $V_t \cdot I_a = E_b \cdot I_a + I_a^2 \cdot R_a$

กำลังกลที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ = $E_b \cdot I_a$ วัตต์ ..(2)

$\therefore (1) = (2)$ $\frac{2\pi TN}{60} = E_b \cdot I_a$

$\therefore T = \frac{60 \cdot E_b \cdot I_a}{2\pi N}$ นิวตัน-เมตร.. 6.6

หรือ $T = \frac{9.55 \cdot E_b \cdot I_a}{N}$ นิวตัน-เมตร.. 6.7

จาก $E_b = \frac{\phi ZNP}{60a}$ โวลต์ ..6.1

แทนค่า E_b จากสมการ 6.1 ลงในสมการ 6.7 จะได้

$T = \frac{9.55 \frac{\phi ZNP}{60a} \cdot I_a}{N}$...6.8

$= 0.159 \frac{\phi ZP}{a} \cdot I_a$ นิวตัน-เมตร

$T = \left[\frac{0.159 ZP}{a} \right] \cdot \phi \cdot I_a$

ค่าที่อยู่ภายในวงเล็บเป็นค่าคงที่ของแรงบิด

$\therefore T = K_2 \cdot \phi \cdot I_a$...6.9

เมื่อ $K_2 = \text{ค่าคงที่ของแรงบิด} = \left[\frac{0.159 ZP}{a} \right]$

ข้อสังเกต จากสมการที่ 6.9 จะได้แรงบิด $T \propto \phi \cdot I_a$

ในกรณีซีรีย์มอเตอร์ ϕ จะแปรผันโดยตรงกับ I_a (ก่อนแกนเหล็กถึงจุดอิ่มตัว) ดังนั้น จะได้ $T \propto I_a^2$

ในกรณีชั้้นท์มอเตอร์ ถ้า V_t คงที่จะได้ ϕ คงที่ด้วย ดังนั้น $T \propto I_a$

6.6 แรงบิดที่ปลายเพลา (*Shaft torque*) , T_{sh}

แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ (*armature torque*) ในสมการที่ 6.6 , 6.7 และ 6.8 นั้น ไม่ใช่แรงบิดที่นำไปใช้งาน ทั้งนี้เพราะว่าแรงบิดบางส่วนจะต้องจ่ายให้กับการสูญเสียในแกนเหล็กและความเสียด (iron and friction losses) ของมอเตอร์

ดังนั้น แรงบิดที่นำไปใช้งานก็คือ แรงบิดที่ปลายเพลา (*shaft torque*) หรือ T_{sh} สำหรับกำลังกลเอาต์พุทของมอเตอร์นั้นหาได้จาก

	$P_{out} = \frac{T_{sh} \times 2\pi N}{60}$	วัตต์	
เมื่อ	$T_{sh} =$	แรงบิดที่ปลายเพลา	นิวตัน-เมตร
	$N =$	ความเร็ว	รอบต่อนาที
และ	$P_{out} =$	กำลังเอาต์พุทของมอเตอร์	วัตต์
หรือ	$T_{sh} =$	$\frac{P_{out} \times 60}{2\pi N}$	นิวตัน-เมตร

$T_{sh} = \frac{9.55 P_{out}}{N}$	นิวตัน-เมตร ..6.10
-----------------------------------	--------------------

ความแตกต่างระหว่างแรงบิดทั้งสองแห่ง ($T - T_{sh}$) เรียกว่า “แรงบิดสูญเสีย” (*lost torque*) เนื่องจากการสูญเสียในแกนเหล็กและความเสียดของมอเตอร์ ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$T - T_{sh} = \text{แรงบิดสูญเสีย} = \frac{9.55 \times \text{Iron \& friction losses}}{N}$
--

ตัวอย่าง 6.3 ชั้นที่มอเตอร์ 4 ขั้ว อาร์เมเจอร์พันแบบเวฟมี 252 ตัวนำ มีเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 0.04 Wb . เมื่อหมุนขั้วโหลดกินกระแส 100 A . ที่แรงดัน 250 V . มีความเร็วรอบ 1000 rpm . มีกระแสฟลักซ์ของมอเตอร์ 5 A . ถ้าการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดเป็น 2 kW . จงหา

- ก. แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์
- ข. แรงบิดที่ปลายเพลา

วิธีทำ

$$\text{ก. แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์} = \frac{9.55 \cdot E_b \cdot I_a}{N}$$

$$E_b = \frac{\Phi Z P N}{60 a}$$

แทนค่า

$$= \frac{0.04 \times 252 \times 4 \times 1000}{60 \times 2}$$

$$= 336 \text{ V.}$$

$$I_{sh} = 5 \text{ A.}$$

$$I_a = I - I_{sh}$$

$$= 100 - 5$$

$$= 95 \text{ A.}$$

$$T = \frac{9.55 \cdot E_b \cdot I_a}{N}$$

$$= \frac{9.55 \times 336 \times 95}{1000}$$

$$= 304.836 \text{ N-m}$$

$$\text{แรงบิดสูญเสีย} = \frac{9.55 \times \text{Iron \& friction losses}}{N}$$

$$= \frac{9.55 \times 2000}{1000}$$

$$= 19.1 \text{ N-m}$$

ข. แรงบิดที่ปลายเพลา, T_{sh}

$$T_{sh} = T - \text{แรงบิดสูญเสีย}$$

$$= 304.836 - 19.1$$

$$= 285.736 \text{ N-m}$$

ตัวอย่าง 6.4 ชั้นที่มอเตอร์ 4 ขั้ว พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพมี 54 ร่อง มี 20 ตัวนำ / ร่อง มีเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 0.06 Wb . หมุนด้วยความเร็ว 750 rpm . กินกระแส 250 A . ถ้าการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดเป็น 6 kW . จงหา

- ก. แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์
- ข. แรงบิดสูญเสีย
- ค. แรงบิดที่ปลายเพลา

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\phi = 0.06 \text{ Wb}$.

$$Z = 54 \text{ ร่อง} \times 20 \text{ ตัวนำ/ร่อง}$$

$$= 1,080 \text{ ตัวนำ}$$

$$I_a = 250 \text{ A}$$

$$P = 4$$

$$a = 4 \text{ (พันแบบแลพ)}$$

$$N = 750 \text{ rpm}$$

ก. แรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์

$$E_b = \frac{9.55 \cdot E_b \cdot I_a}{N}$$

$$= \frac{\phi Z P N}{60 a}$$

$$= \frac{0.06 \times 1080 \times 4 \times 750}{60 \times 4}$$

$$= 810 \text{ V}$$

$$T = \frac{9.55 \cdot E_b \cdot I_a}{N}$$

$$= \frac{9.55 \times 810 \times 250}{750}$$

$$= 2,578.5 \text{ N-m} \quad \text{ตอบ}$$

ข. แรงบิดสูญเสีย

$$= \frac{9.55 \times \text{Iron \& friction losses}}{N}$$

$$= \frac{9.55 \times 6 \times 10^3}{750}$$

$$= 76.4 \text{ N-m} \quad \text{ตอบ}$$

ก. แรงบิดที่ปลายเพลา $T_{sh} = T - \text{แรงบิดสูญเสีย}$
 $= 2,578.5 - 76.4$
 $= 2,502.1 \text{ N-m}$ ตอบ

6.7 ความเร็วของมอเตอร์ (Speed of D.C. motor)

จากสมการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านในหัวข้อที่ 6.3

$$E_b = V_t - I_a R_a$$

หรือ $E_b = \frac{\phi ZPN}{60a}$

ดังนั้น $\frac{\phi ZPN}{60a} = V_t - I_a R_a$

$$\therefore N = \frac{(V_t - I_a R_a) \times 60a}{\phi ZP} \text{ rpm} \quad \dots 6.11$$

หรือ $N = \frac{E_b \times 60a}{\phi ZP}$

$$\therefore N = K_3 \frac{E_b}{\phi} \quad \dots 6.12$$

$$K_3 = \text{ค่าคงที่} \frac{60a}{ZP}$$

จากสมการ 6.12 จะพบว่าความเร็วของมอเตอร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้าน E_b และเป็นสัดส่วนผกผันกับเส้นแรงแม่เหล็ก ϕ

$$\therefore N \propto \frac{E_b}{\phi}$$

ก. กรณีชรียมอเตอร์

- ให้ $N_1 =$ ความเร็วของมอเตอร์เมื่อขับโหลดค่าๆ หนึ่ง
 $I_{a1} =$ กระแสอาร์เมเจอร์
 $\phi_1 =$ เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว

และ N_2 , I_{a2} และ ϕ_2 เป็นค่าที่สอดคล้องกัน แต่โหลดของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงเป็นอีกค่าหนึ่ง ดังนั้นเราจะได้

$$N_1 \propto \frac{E_{b1}}{\phi_1} \text{ เมื่อ } E_{b1} = V_t - I_{a1} R_a$$

$$N_2 \propto \frac{E_{b2}}{\phi_2} \text{ เมื่อ } E_{b2} = V_t - I_{a2} R_a$$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b1}}{E_{b2}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2} \quad \dots 6.13$$

ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กจะถึงจุดอิ่มตัว (saturation) ; $\phi \propto I_a$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{I_{a1}}{I_{a2}} \quad \dots 6.14$$

ข. กรณีชั้้นท์มอเตอร์

มีสมการของความเร็วเช่นเดียวกับซีรีย์มอเตอร์ ดังนั้นจากสมการที่ 6.13 ถ้าแรงดันป้อน V_t ของชั้้นท์มอเตอร์คงที่ จะได้ ϕ คงที่ด้วย ดังนั้น $\phi_1 = \phi_2$

$$\therefore \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \quad \dots 6.15$$

6.8 สปีดเรกกูเลชัน (Speed regulation)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบจากสภาวะโหลดเต็มพิกัดมาเป็นสภาวะไร้โหลด ภายใต้เงื่อนไขกำหนด อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของความเร็วรอบในสภาวะโหลดเต็มพิกัด เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\% \text{สปีดเรกกูเลชัน} = \frac{N_{NL} - N_{FL}}{N_{FL}} \times 100 \quad \dots 6.16$$

เมื่อ N_{NL} = ความเร็วรอบเมื่อไร้โหลด (no-load)

N_{FL} = ความเร็วรอบเมื่อโหลดเต็มพิกัด (full-load or rated load)

6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับความเร็ว (Relation between torque and speed)

ในการสตาร์ทมอเตอร์จากสภาวะหยุดนิ่งจนกระทั่งหมุนอยู่ที่ความเร็วค่าใดค่าหนึ่งนั้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่อต้านจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก $E_b = 0$ ในช่วงแรกซึ่งขณะนั้นกระแส I_a จะสูงมาก เนื่องจาก $I_a = \frac{V_t - E_b}{R_a}$ จึงทำให้แรงบิดของมอเตอร์มีค่าสูงกว่าแรงบิดที่โหลดต้องการมาก จึงทำให้เกิดอัตราเร่งสูงมาก ความเร็วรอบของมอเตอร์จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงบิดที่โหลดต้องการเท่ากับแรงบิดของมอเตอร์ ความเร็วรอบจะคงที่ ถ้าโหลดของมอเตอร์เพิ่มขึ้นแรงบิดที่โหลดต้องการ (load torque) จะมีค่าสูงขึ้น แรงเบรคที่กระทำกับเพลลาของมอเตอร์มีค่ามากขึ้น จะทำให้เกิดแรงหน่วงทำให้ความเร็วรอบลดลง ในกรณีของชั้้นท์มอเตอร์ ถ้าแรงดันป้อนคงที่ถือว่า ϕ จะมีค่าคงที่ด้วย (ในทางปฏิบัติ ϕ จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน) ดังนั้น เมื่อความเร็วรอบ N ลดลง E_b จึงลดลงด้วย แต่เนื่องจาก $I_a = \frac{V_t - E_b}{R_a}$ จึงทำให้ I_a เพิ่มขึ้น และแรงบิดของมอเตอร์ $T = K\phi I_a$ จะมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นความเร็วรอบจะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงบิดของมอเตอร์เท่ากับแรงบิดที่โหลดต้องการ ความเร็วรอบจึงจะเริ่มคงที่

ในทางตรงกันข้าม ถ้าโหลดของมอเตอร์ลดลง แรงบิดที่โหลดต้องการจะน้อยกว่าแรงบิดของมอเตอร์ แรงเบรกหรือแรงหน่วงที่เพลามีค่าลดลง ทำให้เกิดอัตราเร่งและความเร็วรอบเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วรอบ N เพิ่มขึ้น E_b จะเพิ่มขึ้นด้วย กระแส I_a จะลดลง ทำให้แรงบิดของมอเตอร์ลดลง อัตราเร่งจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งเท่ากับแรงบิดที่โหลดต้องการ

ตัวอย่างที่ 6.5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซันท์ 220V ตัวหนึ่ง หมุนด้วยความเร็ว 500 rpm เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์เป็น 50A ถ้าแรงบิดของมอเตอร์เพิ่มขึ้นสองเท่า จงหาความเร็วรอบของมอเตอร์ กำหนดค่า $R_a = 0.2\Omega$

วิธีทำ จากสมการ $T = K \cdot \Phi \cdot I_a$

หรือ $T \propto \Phi \cdot I_a$

กรณีของซันท์มอเตอร์ ถ้าป้อนแรงดันแหล่งจ่าย V_t คงที่จะได้ Φ คงที่ด้วย นั่นคือ

$$T \propto I_a$$

ดังนั้น $T_1 \propto I_{a1}$ (1)

และ $T_2 \propto I_{a2}$ (2)

หากกระแสอาร์เมเจอร์ เมื่อแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

$$T_2 = 2T_1$$

$$\frac{T_2}{T_1} = 2$$

เอา (2)/(1)

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}}$$

$$2 = \frac{I_{a2}}{50}$$

$$\therefore I_{a2} = 50 \times 2 = 100A.$$

ตอบ

จากสมการความเร็วของมอเตอร์

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}}$$

$$E_{b1} = V_t - I_{a1} \cdot R_a$$

$$= 220 - (50 \times 0.2)$$

$$= 210V.$$

$$E_{b2} = V_t - I_{a2} \cdot R_a$$

$$= 220 - (100 \times 0.2)$$

$$= 200V.$$


$$\therefore \frac{N_2}{500} = \frac{200}{210}$$

$$\begin{aligned}
 N_2 &= \frac{200}{210} \times 500 \\
 &= 476 \text{ rpm.} \qquad \qquad \qquad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 6.6 ชั้้นท์มอเตอร์ 230V ตัวหนึ่ง อาร์เมเจอร์และฟิลด์มีความต้านทาน 0.5Ω และ 115Ω ตามลำดับ เมื่อไรโหลดมีความเร็ว 1200 rpm และมีกระแสอาร์เมเจอร์ 2.5A เมื่อทำงาน ณ โหลดเต็มพิกัด ความเร็วลดลงเหลือ 1120 rpm จงหากระแสในสาย และกำลังอินพุทเมื่อมอเตอร์ทำงาน ณ โหลดเต็มพิกัด

วิธีทำ

กระแสในสาย $I = I_{sh} + I_a$
 กำลังอินพุท $P_{in} = V_t \cdot I$

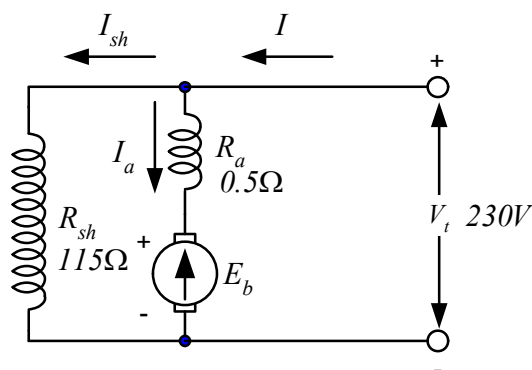

จากสมการความเร็วของมอเตอร์

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}}$$

$N_1 = 1200 \text{ rpm.}, N_2 = 1120 \text{ rpm.}$

$$\begin{aligned}
 E_{b1} &= V_t - I_{a1} \cdot R_a \\
 &= 230 - (2.5 \times 0.5) \\
 &= 228.75 \text{ V.}
 \end{aligned}$$

$\therefore \frac{1120}{1200} = \frac{E_{b2}}{228.75}$

$$\begin{aligned}
 E_{b2} &= \frac{1120}{1200} \times 228.75 \\
 &= 213.5 \text{ V.}
 \end{aligned}$$

$$E_{b2} = V_t - I_{a2} \cdot R_a$$

$$\begin{aligned} I_{a2} &= \frac{V_t - E_b}{R_a} \\ &= \frac{230 - 213.5}{0.5} \\ &= 33 \text{ A.} \end{aligned}$$

กระแสช้อนที่ฟิลด์

$$\begin{aligned} I_{sh} &= \frac{V_t}{R_{sh}} \\ &= \frac{230V}{115\Omega} \\ &= 2 \text{ A.} \end{aligned}$$

กระแสในสายเมื่อโหลดเต็มพิกัด

$$\begin{aligned} I &= I_{sh} + I_{a2} \\ &= 2 + 33 \\ &= 35 \text{ A.} \end{aligned}$$

กำลังอินพุท

$$\begin{aligned} P_{in} &= V_t \cdot I \\ &= 230 \times 35 \\ &= 8,050 \text{ W.} \\ &= 8.05 \text{ kW.} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดบทที่ 6

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซึ้นท์ขนาด 37.3 kW , 500V , 1000 rpm ตัวหนึ่ง มีประสิทธิภาพโหลดเต็มพิกัด 90% วงจรอาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.24Ω และมีแรงดันไฟฟ้าตกที่แปรงถ่านรวม 2V ถ้ากระแสฟิลด์เป็น 1.8A จงหา

- กระแสในสายเมื่อโหลดเต็มพิกัด
- แรงบิดที่ปลายเพลเป็น $N\text{-m}$ เมื่อโหลดเต็มพิกัด
- ความต้านทานทั้งหมดในมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ (*motor starter*) เพื่อจำกัดกระแสขณะสตาร์ทให้เหลือเพียง 1.5 เท่าของกระแสเต็มพิกัด

2. ซึ้นท์มอเตอร์ 4 ขั้ว , 220V ตัวหนึ่ง พันขลวดแบบแลพมี 540 ตัวนำ กินกระแส 32A จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ามีกำลังเอาต์พุต 5.595kW ขดลวดฟิลด์กินกระแส 1A อาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.09Ω และมีเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 30mWb จงคำนวณหา

- ความเร็วรอบ
- แรงบิดที่เกิดขึ้นเป็น $N\text{-m}$

3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซึร์ยตัวหนึ่ง กินกระแส 40A เมื่อแรงดันป้อนเป็น 220V หมุนด้วยความเร็ว 800 rpm ถ้าอาร์เมเจอร์และฟิลด์มีความต้านทาน 0.2Ω และ 0.1Ω ตามลำดับ มีการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืด 0.5kW จงหาแรงบิดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์ และกำลังกลเอาต์พุตของมอเตอร์

4. ซึร์ยมอเตอร์ 4 ขั้ว 200V ตัวหนึ่ง พันขลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพ มี 280 ร่อง แต่ละร่องมี 4 ตัวนำ กระแสอาร์เมเจอร์ 45A และเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 18mWb ขดลวดฟิลด์และอาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.3Ω และ 0.5Ω ตามลำดับ มีการสูญเสียในแกนเหล็กและความฝืดรวม 800W มุ่ลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.406m จงหาแรงดึงเป็นนิวตันเมตรที่ขอบมุ่ล

5. ชั้้นท์มอเตอร์ 4 ขั้ว , $240V$ ตัวหนึ่ง พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ เมื่อหมุนด้วยความเร็ว 1000 rpm มีกำลังเอาต์พุต 11.19 kW อาร์เมเจอร์และฟิลด์กินกระแส $50A$ และ 1 A ตามลำดับ มีลวดตัวนำ 540 ตัว อาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.1Ω สมมติว่ามีแรงดันไฟฟ้าตกที่แปรงถ่านข้างละ 1 โวลต์ จงหา

- แรงบิดทั้งหมด (*total torque*)
- แรงบิดใช้งาน (*usefull torque*)
- เส้นแรงแม่เหล็กใช้งานต่อขั้ว (*useful flux/pole*)
- การสูญเสียเนื่องจากการหมุน (*rotational losses*)
- ประสิทธิภาพ

6. ซีรี่มอเตอร์ $460V$ ตัวหนึ่งกินกระแส $40A$ มีความเร็วรอบ 500 rpm จงหาความเร็วและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของแรงบิด ถ้าโหลดลดลงและมอเตอร์กินกระแส $30A$ ความต้านทานของอาร์เมเจอร์และวงจรฟิลด์ 0.8Ω สมมติว่าเส้นแรงแม่เหล็กเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสฟิลด์

7. จงหาแรงบิดเป็นนิวตัน-เมตร ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง $440V$ ตัวหนึ่ง อาร์เมเจอร์มีความต้านทาน 0.25Ω หมุนด้วยความเร็ว 750 รอบต่อนาทีกินกระแส $60A$
[325 Nm]

8. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่งมี 4 ขั้ว พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพมี 576 ตัวนำ อาร์เมเจอร์กินกระแส $10A$ ถ้าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วเป็น 0.2 เวเบอร์ จงหาแรงบิดที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์
[18.3 Nm]

9. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชั้้นท์ตัวหนึ่ง อาร์เมเจอร์และฟิลด์มีความต้านทาน 0.025Ω และ 80Ω ตามลำดับ เมื่อต่อกับแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ $400V$ และถูกขับเป็นเครื่องกำเนิดด้วยความเร็ว 450 rpm จ่ายกำลังไฟฟ้า 120 kW จงหาความเร็วเมื่อมันทำงานเป็นมอเตอร์ และรับกำลังไฟฟ้า 120 kW จากแบตเตอรี่เดิม
[435 rpm]

10. ซีรี่มอเตอร์ตัวหนึ่งเมื่อโหลดเต็มพิกัดมีกระแสอาร์เมเจอร์ $60A$ ถ้าโหลดถูกปรับจนกระทั่งกระแสลดลงเป็น $40A$ จงหาแรงบิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแรงบิดเมื่อโหลดเต็มพิกัด ถ้าจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กเมื่อกระแส $40A$ เป็น 70% ของกระแส $60A$
[46%]

11. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ 4 ขั้วตัวหนึ่ง มีจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 0.04 เวเบอร์ พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลพด้วยลวดตัวนำ 720 เส้น ความต้านทานของชั้นที่ฟิลด์และอาร์เมเจอร์เป็น 240Ω และ 0.2Ω ตามลำดับ มีแรงดันที่แปรงถ่านข้างละ 1 โวลต์ จงหาความเร็วรอบของเครื่องกลเมื่อ

- ทำงานเป็นมอเตอร์กินกระแส $60A$ และ
- ทำงานเป็นเครื่องกำเนิดจ่ายกระแส $120A$ ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแต่ละกรณีเป็น $480V$ [972 rpm , 1055 rpm]

12. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ $200V$ ตัวหนึ่งมีกำลังอินพุต $11kW$ จงคำนวณหา

- แรงบิด
- ประสิทธิภาพ
- ความเร็วรอบเมื่อมีโหลด

โดยมีข้อมูลของมอเตอร์ดังนี้ กระแสเมื่อไร้โหลด = $5A$, ความเร็วรอบเมื่อไร้โหลด = 1150 rpm ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ = 0.5Ω ความต้านทานของชั้นที่ฟิลด์ = 110Ω

13. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วที่ $200V$ ตัวหนึ่ง เมื่อไร้โหลดกินกระแส $4A$ มีความเร็ว 700 rpm มีความต้านทานของฟิลด์ 100Ω ค่าความต้านทานของอาร์เมเจอร์ในขณะหยุดนิ่ง ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมอาร์เมเจอร์ $6V$ เมื่อมีกระแสไหลผ่าน $10A$ จงหา

- ความเร็วเมื่อโหลดเต็มพิกัด
- แรงบิดเป็น Nm และ
- ประสิทธิภาพ กำลังอินพุตของมอเตอร์เมื่อโหลดเต็มพิกัด เป็น $8kW$