

## บทที่ 3

## โวลต์เตจเรกกูเลชันและประสิทธิภาพ

## 3.1 บทนำ (Introduction)

เพื่อให้การศึกษาเรื่องของโวลต์เตจเรกกูเลชัน ประสิทธิภาพและการทดสอบหม้อแปลงเป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว จึงต้องทำการศึกษาถึงรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงดังต่อไปนี้

## 3.2 ค่าความต้านทานสมมูลย์ (Equivalent Resistance)

ขดลวดโดยทั่วไปย่อมมีค่าความต้านทานของขดลวดแต่ละขดอยู่ด้วย ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดความโตหรือพื้นที่หน้าตัดของขดลวดที่ใช้พันขดลวดและจำนวนรอบของขดลวดนั้นๆ (ยิ่งพันจำนวนรอบมาก ความยาวก็จะมาก)


ดังนั้นขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงก็เช่นเดียวกันกับขดลวดโดยทั่วไป คือ จะมีค่าความต้านทานอยู่ภายในขดลวดด้วย

ให้

$R_1$  = ความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิ

$R_2$  = ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายจึงนำค่าความต้านทานดังกล่าวไปไว้ภายนอกโดยต่ออนุกรมกับขดลวดดังรูป

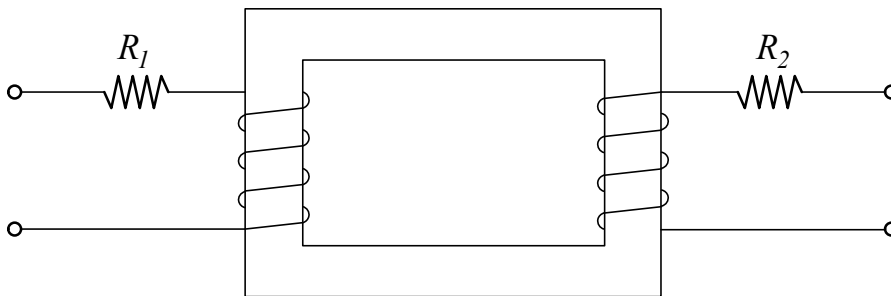


รูป 3.1 แสดงค่าความต้านทาน  $R_1$  และ  $R_2$  ของขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง

เพื่อความสะดวกและง่ายแก่การคำนวณ เราจึงนำเอาค่าความต้านทานของขดลวดทั้งสองชุดไปรวมไว้ทางด้านเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะนำค่าความต้านทานทั้งสองค่ามารวมกันได้โดยตรง แต่จะใช้วิธีการ ย้าย หรือ ถ่ายโอน (Transfer) ค่าความต้านทานจากขดลวดด้านหนึ่งไปยังขดลวดอีกด้านหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้การคำนวณหาค่าต่างๆ ของหม้อแปลงง่ายขึ้น

การย้ายค่าความต้านทาน  $R_2$  ของขดลวดทุติยภูมิไปไว้ทางด้านปฐมภูมิ เราเรียก ค่าความต้านทานที่ ย้ายไปนี้ว่า ความต้านทานสมมูลย์ของขดลวดทุติยภูมิ แทนด้วย  $R_2'$  ซึ่งมีค่าเท่ากับ

$$R_2' = R_2 \cdot a^2$$

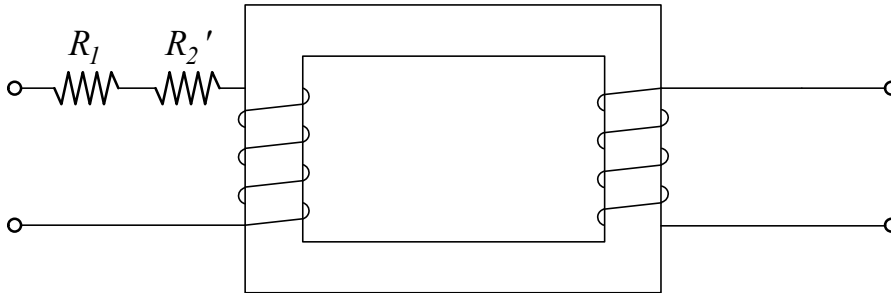

รูป 3.2 วงจรของหม้อแปลง เมื่อย้ายค่าความต้านทานจากด้านทุติยภูมิไปไว้ทางด้านปฐมภูมิ


ดังนั้นเราสามารถรวมค่าความต้านทานทางด้านปฐมภูมิเข้าด้วยกันได้ เรียกว่า ค่าความต้านทาน สมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาด้านปฐมภูมิ ( $R_{01}$ )

$$R_{01} = R_1 + R_2'$$

$$R_{01} = R_1 + R_2 \cdot a^2$$

$R_2'$  = ค่าความต้านทานสมมูลย์ของขดลวดทุติยภูมิ


$R_{01}$  = ค่าความต้านทานสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาด้านปฐมภูมิ

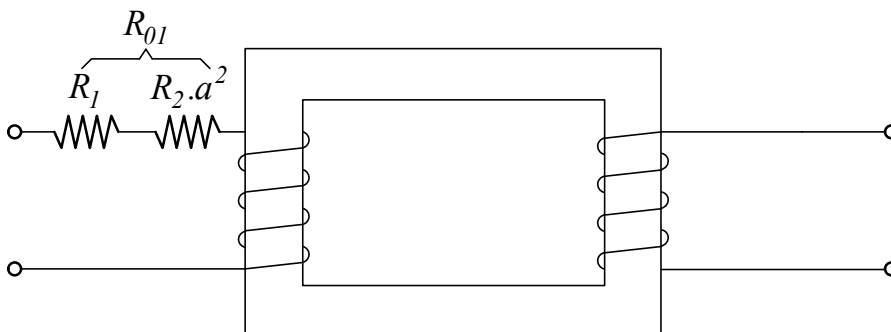

รูป 3.3 วงจรของหม้อแปลง เมื่อย้ายค่าความต้านทานจากด้านทุติยภูมิไปไว้ทางด้านปฐมภูมิ

ในทำนองเดียวกัน การย้ายค่าความต้านทาน  $R_1$  ของขดลวดปฐมภูมิไปไว้ทางด้านทุติยภูมิ เราเรียก ค่าความต้านทานที่ย้ายไปนี้ว่า ค่าความต้านทานสมมูลย์ของขดลวดปฐมภูมิ,  $R_1'$

$$R_1' = \frac{R_1}{a^2}$$

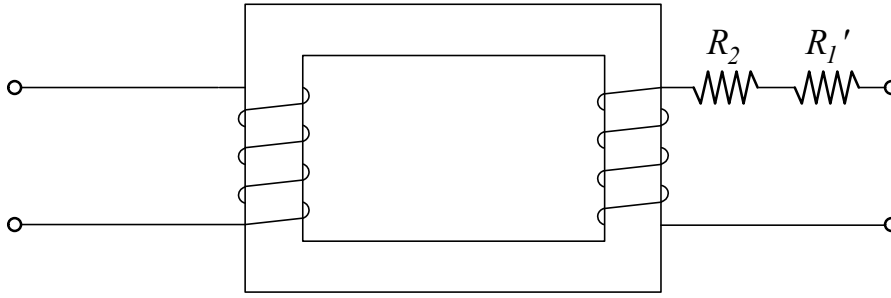

รูป 3.4 วงจรของหม้อแปลง เมื่อย้ายค่าความต้านทานจากด้านปฐมภูมิไปไว้ทางด้านทุติยภูมิ


ดังนั้น ค่าความต้านทานสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาด้านทุติยภูมิ จะมีค่าเป็น  $R_{02}$  คือผลรวมของ  $R_2$  กับ  $R_1'$

$$R_{02} = R_2 + R_1'$$

$$R_{02} = R_2 + \frac{R_1}{a^2}$$

$R_1'$  = ค่าความต้านทานสมมูลย์ของขดลวดปฐมภูมิ

$R_{02}$  = ค่าความต้านทานสมมูลย์ของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาด้านทุติยภูมิ

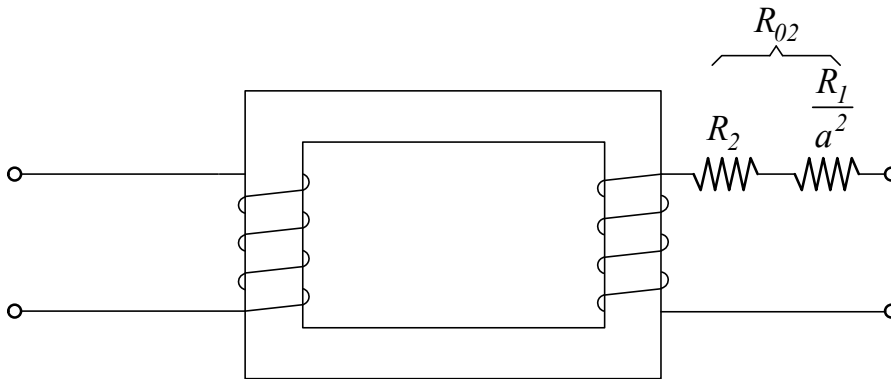


รูป 3.5 วงจรของหม้อแปลง เมื่อย้ายค่าความต้านทานจากด้านปฐมภูมิไปไว้ทางด้านทุติยภูมิ

### 3.3 ลีคเกจฟลักซ์และลีคเกจ รีแอกแตนซ์ (*Leakage flux and leakage reactance*)


จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่าเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์ทั้งหมดที่เกิดจากโครงสร้างฟลักซ์หรือกระแสแมกเนไตซ์นั้น จะตัดหรือคล้องกับขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิได้หมด ไม่มีส่วนใดที่สูญหายไปเลย แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ฟลักซ์ที่เกิดจากขดลวดปฐมภูมิไม่ได้เคลื่อนที่ไปตัดขดลวดทุติยภูมิทั้งหมด แต่จะมีฟลักซ์บางส่วนจะตัดหรือคล้องเฉพาะขดลวดปฐมภูมิ คือ ฟลักซ์  $\Phi_{L1}$  และฟลักซ์บางส่วนจะตัดหรือคล้องเฉพาะขดลวดทุติยภูมิ คือ ฟลักซ์  $\Phi_{L2}$  ดังรูป ทั้งฟลักซ์  $\Phi_{L1}$  และฟลักซ์  $\Phi_{L2}$  เรียกว่า ลีคเกจฟลักซ์ของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิตามลำดับ

ด้วยสาเหตุดังกล่าว แอมแปร์-เทินส์ของขดลวดทุติยภูมิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไหลผ่านจึงไม่สามารถต่อต้านหรือหักล้างกับแอมแปร์-เทินส์ของขดลวดปฐมภูมิให้หมดได้แต่จะมีเหลืออยู่บ้างบางส่วน ดังรูป มิวจวลฟลักซ์  $\Phi$  จะตัดหรือคล้องทั้งขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ และทำหน้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นจริงๆ ส่วนลีคเกจฟลักซ์  $\Phi_{L1}$  และ  $\Phi_{L2}$  จะมีทางเดินเป็นอากาศเสียส่วนใหญ่ และจะเป็นสัดส่วน โดยตรงกับแอมแปร์-เทินส์ของขดลวดแต่ละขด

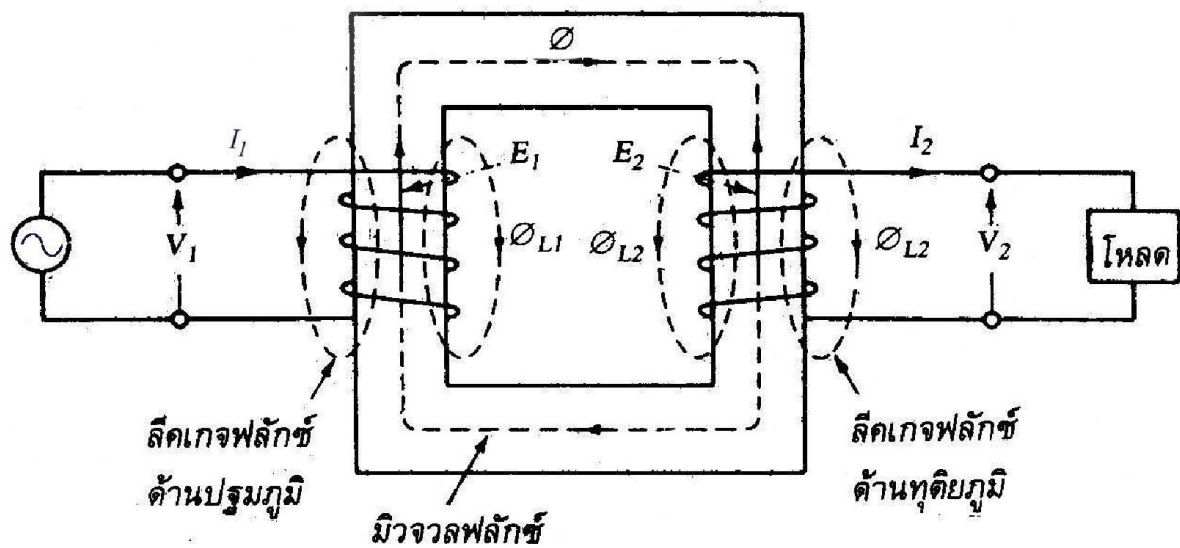

รูป 3.6 แสดงลีคเกจฟลักซ์  $\Phi_{L1}$  และ  $\Phi_{L2}$  ซึ่งเกิดขึ้นที่ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิของหม้อแปลง

ลีคเกจฟลักซ์แต่ละตัว ต่างก็เหนี่ยวนำให้เกิดค่าลีคเกจฟลักซ์รีแอกแตนซ์ขึ้นในขดลวดแต่ละขด และค่าลีคเกจรีแอกแตนซ์เหล่านี้จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมรีแอกแตนซ์ (*Leakage reactance drop*)  $I_1 \cdot X_1$  ในขดลวดปฐมภูมิ และ  $I_2 \cdot X_2$  ในขดลวดทุติยภูมิ เมื่อนำค่าลีคเกจรีแอกแตนซ์ของขดลวดทั้งสองชุด คือ  $X_1$  และ  $X_2$  มาเขียนไว้ในวงจรโดยต่ออนุกรมกับค่าความต้านทาน  $R_1$  และ  $R_2$  ของขดลวดทั้งสองชุดของหม้อแปลง จะได้วงจรดังรูปด้านล่าง

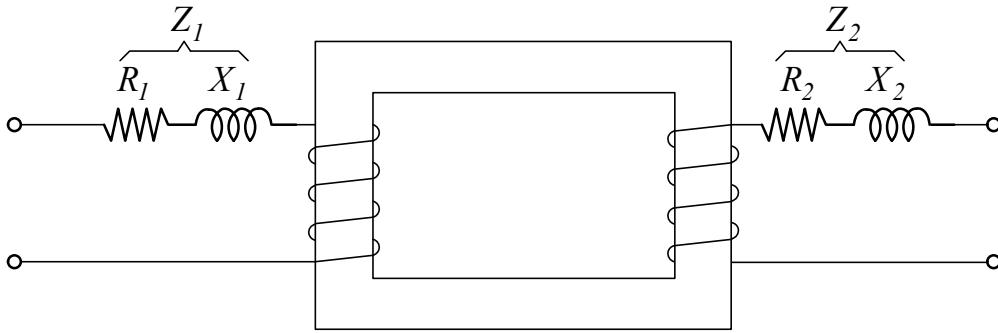

รูป 3.7 แสดงค่าความต้านทาน  $R_1$  และ  $R_2$  ค่าลิกเกอริแอกแตนซ์  $X_1$  และ  $X_2$  ของขดลวดทั้งสองชุดในหม้อแปลง

จากรูป เราสามารถหาค่าอิมพีแดนซ์ของขดลวดปฐมภูมิได้ดังนี้

$$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + X_1^2}$$

ในทำนองเดียวกัน ค่าอิมพีแดนซ์ของขดลวดทุติยภูมิ คือ


$$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_2^2}$$

ในทำนองเดียวกับการย้ายค่าความต้านทาน ค่าลิกเกอริแอกแตนซ์ ก็สามารถย้ายจากขดลวดชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ค่าลิกเกอริแอกแตนซ์สมมูลย์ของขดลวดทุติยภูมิ,  $X_2' = X_2 \cdot a^2$

ดังนั้นจะได้ค่าลิกเกอริแอกแตนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาด้านปฐมภูมิ,  $X_{01}$  คือ

$$X_{01} = X_1 + X_2 \cdot a^2$$

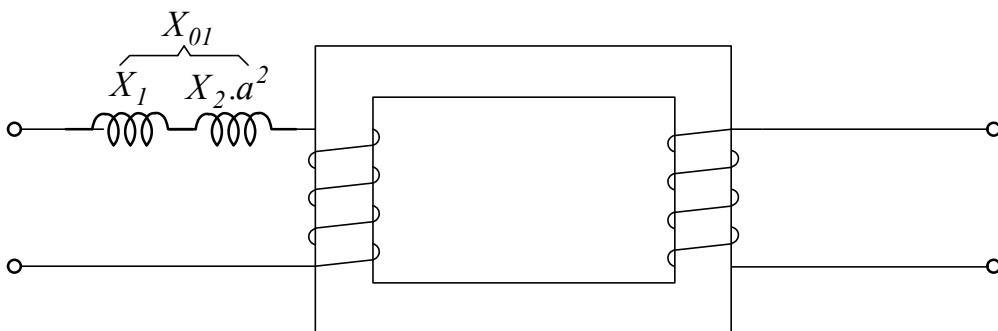

เมื่อ


$X_2 \cdot a^2$  = เป็นค่าลิกเกอริแอกแตนซ์สมมูลย์ของขดลวดทุติยภูมิ

$X_{01}$  = เป็นค่าลิกเกอริแอกแตนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาด้านปฐมภูมิ

ค่าลี้คเกจรีแอคเตนซ์สมมูลย์ของขดปฐมภูมิ,  $X_1' = \frac{X_1}{a^2}$

ค่าลี้คเกจรีแอคเตนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาด้านทุติยภูมิ,  $X_{02}$  คือ

$$X_{02} = X_2 + \frac{X_1}{a^2}$$

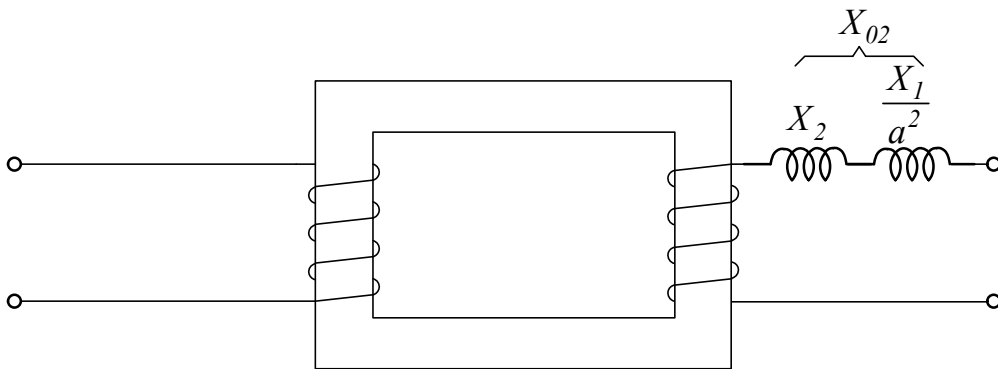


**ข้อสังเกต**

- ก. เมื่อย้ายค่า  $R_1$  หรือ  $X_1$  จากด้านปฐมภูมิไปไว้ยังด้านทุติยภูมิ      ต้องหารด้วย  $a^2$
- ข. เมื่อย้ายค่า  $R_1$  หรือ  $X_1$  จากด้านทุติยภูมิไปไว้ยังด้านปฐมภูมิ      ต้องคูณด้วย  $a^2$

นอกจากนั้นค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงที่ขดลวดปฐมภูมิ จะมีค่าเป็น  $Z_{01}$  ดังรูป เมื่อ


$$Z_{01} = \sqrt{R_{01}^2 + X_{01}^2}$$

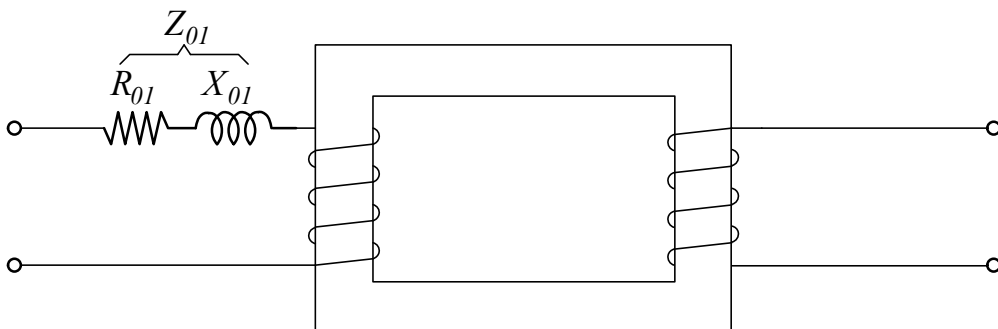

รูป 3.8 ค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาจากด้านปฐมภูมิ

ในการทำงานเดียวกันค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงที่ขดลวดทุติยภูมิ จะมีค่าเป็น  $Z_{02}$  ดังรูป เมื่อ

$$Z_{02} = \sqrt{R_{02}^2 + X_{02}^2}$$

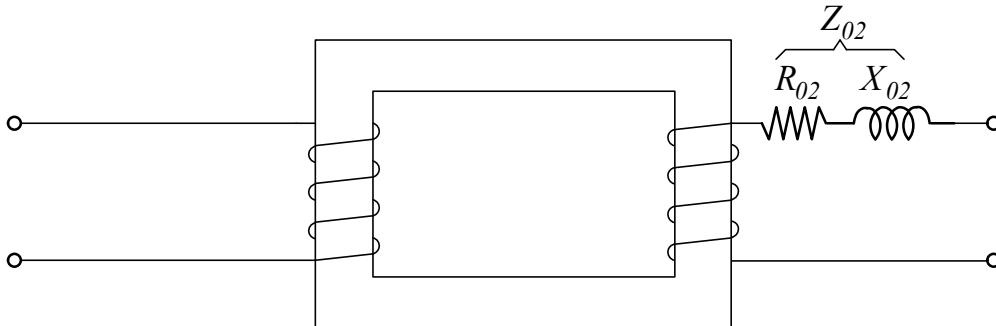

รูป 3.9 ค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาจากด้านทุติยภูมิ

**ตัวอย่างที่ 3.1** หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  $50\text{ KVA } 4400 / 220\text{V}$ . มีค่า  $R_1 = 3.45\ \Omega$   $R_2 = 0.009\ \Omega$  และค่าของรีแอกแตนซ์ คือ  $X_1 = 5.2\ \Omega$  และ  $X_2 = 0.015\ \Omega$  จงคำนวณหา

- ความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านขดลวดปฐมภูมิ
- ความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านทุติยภูมิ
- รีแอกแตนซ์สมมูลย์ที่ย้ายไปทั้งทางด้านขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิ
- อิมพีแดนซ์สมมูลย์ที่ย้ายไปทั้งทางด้านขดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
- กำลังสูญเสียในขดลวดทั้งหมด โดยการใช้ค่าความต้านทานของขดแต่ละขด และหาค่าโดยการใช้ความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปแต่ละด้านของขดลวด

วิธีทำ

กระแสที่ขดปฐมภูมิเมื่อมีโหลดเต็มที่

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{50000}{4400} \\ &= 11.36 \quad \text{A.} \end{aligned}$$

กระแสที่ขดทุติยภูมิเมื่อมีโหลดเต็มที่

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{50000}{220} \\ &= 224.24 \quad \text{A.} \end{aligned}$$

แต่

$$\begin{aligned} a &= \frac{4400}{220} \\ &= 20 \end{aligned}$$

ก) ความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านปฐมภูมิ

$$\begin{aligned}
 R_{01} &= R_1 + R_2 \cdot a^2 && \Omega \\
 &= 3.45 + 0.009 \times 20^2 \\
 &= 3.45 + 3.6 && \Omega \\
 R_{01} &= 7.05 && \Omega
 \end{aligned}$$

ข) ความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านขดทุติยภูมิ

$$\begin{aligned}
 R_{02} &= R_2 + \frac{R_1}{a^2} && \Omega \\
 &= 0.009 + \left( \frac{3.45}{20^2} \right) \\
 &= 0.009 + 0.0086 && \Omega \\
 R_{02} &= 0.0176 && \Omega
 \end{aligned}$$

ค) รีแอกแตนซ์สมมูลย์ที่ย้ายไปทั้งทางด้านขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิ

$$\begin{aligned}
 X_{01} &= X_1 + X_2 \cdot a^2 && \Omega \\
 &= 5.2 + 0.015 \times 20^2 \\
 X_{01} &= 11.2 && \Omega \\
 X_{02} &= X_2 + \frac{X_1}{a^2} && \Omega \\
 &= 0.015 + \left( \frac{5.2^2}{20} \right) \\
 X_{02} &= 0.028 && \Omega
 \end{aligned}$$

ง) อิมพีแดนซ์สมมูลย์ที่ย้ายไปทั้งทางด้านขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิ

$$\begin{aligned}
 Z_{01} &= \sqrt{(R_{01})^2 + (X_{01})^2} \\
 &= \sqrt{(7.05)^2 + (11.2)^2} \\
 Z_{01} &= 13.23 && \Omega
 \end{aligned}$$

$$Z_{02} = \sqrt{(R_{02})^2 + (X_{02})^2}$$



$$Z_{02} = \frac{\sqrt{(0.0176)^2 + (0.028)^2}}{0.0331} \quad \Omega$$

จ) หาค่ากำลังสูญเสียในขดลวดโดยการใช้ค่าความต้านทานของขดลวดแต่ละขด

$$\begin{aligned} \text{กำลังสูญเสียในขดลวด} &= (I_1)^2 R_1 + (I_2)^2 R_2 \\ &= (11.36)^2 (3.45) + (227.27)^2 (0.009) \\ &= 910 \quad W. \end{aligned}$$

หาค่ากำลังสูญเสียในขดลวดโดยการใช้ค่าความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านขดลวดทุติยภูมิ จากกำลังสูญเสียในขดลวดทั้งหมดของหม้อแปลง

$$\begin{aligned} &= (I_2)^2 R_{02} \quad W. \\ &= (227.27)^2 (0.0176) \\ &= 910 \quad W. \end{aligned}$$

หาค่ากำลังสูญเสียในขดลวดโดยการใช้ค่าความต้านทานสมมูลย์ที่ย้ายไปทางด้านขดทุติยภูมิ จากกำลังสูญเสียในขดลวดทั้งหมดของหม้อแปลง

$$\begin{aligned} &= (I_1)^2 R_{01} \quad W. \\ &= (11.36)^2 (7.05) \\ &= 910 \quad W. \end{aligned}$$

### 3.4 การทดสอบหม้อแปลง (*Transformer test*)

จุดมุ่งหมายของการทดสอบหม้อแปลง คือ

- ต้องการทราบว่าหม้อแปลงมีการสูญเสียในแกนเหล็กเท่าไร
- ต้องการทราบว่าหม้อแปลงมีการสูญเสียในขดลวดทองแดงเท่าไร

แล้วนำการสูญเสียทั้งสองค่าไปใช้ในการคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลง

การทดสอบหม้อแปลงมี 2 วิธีคือ


- การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด
- การทดสอบในสภาวะลัดวงจร

ซึ่งการทดสอบทั้งสองวิธีดังกล่าวสามารถกระทำได้อย่างประหยัดและสะดวก

#### 3.4.1 การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด (*Open circuit test*) (*No-load test*)

การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาค่า การสูญเสียในสภาวะไร้โหลด หรือ การสูญเสียในแกนเหล็ก (*Core loss*) or (*Iron loss*)

การทดสอบดังกล่าวทำได้โดยการเปิดวงจรทางด้านแรงสูงดังรูปที่ 3.10 แล้วต่อวัตต์มิเตอร์ (*W*) โวลต์มิเตอร์ (*V*) และแอมป์มิเตอร์ (*A*) ไว้ทางด้านแรงต่ำ แล้วป้อนแรงดันตามพิกัดที่ความถี่ปกติให้กับขดลวดด้านแรงต่ำ ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดจะได้ค่าต่างๆ ดังนี้

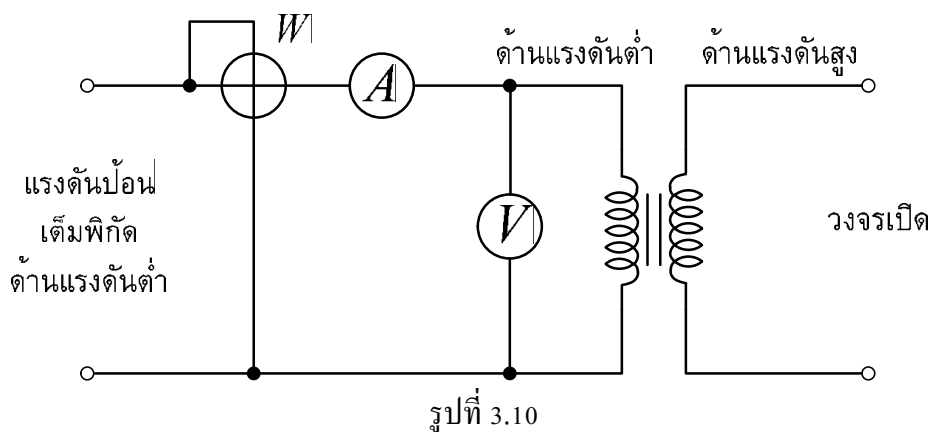

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| วัตต์มิเตอร์ | = | ค่าการสูญเสียในแกนเหล็ก (ค่าสูญเสียเมื่อไร้โหลด), $P_0$ (W)<br>(มีค่าคงที่ทุกสภาวะโหลด) |
| โวลต์มิเตอร์ | = | แรงดันไฟฟ้าที่ป้อน, $V_1$ (V)   |
| แอมป์มิเตอร์ | = | กระแสเมื่อไร้โหลด, $I_0$ (A)  |

ดังนั้นเราสามารถหาค่าต่างๆ จากการทดสอบหม้อแปลงในสภาวะวงจรเปิดได้จากสมการ

$$P_0 = V_1 \cdot I_0 \cdot \cos \theta_0$$

$$\therefore \cos \theta_0 = \frac{P_0}{V_1 \cdot I_0}$$


และสามารถหาค่ากระแส  $I_\mu$  และ  $I_w$  ได้จากสมการ

$$I_\mu = I_0 \sin \theta_0$$

$$I_w = I_0 \cos \theta_0$$

### 3.4.2 การทดสอบในสภาวะลัดวงจร (*Short circuit test*)

- ก. การทดสอบในสภาวะลัดวงจร มีจุดมุ่งหมายดังนี้ โหลดเต็มพิกัด (หรือที่สภาวะโหลดขนาดเท่าไรก็ได้) ค่าของการสูญเสียจะนำไปใช้คำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลง
- ข. เพื่อหาค่าความต้านทานสมมูลย์ ( $R_{01}$  หรือ  $R_{02}$ ) ค่าลิกเกจรีแอคแตนซ์สมมูลย์ ( $X_{01}$  หรือ  $X_{02}$ ) และค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ ( $Z_{01}$  หรือ  $Z_{02}$ ) ของหม้อแปลง
- ค. เมื่อทราบค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์ ( $Z_{01}$  หรือ  $Z_{02}$ ) ก็สามารถคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมอิมพีแดนซ์สมมูลย์ของหม้อแปลงได้ และสามารถนำไปคำนวณหาค่าโวลต์เตจเรกกูเลชันของหม้อแปลงได้

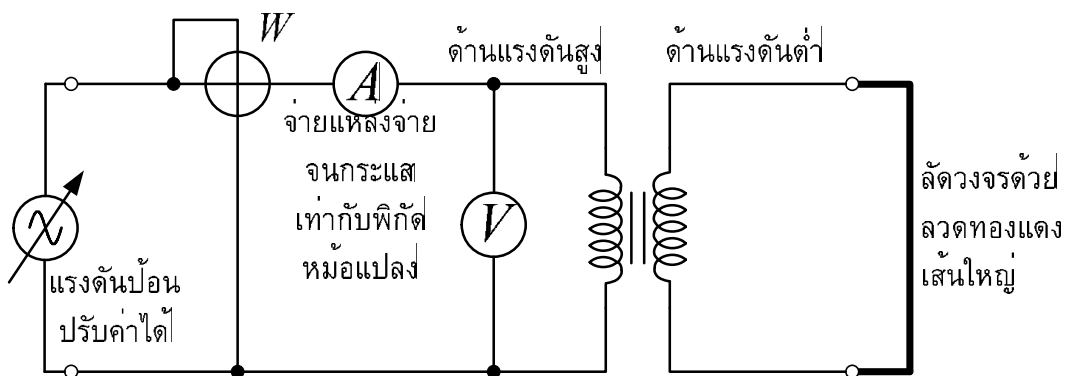

รูปที่ 3.11

การทดสอบดังกล่าว ทำได้โดยการลัดวงจรทางด้านขดลวดแรงดันต่ำด้วยลวดทองแดงเส้นใหญ่ (หรืออาจจะใช้แอมป์มิเตอร์เป็นตัวลัดวงจรก็ได้) ดังรูปที่ 3.11 ส่วนขดลวดแรงสูงจะต่อกับวัตต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ในวงจร แล้วจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ขดลวดแรงดันสูง โดยการปรับแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นจากศูนย์โวลท์จนกระทั่งค่ากระแสที่อ่านได้จากแอมป์มิเตอร์เท่ากับกระแสเต็มพิกัดของด้านแรงดันสูง โดยปกติแรงดันที่จ่ายให้ขดลวดด้านแรงสูงจะมีค่าประมาณ 5-10% ของแรงดันเต็มพิกัดที่ความถี่ปกติ

เนื่องจากการทดสอบดังกล่าวใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันเต็มพิกัด จึงทำให้มีวอลฟลักซ์  $\phi$  ที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กมีค่าต่ำกว่าค่าปกติของมันด้วยดังนั้นค่าของการสูญเสียในแกนเหล็กจึงมีค่าน้อยมาก จึงอาจจะละทิ้งได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์จึงเป็นค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงของหม้อแปลงเมื่อโหลดเต็มพิกัด

สมมุติว่าขดลวดด้านแรงต่ำเป็นขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง ซึ่งต้องต่อให้ลัดวงจร ดังนั้นขดลวดด้านแรงสูงจึงเป็นขดลวดปฐมภูมิ ในกรณีเช่นนี้ค่าต่างๆ ที่คำนวณได้ เช่น ค่าความต้านทานสมมูลย์ ค่าลิกเกจรีแอคแตนซ์ และค่าอิมพีแดนซ์สมมูลย์จึงเป็นค่าที่ได้มาจากการพิจารณาจากด้านขดลวดปฐมภูมิ

จากวงจร ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดคือ

วัตต์มิเตอร์ = ค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดง (ค่าสูญเสียเมื่อโหลดเต็มพิกัด),  $P_{SC}$  (W)

โวลต์มิเตอร์ = แรงดันไฟฟ้าที่ป้อน,  $V_{SC}$  (V)

แอมป์มิเตอร์ = กระแสเมื่อไร้โหลด,  $I_{SC}$  (A)

จาก

$$P_{SC} = I_{SC}^2 \times R_{01} \quad (W)$$

$$R_{01} = \frac{P_{SC}}{I_{SC}^2} \quad (\Omega)$$

$$Z_{01} = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \quad (\Omega)$$

$$X_{01} = \sqrt{(Z_{01}^2 - R_{01}^2)} \quad (\Omega)$$

**ตัวอย่าง 3.2** หม้อแปลงเดี่ยวขนาดพิกัดแรงดัน 220/440V. , 50Hz จากการทดสอบได้ข้อมูลดังนี้

สภาวะวงจรเปิด เมื่อเปิดวงจรด้านขดลวดแรงดันสูง วัดและอ่านค่า ด้านขดลวดแรงดันต่ำได้ดังนี้

$$P_0 = 70W. \quad V_1 = 220V. \quad I_0 = 0.8A.$$

สภาวะลัดวงจร เมื่อลัดวงจรด้านขดลวดแรงดันต่ำ วัดและอ่านค่าด้านแรงสูงได้ดังนี้

$$P_{SC} = 80W. \quad V_{SC} = 15V. \quad I_{SC} = 10A.$$

จงหาค่าต่อไปนี้ของหม้อแปลง

- ก. กระแสสร้างฟลักซ์
- ข. กระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสียในแกนเหล็ก
- ค. ค่าอิมพีแดนซ์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

ง. ค่าความต้านทานสมมูลย์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

จ. ค่าลี้คเกจรีแอกแตนซ์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

วิธีทำ จากการทดสอบในสภาวะวงจรเปิด วัดและอ่านค่าด้านแรงดันต่ำ  
จากสมการ

$$P_0 = V_1 \cdot I_0 \cdot \cos \theta_0$$

$$\cos \theta_0 = \frac{P_0}{V_1 \cdot I_0}$$

$$= \frac{70}{220 \times 0.8}$$

$$= 0.397$$

$$\theta_0 = \cos^{-1} 0.397$$

$$= 66.5^\circ$$

$$\sin \theta_0 = \sin 66.5^\circ$$

$$= 0.917$$

ก. กระแสสร้างฟลักซ์,  $I_\mu$

$$I_\mu = I_0 \sin \theta_0$$

$$= 0.8 \times 0.917$$

$$= 0.734A.$$

ตอบ

ข. กระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสียในแกนเหล็ก

$$I_w = I_0 \cos \theta_0$$

$$= 0.8 \times 0.397$$

$$= 0.317A.$$

ตอบ

ค. ค่าอิมพีแดนซ์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

$$Z_{01} = \frac{V_{SC}}{I_{SC}}$$

$$= \frac{15}{10}$$

$$= 1.5\Omega$$

ตอบ

ง. ค่าความต้านทานสมมูลย์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

$$R_{02} = \frac{P_{SC}}{I_{SC}^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{80}{10^2} \\
 &= 0.8\Omega
 \end{aligned}$$

ตอบ

จ. ค่าลิกเกจรีแอกแตนซ์ เมื่อพิจารณาด้านขดลวดแรงดันสูง

$$\begin{aligned}
 X_{01} &= \sqrt{(Z_{01}^2 - R_{01}^2)} \\
 &= \sqrt{(1.5^2 - 0.8^2)} \\
 &= 1.27\Omega
 \end{aligned}$$

### 3.5 โวลต์เตจเรกกูเลชัน (Voltage Regulation)

ถึงแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าด้านขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงจะมีค่าคงที่ก็ตาม แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของโหนดซึ่งต่ออยู่ที่ด้านขดลวดทุติยภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของโหนดที่นำมาต่อและเพาเวอร์แฟกเตอร์ของโหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโหนดมีเพาเวอร์แฟกเตอร์ล่าช้าหลัง แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของโหนดจะตกมากขึ้น การตกของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วมีสาเหตุเนื่องมาจากค่าความต้านทานและค่าลิกเกจรีแอกแตนซ์ของขดลวดทั้งสองชุด

ตัวเลขที่จะบ่งบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านขดลวดทุติยภูมิเรียกว่า “โวลต์เตจเรกกูเลชัน” (Voltage Regulation)

ให้

$$\begin{aligned}
 E_2 &= \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในขดลวดทุติยภูมิ} \\
 &= \text{แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้วด้านทุติยภูมิเมื่อไร้โหนด}
 \end{aligned}$$

$$V_2 = \text{แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านขดลวดทุติยภูมิเมื่อโหนดเต็มพิกัด}$$

การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วด้านขดลวดทุติยภูมิจากขณะไร้โหนดถึงมีโหนดเต็มพิกัด คือ  $E_2 - V_2$  ถ้าหารด้วย  $E_2$  เรียกว่า “เรกกูเลชันดาวน์” (Regulation down) แต่ถ้าหารด้วย  $V_2$  เรียกว่า “เรกกูเลชันอัป” (Regulation up)

โดยทั่วไปการหาค่าโวลต์เตจเรกกูเลชันของหม้อแปลงมักจะใช้ เรกกูเลชันดาวน์ ซึ่งเขียนเป็นสูตรคำนวณได้ดังนี้

$$\% \text{โวลต์เตจเรกกูเลชัน} = \frac{E_2 - V_2}{E_2} \times 100 \quad \text{เรกกูเลชันดาวน์}$$


$$\% \text{โวลต์เตจเรกกูเลชัน} = \frac{E_2 - V_2}{V_2} \times 100 \quad \text{เรกกูเลชันอัป}$$

### 3.6 วงจรสมมูลย์ (Equivalent circuit)

จากรูปที่ 3.12 ด้านบนจะเป็นวงจรของหม้อแปลงที่แท้จริง จะสังเกตเห็นว่าขดลวดทั้งสองชุดจะถ่ายทอดพลังงานถึงกันโดยอาศัยวงจรแม่เหล็กเป็นตัวเชื่อมโยงจะไม่มี การเชื่อมโยงถึงกันทางไฟฟ้า (เว้นแต่หม้อแปลงออโต้) การคำนวณจึงต้องคำนวณคราวละหนึ่งวงจร คือคำนวณวงจรขดลวดปฐมภูมิครั้งหนึ่ง และคำนวณวงจรขดลวดทุติยภูมิอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อความสะดวกในการคำนวณ และเข้าใจง่าย จึงต้องหาวิธีแปลงวงจรแม่เหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็นวงจรไฟฟ้า โดยให้ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิเชื่อมโยงถึงกันด้วยวงจรไฟฟ้า โดยการย้ายค่าของแรงดัน กระแส และ ความต้านทานจากขดลวดชุดหนึ่งไปไว้ยังขดลวดอีกชุดหนึ่ง เพื่อให้เป็นวงจรเดียวกันทำให้การคำนวณเพียงครั้งเดียวก็ได้ค่าต่างๆ ของขดลวดทั้งสองชุด วงจรดังกล่าวเรียกว่า “วงจรสมมูลย์” ซึ่งเป็นวงจรที่ทีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกับวงจรที่แท้จริงของหม้อแปลงทุกประการ นั้นหมายความว่า ขณะที่หม้อแปลงจ่ายกระแสด้านขดลวดทุติยภูมิ ณ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วตามพิกัดที่เพาเวอร์แฟคเตอร์ค่าหนึ่ง มันจะกินกระแสทางด้านปฐมภูมิ เมื่อมีแรงดันป้อนและมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เช่นเดียวกับหม้อแปลงที่แท้จริงทุกประการ ทั้งนี้รวมถึงมีกำลังสูญเสียเท่ากันด้วย

วิวัฒนาการของวงจรสมมูลย์เริ่มจากวงจรสมมูลย์ของหม้อแปลงในอุดมคติดังรูป โดยกำหนดให้ค่าความต้านทาน และค่าลิกเกจรีแอคแตนซ์อยู่ภายนอกขดลวด

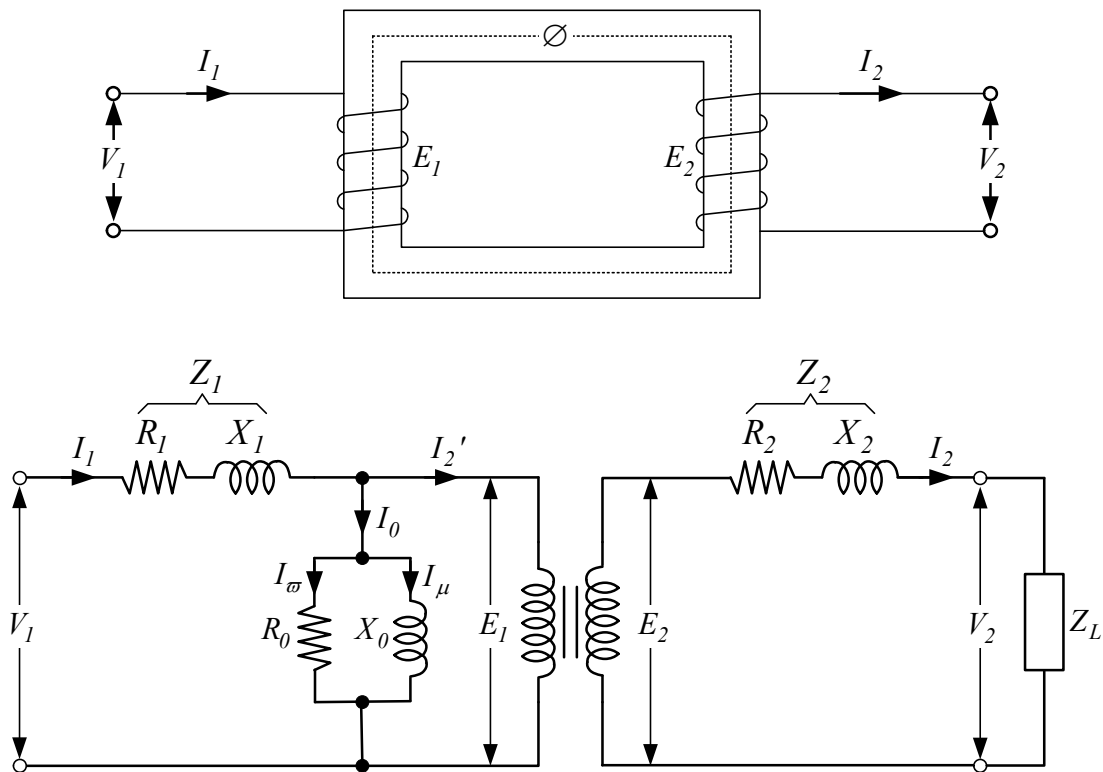

รูปที่ 3.12

วงจรของหม้อแปลงขณะไร้โหลด เขียนแทนด้วยวงจรซึ่งมีค่าความต้านทาน  $R_0$  และ  $X_0$  (*pure inductance*) ต่อขนานกัน ต่อคร่อมวงจรตลอดปฐมภูมิ ดังนั้นกระแสขณะไร้โหลด  $I_0$  จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสียในแกนเหล็ก ( $I_w$ ) และกระแสที่ใช้สร้างฟลักซ์หรือกระแสแมกเนไตซ์ ( $I_\mu$ ) โดยให้  $I_\mu$  ไหลผ่าน  $X_0$  และ  $I_w$  ไหลผ่าน  $R_0$  ดังนั้น

$$X_0 = \frac{E_1}{I_\mu}$$

และ 
$$R_0 = \frac{E_1}{I_w}$$

และ 
$$E_1 = V_1 - I_1 Z_1$$

นอกจากนั้นค่าของ  $E_1$  และ  $E_2$  ยังมีความสัมพันธ์กันด้วยค่าอัตราส่วนของหม้อแปลงคือ

$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

วงจรไฟฟ้าสองวงจรที่จะนำมาต่อเข้าด้วยกัน โดยให้แต่ละวงจรมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคงเดิม นั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างขั้วที่จะนำมาต่อเข้าด้วยกัน จะต้องมามีค่าเท่ากัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการคำนวณ เราจะย้ายค่าของแรงดัน กระแส และอิมพีแดนซ์จากด้านทุติยภูมิไปไว้ทางด้านปฐมภูมิ ซึ่งการย้ายค่าต่างๆ นี้จะไม่ทำให้คุณสมบัติของหม้อแปลงเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิเมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ

$$E_2' = E_2 \cdot a = E_1$$

ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วหรือเอาต์พุตโวลต์เตจ (*output voltage*) เมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ

$$V_2' = V_2 \cdot a$$

ค่าของกระแสด้านทุติยภูมิย้ายไปด้านปฐมภูมิ

$$I_2' = \frac{I_2}{a}$$

ค่าความต้านทานด้านทุติยภูมิเมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ

$$R_2' = R_2 \cdot a^2$$

ค่ารีแอกแตนซ์ด้านทุติยภูมิเมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ

$$X_2' = X_2 \cdot a^2$$

ค่าอิมพีแดนซ์ด้านทุติยภูมิเมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ


$$Z_2' = Z_2 \cdot a^2$$




ค่าอิมพีแดนซ์ของโหลดด้านทุติยภูมิเมื่อย้ายไปด้านปฐมภูมิ


$$Z_L' = Z_L \cdot a^2$$

วงจรมูลยของหม้อแปลงเมื่อย้ายค่าต่างๆ ทางด้านทุติยภูมิไปไว้ด้านปฐมภูมิได้แสดงไว้ในรูป เมื่อรวมอิมพีแดนซ์ด้านปฐมภูมิเข้าไปในวงจรด้วย จะได้วงจรมูลยที่แท้จริง (*exact equivalent circuit*) ของหม้อแปลง ดังรูป ซึ่งเป็นวงจรที่มีความยุ่งยากในการคำนวณ

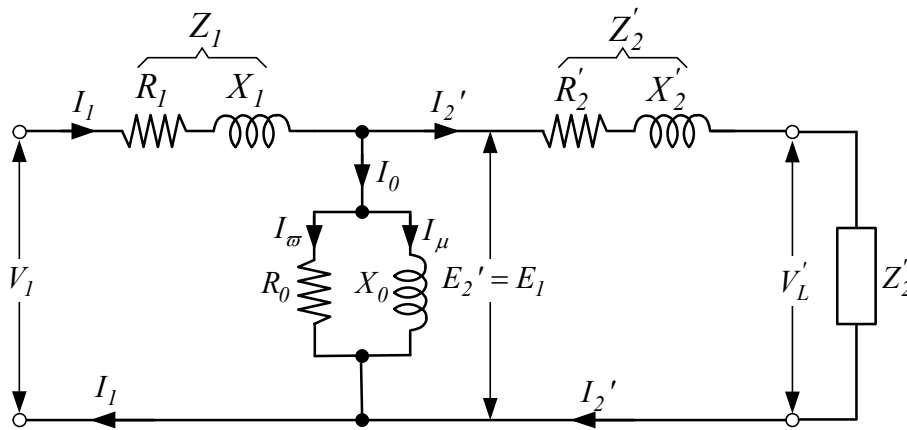

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการคำนวณ และผลลัพธ์ที่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เราจะย้ายวงจรมานหรือวงจรกระแสรั่วไหล ( $I_0$ ) ไปตกร่อมไว้ที่ต้นทาง เรียกวงจรใหม่นี้ว่า “วงจรมูลยแบบใกล้เคียง” (*approximate equivalent circuit*) ดังแสดงในรูป

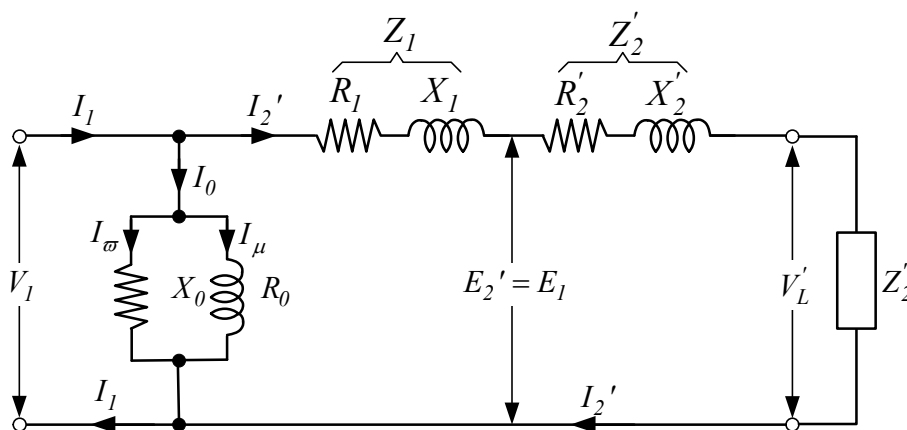

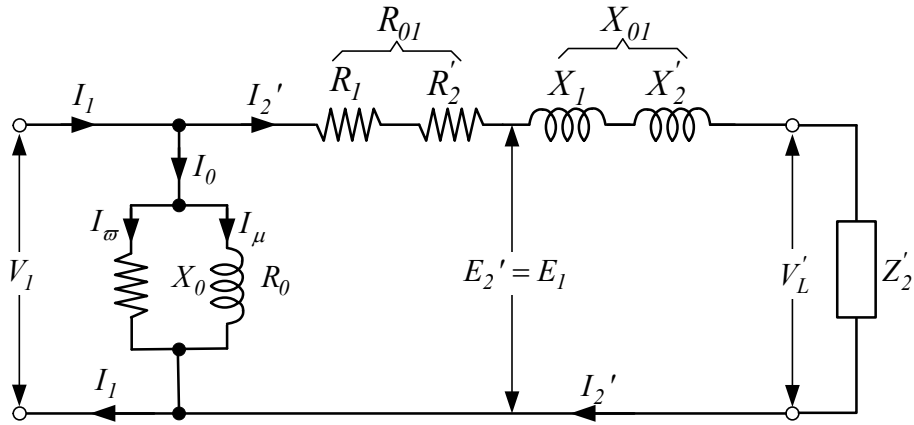

จะสังเกตเห็นว่าวงจรสมมูลย์แบบใกล้เคียงในรูป ง่ายกว่าวงจรสมมูลย์แบบเดิมมาก และสามารถหาค่าต่างๆได้ดังนี้

$$V_1 = I_2'(R_{01} + jX_{01}) + V_2'$$

หรือ

$$V_1 = \frac{I_2}{a}(R_{01} + jX_{01}) + (V_2 \cdot a)$$


$$R_0 = \frac{V_1}{I_w}$$

และ

$$X_0 = \frac{V_1}{I_\mu}$$

ค่าของ  $R_0$  และ  $X_0$  สามารถหาได้จากการทดสอบในสภาวะวงจรเปิด (*open circuit test*)

เพื่อให้การคำนวณง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่ผลลัพธ์ไม่ผิดความจริงมากนัก ถ้าไม่คำนึงถึงกระแสชณะรั่วไหล หรือตัดวงจรขนานที่ต้นทางออกจากวงจร จะได้วงจรสมมูลย์อย่างง่าย (*simple equivalent circuit*) ดังรูป

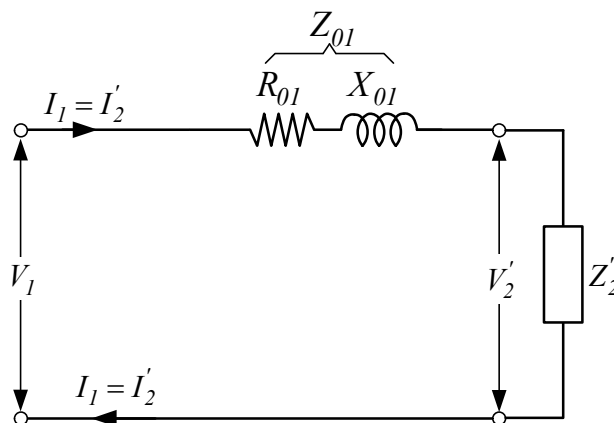

จากวงจรในรูป จะได้

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_{01} + Z_L'}$$

และ

$$V_1 = I_1(R_{01} + jX_{01}) + V_2'$$

### 3.7 การสูญเสียในหม้อแปลง (*Losses in a transformer*)

หม้อแปลงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งไม่มีส่วนประกอบใดๆ เคลื่อนที่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียเนื่องจากความฝืดและแรงต้านจากลม (*Friction and windage losses*) ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีการสูญเสียเพียงสองส่วนคือ

#### 3.7.1 การสูญเสียในแกนเหล็ก (*Iron loss or core loss*)

การสูญเสียในแกนเหล็กประกอบด้วย การสูญเสีย 2 ส่วนคือ

- การสูญเสียเนื่องจากฮิสเทอรีซิส (*Hysteresis loss*)
- การสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน (*Eddy current loss*)

ทั้งนี้เนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์ในแกนเหล็กหม้อแปลงที่เรียกว่า มิวจวลฟลักซ์ มีค่าคงที่ตลอดเวลาทุกสภาวะโหลด (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่น้อยมากประมาณ 1-3% เท่านั้น) ดังนั้นจึงถือว่าการสูญเสียดังกล่าวมีค่าคงที่ทุกสภาวะโหลด

- ก. การสูญเสียเนื่องจากฮิสเทอรีซิส (*Hysteresis loss*) เกิดขึ้นเนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจึงเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางตลอดเวลาด้วยอัตราเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า ดังนั้นโมเมนต์ของเหล็กจึงมีการกลับทิศทางจากขั้วเหนือเป็นขั้วใต้และจากขั้วใต้เป็นขั้วเหนืออยู่ตลอดเวลา การกลับทิศทางจากขั้วเหนือไปเป็นขั้วใต้จะต้องใช้พลังงานจำนวนหนึ่งเพื่อเอาชนะความฝืดของโมเมนต์ พลังงานที่ใช้ไปคือพลังงานสูญเสียในรูปของพลังงานความร้อน เรียกการสูญเสียนี้ว่า ฮิสเทอรีซิส
- ข. การสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน (*Eddy current loss*) การเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กส่งผลทำให้เกิดกระแสไหลวนในแกนเหล็กเนื่องจากแกนเหล็กมีความต้านทานอยู่ด้วย ดังนั้นจึงเกิดการสูญเสีย  $I^2R$  ขึ้นในแกนเหล็กและจะแสดงผลออกมาในรูปของความร้อน จะลดการสูญเสียนี้นี้ลงได้โดยเลือกใช้เหล็กแผ่นบางๆ (*Very thin laminations*)

การสูญเสียในแกนเหล็กนี้สามารถทำให้ลดลงได้โดยใช้เหล็กที่มีส่วนผสมของซิลิกอนหรือเหล็กประเภท เกรนโอเรียนเตด เราสามารถหาการสูญเสียในแกนเหล็กได้จาก การทดสอบในสภาวะวงจรเปิด กำลังอินพุตเมื่อไร้โหลดของหม้อแปลง ซึ่งวัดและอ่านได้จากวัตต์มิเตอร์ คือ การสูญเสียในแกนเหล็ก

### 3.7.2 การสูญเสียในขดลวดทองแดง (*Copper loss*)

การสูญเสียนี้เกิดจากค่าความต้านทานของขดลวดทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของหม้อแปลง ขณะหม้อแปลงไร้โหลดจะมีกระแสจำนวนเล็กน้อยไหลเฉพาะด้านปฐมภูมิเท่านั้น การสูญเสียที่เกิดขึ้นจึงมีค่าน้อย แต่เมื่อมีโหลดมาต่อกับขดทุติยภูมิและมีกระแสไหลเพิ่มขึ้นในขดลวดปฐมภูมิ ดังนั้นการสูญเสียจึงเกิดขึ้นทั้งในขดลวดทุติยภูมิและปฐมภูมิ และมีค่ามากกว่าขณะไร้โหลดหลายเท่า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงของหม้อแปลงจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดของโหลดและสูญเสียไปในรูปของความร้อน เราสามารถหาการสูญเสียดังกล่าวได้โดยการทดสอบในสภาวะลัดวงจร ดังได้กล่าวมาแล้ว การสูญเสียในขดลวดทองแดงของหม้อแปลงหาได้จาก

$$I_1^2 R_{01} + I_2^2 R_{02} = I_1^2 R_{01} = I_2^2 R_{02}$$

ค่าของการสูญเสียในขดลวดทองแดงจะเป็นสัดส่วนกับอัตราการจ่ายกำลังทางด้านเอาต์พุตของหม้อแปลง  $= KVA^2$  ของหม้อแปลง กล่าวคือ หากหม้อแปลงจ่ายโหลดเพียง  $\frac{1}{2}$  ของโหลดเต็มพิกัด ค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงจะมีค่าเท่ากับ  $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)$  ของค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงที่เต็มพิกัด และหากหม้อแปลงจ่ายโหลดเพียง  $\frac{1}{3}$  ของโหลดเต็มพิกัด ค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงจะมีค่าเท่ากับ  $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{9}\right)$  ของค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงที่เต็มพิกัด

### 3.8 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง (*Efficiency of a transformer*)

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงคืออัตราส่วนระหว่าง กำลังเอาต์พุต (*Power output*) ต่อ กำลังอินพุต (*Power input*) ซึ่งจะต้องมีหน่วยเดียวกัน อาจเป็นวัตต์ หรือ กิโลวัตต์ ก็ได้ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้คือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า หม้อแปลงเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก มีการสูญเสียน้อยมาก ดังนั้นการวัดค่าของกำลังอินพุตและกำลังเอาต์พุตจึงได้ค่าที่ใกล้เคียงกันมากวิธีที่ดีกว่าก็คือ การหาค่าการสูญเสียทั้งหมดในหม้อแปลง แล้วนำไปคำนวณหาประสิทธิภาพจากมาการดังต่อไปนี้ คือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Total\ losses}$$

หรือ

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu\ loss + Iron\ loss}$$

**ตัวอย่าง** หม้อแปลงขนาด  $5kVA$  ,  $2300V/230V$  ,  $50Hz$  ตัวหนึ่งเมื่อทำการทดสอบหาค่าการสูญเสียในแกนเหล็กได้  $40W$  และค่าการสูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัดได้  $112W$  จงคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงที่ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เป็น 0.8 ถ้าหลัง เมื่อเอาที่พุดของหม้อแปลงเป็น 50% , 75% และ 100% ของพิกัด

**วิธีทำ**

โจทย์กำหนด

การสูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัด ( $5kVA$ ) =  $112W$

การสูญเสียในแกนเหล็ก (คงที่ตลอด) =  $40W$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu\ loss + Iron\ loss}$$

ก. เมื่อหม้อแปลงจ่ายกำลังเอาต์พุต 50% ของพิกัด หรือ

$$\begin{aligned} &= \frac{50}{100} \times 5kVA \\ &= 2.5\ kVA \end{aligned}$$

$Cu. Loss$  เมื่อโหลดเป็น 50% ,  $2.5kVA$

$$\begin{aligned} &= 112 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 112 \times \left(\frac{1}{4}\right) \\ &= 28\ W \end{aligned}$$

$P_{out}$  ของหม้อแปลง 50% ของพิกัด หรือ  $2.5kVA$  ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์ = 0.8

จาก  $P = VA \cdot \cos \theta$  ทำหน่วยให้  $VA$  เป็น  $W$  โดยการคูณด้วย  $\cos \theta$

$$\begin{aligned} &= 2.5kVA \times 0.8 \\ &= 2\ kW. \\ &= 2,000\ W. \end{aligned}$$

จากสมการ  $\eta$

$$\begin{aligned} &= \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu\ loss + Iron\ loss} \\ &= \frac{2000}{2000 + 28 + 40} \times 100 \\ &= 96.7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ข.} \quad & \text{เมื่อหม้อแปลงจ่ายกำลังเอาต์พุต 75\% ของพิกัด หรือ} \\
 & = \frac{75}{100} \times 5kVA \\
 & = 3.75 kVA
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Cu. Loss เมื่อโหลดเป็น 75\% , 3.75kVA} \\
 & = 112 \times \left(\frac{3.75}{5}\right)^2 \text{ หรือ } 112 \times \left(\frac{75}{100}\right)^2 \\
 & = 112 \times 0.5625 \\
 & = 63 W
 \end{aligned}$$

$P_{out}$  ของหม้อแปลง 75% ของพิกัด หรือ 3.75kVA ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์ = 0.8

$$\begin{aligned}
 \text{จาก} \quad & P = VA \cdot \cos \theta \text{ ทำหน่วยให้ } VA \text{ เป็น } W \text{ โดยการคูณด้วย } \cos \theta \\
 & = 3.75kVA \times 0.8 \\
 & = 3 kW. \\
 & = 3,000 W.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{จากสมการ} \quad \eta & = \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu \text{ loss} + Iron \text{ loss}} \\
 & = \frac{3000}{3000 + 63 + 40} \times 100 \\
 & = 96.7\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ค.} \quad & \text{เมื่อหม้อแปลงจ่ายกำลังเอาต์พุต 100\% ของพิกัด หรือ} \\
 & = \frac{100}{100} \times 5kVA \\
 & = 5 kVA
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Cu. Loss เมื่อโหลดเป็น 100\% , 5kVA} \\
 & = 112 \times \left(\frac{5}{5}\right)^2 \text{ หรือ } 112 \times \left(\frac{100}{100}\right)^2 \\
 & = 112 W
 \end{aligned}$$

$P_{out}$  ของหม้อแปลง 75% ของพิกัด หรือ 3.75kVA ที่เพาเวอร์แฟคเตอร์ = 0.8

$$\begin{aligned}
 \text{จาก} \quad & P = VA \cdot \cos \theta \text{ ทำหน่วยให้ } VA \text{ เป็น } W \text{ โดยการคูณด้วย } \cos \theta \\
 & = 5kVA \times 0.8 \\
 & = 4 kW. \\
 & = 4,000 W.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{จากสมการ } \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu\ loss + Iron\ loss} \\
 &= \frac{4000}{4000 + 112 + 40} \times 100 \\
 &= 96.3\%
 \end{aligned}$$

**ตัวอย่าง** หม้อแปลงหนึ่งเฟสขนาด  $25kVA$  ,  $2,200/220V$ . ตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิมีความต้านทาน  $1.0 \Omega$  และ  $0.01\Omega$  ตามลำดับ จงหา

- ก. ค่าความต้านทานสมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาต้านทุติยภูมิ
- ข. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเมื่อโหลดเต็มพิกัดที่ค่า  $p.f. = 0.8$  ถ้าการสูญเสียในแกนหม้อแปลงเป็น  $80\%$  ของการสูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัด

**วิธีทำ** จากโวลต์อัตราส่วนหม้อแปลงมีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{V_1}{V_2} \\
 &= \frac{2200}{220} \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

- ก. ค่าความต้านทานสมมูลย์ของหม้อแปลงเมื่อพิจารณาต้านทุติยภูมิ ,  $R_{02}$

$$\begin{aligned}
 R_{02} &= R_2 + \frac{R_1}{a^2} \\
 &= 0.01 + \frac{1.0}{10^2} \\
 &= 0.01 + 0.01 \\
 &= 0.02 \Omega
 \end{aligned}$$

- ข. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเมื่อโหลดเต็มพิกัดที่ค่า  $p.f. = 0.8$  ถ้าการสูญเสียในแกนหม้อแปลงเป็น  $80\%$  ของการสูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัด

$$\text{จากสมการ } \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu\ loss + Iron\ loss}$$

$$\text{Iron loss} = 80\% \text{ ของการสูญเสียในขดลวดทองแดงเมื่อโหลดเต็มพิกัด}$$

$$\text{Iron loss} = 0.8 \times Cu. \ loss$$

หา  $Cu. \ Loss$  ที่โหลดเต็มพิกัด

$$F.L \ Cu. \ Loss = I_2^2 R_{02}$$



กระแสโหลดเต็มพิกัดด้านขดลวดทุติยภูมิ,  $I_2$

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{kVA \times 10^3}{V_2} \\ &= \frac{25 \times 10^3}{220} \\ &= 113.6 \text{ A.} \end{aligned}$$

*Cu. Loss* ที่โหลดเต็มพิกัด

$$\begin{aligned} F.L \text{ Cu. Loss} &= I_2^2 R_{02} \\ &= (113.6)^2 \times 0.02 \\ &= 258 \text{ W.} \end{aligned}$$

การสูญเสียในแกนเหล็ก, *Iron loss*

$$\begin{aligned} \text{Iron loss} &= 0.8 \times \text{Cu. loss} \\ &= 0.8 \times 258 \\ &= 206.4 \text{ W.} \end{aligned}$$

กำลังเอาต์พุตเมื่อโหลดเต็มพิกัด หรือ

$$\begin{aligned} F.L. \text{ Output} &= kVA \times p.f. \\ &= 25kVA \times 0.8 \\ &= 20 \text{ kW.} \\ &= 20,000 \text{ W.} \end{aligned}$$

จากสมการ

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{Cu loss} + \text{Iron loss}} \\ &= \frac{20,000}{20,000 + 258 + 206.4} \times 100 \\ &= \frac{20,000}{20,464.4} \times 100 \\ &= 97.73\% \end{aligned}$$

**ตัวอย่าง** หม้อแปลงหนึ่งเฟสขนาด  $500kVA$  ,  $6,600/400V$ . ตัวหนึ่งขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิมีความต้านทาน  $0.42 \Omega$  และ  $0.0011\Omega$  ตามลำดับ ถ้าหม้อแปลงมีการสูญเสียในแกนเหล็ก  $2.9kW$ . จงคำนวณหาประสิทธิภาพ เมื่อโหลดมีเพาเวอร์แฟกเตอร์เป็น  $0.8$

ก. เมื่อโหลดเต็มพิกัด (*Full load*)

ข. เมื่อโหลดเป็นครึ่งหนึ่งของโหลด (*Half load*)

### วิธีทำ

$$\text{จากสมการ} \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu \text{ loss} + Iron \text{ loss}}$$

หาค่าการสูญเสียในขดลวด (*Cu. Losses*) จาก

$$Cu. \text{ Losses} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

หาค่ากระแส  $I_1$  ,  $I_2$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{kVA \times 10^3}{V_1} \\ &= \frac{500 \times 10^3}{6600} \\ &= 75.8 \text{ A.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{kVA \times 10^3}{V_2} \\ &= \frac{500 \times 10^3}{400} \\ &= 1,250 \text{ A.} \end{aligned}$$

หาค่าการสูญเสียในขดลวด (*Cu. Losses*) จาก

$$\begin{aligned} F.L. \text{ Cu. Losses} &= I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \\ &= (75.8^2 \times 0.42) + (1250^2 \times 0.0011) \\ &= 4,132 \text{ W.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{โจทย์กำหนด } Iron \text{ loss} &= 2.9 \text{ kW.} \\ &= 2,900 \text{ W.} \end{aligned}$$

ก. ประสิทธิภาพเมื่อโหลดเต็มพิกัด (*Full load*)

กำลังเอาต์พุตของหม้อแปลงเมื่อโหลดเต็มพิกัด

$$\begin{aligned} &= 500kVA \times 0.8 \\ &= 400kW. \\ &= 400,000W. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ} \quad \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu \text{ loss} + Iron \text{ loss}} \\ &= \frac{400,000}{400,000 + 4,132 + 2,900} \times 100 \\ &= 98.27\% \end{aligned}$$

ข. ประสิทธิภาพเมื่อโหลดเป็นครึ่งหนึ่งของพิกัด (*Half load*)

หาค่าการสูญเสียในขดลวด (*Cu. Losses*)

$$\begin{aligned} &= 4,132 \times \left(\frac{50}{100}\right)^2 \\ &= 1,033 W. \end{aligned}$$

การสูญเสียในแกนเหล็กคงที่ทุกสภาวะ โหลด

$$= 2,900W.$$

กำลังเอาต์พุตของหม้อแปลงเมื่อโหลดเป็นครึ่งหนึ่งพิกัด, *250kVA*

$$\begin{aligned} &= 250kVA \times 0.8 \\ &= 200kW. \\ &= 200,000W. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ} \quad \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + Cu \text{ loss} + Iron \text{ loss}} \\ &= \frac{200,000}{200,000 + 1,033 + 2,900} \times 100 \\ &= 98.07\% \end{aligned}$$

### 3.9 ประสิทธิภาพตลอดวัน (*All-day efficiency*)

โดยปกติหม้อแปลงที่ใช้จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลังต่างๆ ไป เช่น หม้อแปลงของระบบจำหน่าย (*Distribution transformer*) ขดลวดปฐมภูมิของมันจะได้รับพลังงานไฟฟ้าตลอดวัน หรือตลอด 24 ชั่วโมง แต่ขดลวดทุติยภูมิอาจจะจ่ายโหลดเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้จ่ายโหลดเลยในเวลากลางวัน แต่จะจ่ายโหลดมากในช่วงเวลากลางคืน

ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีการสูญเสียในแกนเหล็กเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน แต่การสูญเสียในขดลวดทองแดงจะเกิดขึ้นเมื่อหม้อแปลงจ่ายโหลดเท่านั้น และการสูญเสียในขดลวดทองแดงจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโหลด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวันของหม้อแปลง โดยคำนวณจากพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปในแต่ละช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพตลอดวัน ใช้สัญลักษณ์  $\eta_{all-day}$

$$\eta_{all-day} = \frac{\text{Output [kWh]}}{\text{Input [kWh]}}$$

**ตัวอย่าง** หม้อแปลงขนาด  $5kVA$  ตัวหนึ่งเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดมีการสูญเสียในแกนเหล็ก  $35 W$ . และการสูญเสียในขดลวดทองแดง  $40 W$ . จงคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวัน เมื่อโหลดของหม้อแปลงใน 24 ชั่วโมง เป็นดังนี้

- ทำงานโดยไร้โหลดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
- ทำงานจ่ายโหลด 50% ของพิกัดที่ค่า  $p.f.=0.5$  ล้าหลัง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- ทำงานจ่ายโหลดเต็มพิกัดที่ค่า  $p.f.=0.8$  ล้าหลัง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง

**วิธีทำ** โจทย์กำหนด *Cu. Loss* เมื่อโหลดเต็มพิกัด =  $40W$ .

เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

$$\begin{aligned} Cu. Loss &= 40 \times 6 \\ &= 240 Wh. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cu. Loss \text{ เมื่อโหลดเป็น } 50\% \text{ ของพิกัด} &= 40 \times \left(\frac{50}{100}\right)^2 \\ &= 10 W. \end{aligned}$$

เมื่อจ่ายโหลดเป็น 50% ของพิกัด เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

$$\begin{aligned} Cu. Loss &= 10 \times 12 \\ &= 120 Wh. \end{aligned}$$

โจทย์กำหนด *Iron. Loss* (คงที่ทุกสภาวะโหลด) =  $35W$ .

$$\begin{aligned} \text{การสูญเสียในแกนเหล็กในเวลา 24 ชั่วโมง} &= 35 \times 24 \\ &= 840 \text{ Wh.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{การสูญเสียทั้งหมด (Total losses) ในเวลา 24 ชั่วโมง} &= 240 + 120 + 840 \\ &= 1,200 \text{ Wh.} \\ &= 1.2 \text{ kWh.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำลังเอาต์พุตของหม้อแปลงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง} &= (5 \text{ kVA} \times 0.8 \times 6 \text{ ชั่วโมง}) + (2.5 \text{ kVA} \times 0.5 \times 12 \text{ ชั่วโมง}) \\ &= (4 \text{ kVA} \times 6 \text{ ชั่วโมง}) + (1.25 \text{ kVA} \times 12 \text{ ชั่วโมง}) \\ &= 24 \text{ kWh} + 15 \text{ kWh} \\ &= 39 \text{ kWh.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta_{\text{all-day}} &= \frac{\text{Output [kWh]}}{\text{Input [kWh]}} \\ &= \frac{39 \text{ kWh}}{39 \text{ kWh} + 1.2 \text{ kWh}} \times 100 \\ &= 97\% \end{aligned}$$