

บทที่ 2

เครื่องวัดและการวัดกระแส แรงดันและความต้านทานไฟฟ้า

2.1 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Ammeter)

2.1.1 หลักการวัดกระแสไฟฟ้า

แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter)


แอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่ากระแสในวงจร โดยอาศัยหลักการทำงานของเครื่องวัดชนิดคอยล์หมุน และมีตัวต้านทานต่อขนานกับส่วนที่เคลื่อนไหวเพิ่มเข้าไป



รูปที่ 2.1 แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง


ถ้าเครื่องวัดชนิดคอยล์หมุนแบบพื้นฐานได้รับกระแสขนาด $50\mu\text{A}$ แล้วเข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกล แสดงว่าเครื่องวัดนี้อ่านค่าได้ $50\mu\text{A}$ หรือมีย่านการวัด $50\mu\text{A}$ แต่ถ้าเรานำตัวต้านทานตัวหนึ่งต่อขนานกับส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัดดังกล่าว แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องวัดเท่าเดิมคือ $50\mu\text{A}$ เข็มจะเบี่ยงเบนเต็มสเกล ทั้งนี้เพราะกระแสไฟฟ้า $50\mu\text{A}$ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งไหลผ่านตัวต้านทานที่ต่อขนาน อีกส่วนหนึ่งไหลผ่านส่วนที่เคลื่อนไหว เครื่องวัดจึงอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้มากกว่า $50\mu\text{A}$ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เครื่องวัดได้รับการขยายย่านการวัด

เครื่องวัดที่ใช้หลักการนำตัวต้านทานซึ่งมีขนาดเหมาะสมมาต่อขนานกับส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัดทำให้อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้จำนวนมากขึ้น เราเรียกว่า แอมมิเตอร์

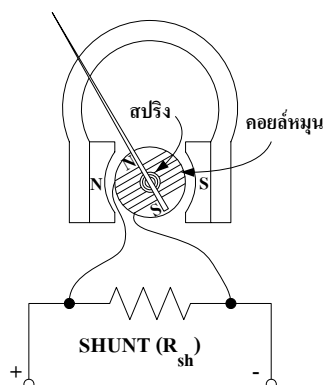

รูปที่ 2.2

สำหรับตัวต้านทานที่นำมาต่อขนานเพื่อขยายการวัดของแอมมิเตอร์นี้เรียกว่า ตัวต้านทานชัณฑ์ (Shunt)

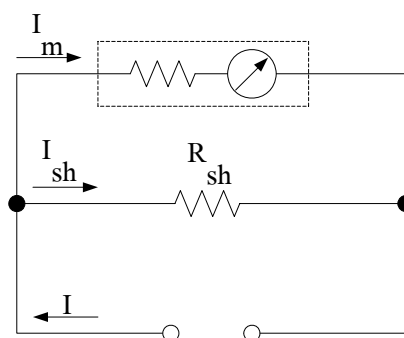

รูปที่ 2.3

จากรูปที่ 2.3 กำหนดให้

R_{sh} = ความต้านทานชัณฑ์

R_m = ความต้านทานของคอยล์หมุน

I_{sh} = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานชัณฑ์

I_m = กระแสที่ไหลผ่านส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งทำให้เข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกล

I = กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่เข้าสู่แอมมิเตอร์ซึ่งทำให้เข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกล หรือ กระแสไฟฟ้าที่ย่านการวัด

จากรูปที่ 2.3 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัด (V_m)

$$V_m = I_m R_m \dots\dots\dots(2-1)$$

ความต้านทานของ R_{sh} กับ R_m ต่อขนานกันจึงทำให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเท่ากัน คือ

$$V_{sh} = V_m \dots\dots\dots(2-2)$$

$$\therefore I_{sh} R_{sh} = I_m R_m \dots\dots\dots(2-3)$$

เมื่อนำกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์มาพิจารณา


$$I_{sh} = I - I_m \dots\dots\dots(2-4)$$

นำสมการ 2-2 แทนลงในสมการ 2-1 และ 2-3

$$R_m = \frac{1.0}{10} = 0.2V = \frac{I_m R_m}{I_{sh}} = \frac{I_m}{I - I_m} R_m \quad (\Omega) \dots\dots\dots(2-5)$$

1) การใช้ D.C แอมมิเตอร์

แอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรโดยจะต้องต่ออันดับกับโหลดเสมอ

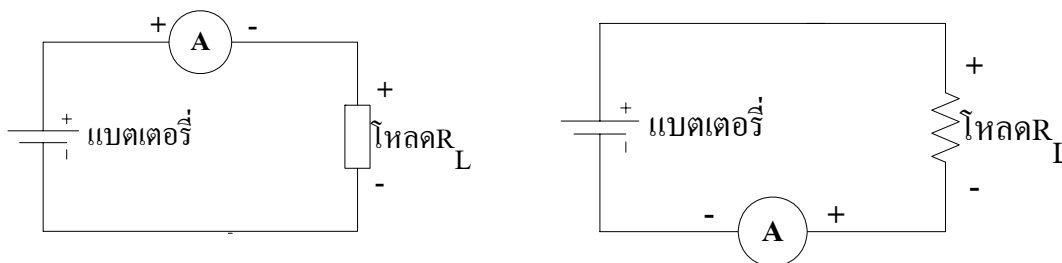

รูปที่ 2.4 แสดงการต่อวงจรแอมมิเตอร์ในการวัดกระแสไฟฟ้า


เมื่อพิจารณาการต่อวงจรแอมมิเตอร์ซึ่งจะต้องคำนึงถึงขั้วต่อในขณะที่ทำการวัดโดยขั้วบวกของแอมมิเตอร์จะต้องต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และขั้วลบของแอมมิเตอร์จะต้องต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ แต่จะต้องต่อแบบอันดับกับความต้านทาน (R_L) ดังในรูป 2.4

2) การอ่านค่าสเกลของแอมมิเตอร์

สเกลของแอมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าตรงนั้นส่วนมรกจะมีขนาดของช่องสเกลเท่า ๆ กัน หรือเป็นเชิงเส้น (Linear Scale)


การแบ่งสเกลบนหน้าปัทม์ใน 1 ช่องใหญ่จะแบ่งออกเป็น 10 ช่องเล็ก และมีขีดแสดง

การแบ่งครึ่งช่องใหญ่ทุก ๆ 5 ช่องเล็ก มีตัวเลขกำกับช่องใหญ่ไว้เพื่อให้อ่านค่าตรงกับย่านวัดที่ต้องการ

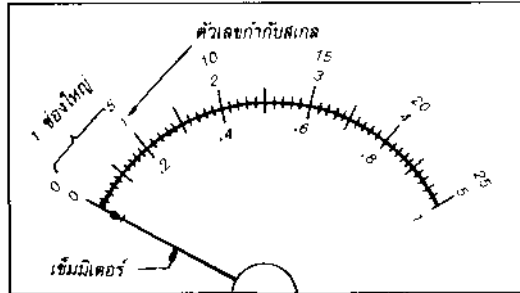

รูปที่ 2.5 แสดงสเกลของแอมมิเตอร์ที่ใช้วัดได้หลายย่าน

จากรูป 2.5 เราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลขกำกับสเกลไว้ 3 แถว คือ แถว ที่ 1 คือ 0-2-4-6-8-1 แถวที่ 2 คือ 0-1-2-3-4-5 และแถวที่ 3 คือ 0-5-10-15-20-25 เพื่อให้สามารถเลือกย่าน การวัดได้หลาย ย่าน เช่น ตั้งย่านการวัด (Range) 25 mA ให้อ่านค่าสเกล 0-25 ได้โดยตรงและถ้ายังตั้งย่านการวัด (Range) 250 mA

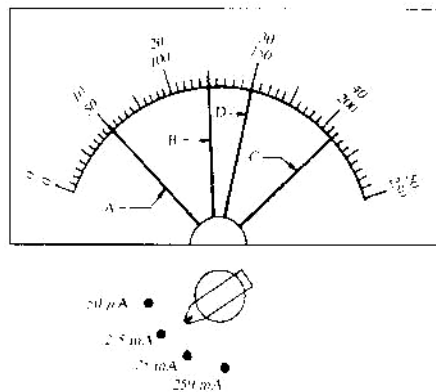

รูป 2.6 แสดงตำแหน่งการวัดของเข็มมิเตอร์ในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้า

วิธีทำ

- ก) ตำแหน่ง A ที่ย่านการวัด 250 mA
 - ใช้สเกล 0-250 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 1 เท่า
 - ค่าสเกลจากการอ่าน = 50
 - ค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง A คือ $50 \times 1 = 50 \text{ mA}$
- ข) ตำแหน่ง B ที่ย่านการวัด 25 mA

- ใช้สเกล 0–250 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 10 เท่า
- ค่าสเกลจากการอ่าน = 125
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง B คือ $125/10 = 12.5 \text{ mA}$

ค) ตำแหน่ง C ที่ย่านการวัด 2.5 mA

- ใช้สเกล 0-250 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 100 เท่า
- ใช้สเกลจากการอ่าน = 210
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง C คือ $210/100 = 2.1 \text{ mA}$

ง) ตำแหน่ง D ที่ย่านการวัด 50 50 μA

- ใช้สเกล 0-0 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 1 เท่า
- ค่าสเกลจากการอ่าน = 30
- ค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง D คือ $30 \times 1 = 30 \mu\text{A}$

3) การบำรุงรักษาแอมมิเตอร์

การบำรุงรักษาแอมมิเตอร์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) อย่าตั้งย่านการวัด (Range) กระแสไปใช้วัดค่าโวลต์เด็ด เพราะจะทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้

ข) ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าควรต่อแอมมิเตอร์อันดับกับส่วนของวงจรที่จะทำการวัดต้องคำนึงถึงขั้วต่อในการวัดให้ถูกต้องเพราะถ้าต่อขั้ววัดไม่ถูกเข็มจะตีกลับ ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อเข็มมิเตอร์ได้

ค) ควรตั้งย่านวัดกระแสสูงสุดก่อนแล้วค่อย ๆ ปรับค่าให้ต่ำลงจนอ่านค่าได้ เพื่อป้องกันการตีกลับของเข็มมิเตอร์อย่างรุนแรง

ง) ในขณะที่ทำการเปลี่ยนย่านวัดควรนำสายวัดออกจากจุดที่วัดก่อนเสมอ

จ) ไม่ควรนำแอมมิเตอร์ไปวัดกระแสไฟฟ้าใกล้ ๆ กับแหล่งสนามแม่เหล็ก ควรป้องกันไม่ให้แอมมิเตอร์ได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งอาจจะมีผลต่อส่วนที่เคลื่อนที่ของมิเตอร์ได้


4) Ammeter loading

ปกติแอมมิเตอร์ที่นำมาต่อในวงจรควรมีค่าความต้านทานภายในเป็นศูนย์ แต่ในความเป็นจริงแอมมิเตอร์ที่เราใช้นั้นมีความต้านทานของคอยล์หมุนอยู่ส่วนหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหา


Ammeter loading เช่น ในกรณีความต้านทานของโหลดมีค่าใกล้เคียงหรือน้อยกว่าความต้านทานของแอมมิเตอร์ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ย่อมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

วิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับ Ammeter Loading คือ การเปลี่ยนย่านการวัดให้สูงขึ้น เพื่อให้ความต้านทานของแอมมิเตอร์มีค่าต่ำ เครื่องวัดนี้จึงมีความถูกต้องมากขึ้นดังต่อไปนี้

พิจารณาจากรูปที่ 2.7 ก) วงจรอนุกรมมีกระแส I ไหลผ่านความต้านทาน R_1 ขณะไม่ต่อแอมมิเตอร์ และเมื่อต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรรูปที่ 7 ข) ขนาดของกระแสจะลดลงเป็น I_m เมื่อให้แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายใน R_m จะได้ความสัมพันธ์ของกระแสดังนี้

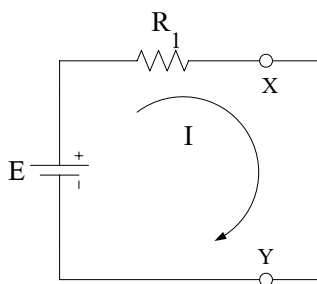

รูปที่ 2.7 ก

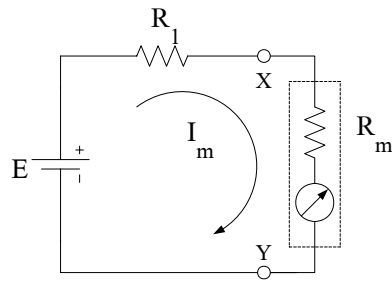

รูปที่ 2.7 ข

รูปที่ 2.7 ก $I = \frac{E}{R_1}$ (2-6)



รูปที่ 2.7 ข $I_m = \frac{E}{R_1 + R_m}$ (2-7)

อัตราส่วนกระแส I ต่อกระแส I หาได้จากสมการที่ 2 – 7 หาด้วยสมการที่ 2 – 6 ได้สมการที่ 2 – 8 อยู่ในเทอมของอัตราส่วนความต้านทานคือ

$$\frac{I_m}{I} = \frac{E}{R_1 + R_m} \cdot \frac{R_1}{E}$$

$$= \frac{R_1}{R_1 + R_m}$$

ตัวอย่างที่ 2.3 แอมมิเตอร์มีความต้านทานภายใน 78 โอห์ม ใช้วัดกระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทาน R_c ดังรูปที่ 2.8 คำนวนหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์

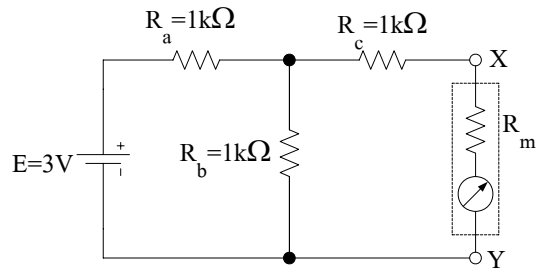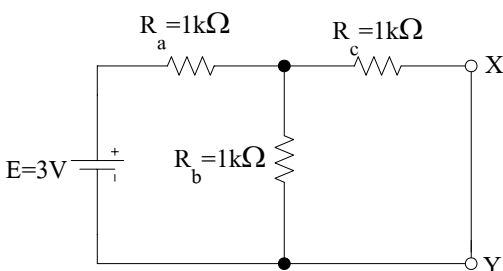

ก) ยังไม่ต่อแอมมิเตอร์

ข) เมื่อต่อแอมมิเตอร์


รูปที่ 2.8 ผลของความต้านทานของแอมมิเตอร์

วิธีคิด จากรูปที่ 2.8 ข) เมื่อมองจากจุด xy เข้าในวงจรจะแทนความต้านทานเทียบเท่าเทวินินของวงจรได้คือ

$$R_{th} = R_c + \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

$$R_{th} = 1k\Omega + \frac{1k\Omega \cdot 1k\Omega}{1k\Omega + 1k\Omega} = 1 \times 10^3 \Omega + \frac{1 \times 10^3 \Omega}{1 \times 10^3 \Omega + 1 \times 10^3 \Omega}$$

หาแรงดันเทียบเท่าเทวินินได้เท่ากับแรงดันตกคร่อม $R_b = 1.5 \text{ V}$ สามารถเขียนเป็นวงจรดังรูปที่ 2.9

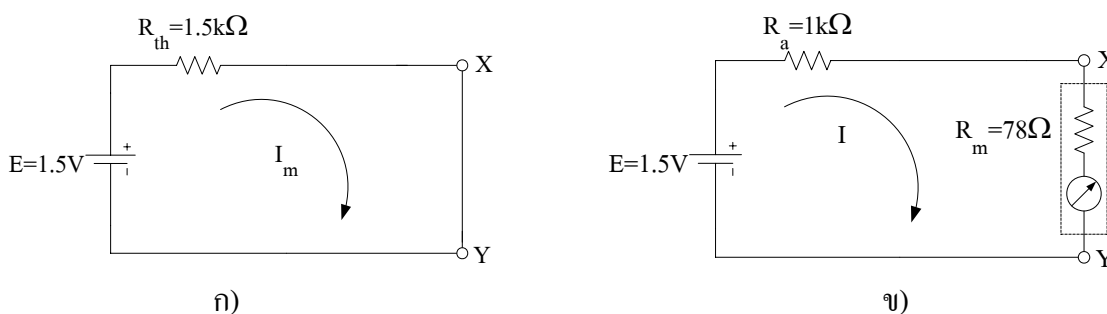

รูปที่ 2.9 วงจรเทียบเท่าเทวินิน ก) ขณะไม่ต่อแอมมิเตอร์และ ข) ขณะต่อแอมมิเตอร์

อัตราส่วนกระแสขณะต่อแอมมิเตอร์กับกระแสขณะยังไม่ต่อแอมมิเตอร์คือ

$$\frac{I_m}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_m} = \frac{1.5k\Omega}{1.5k\Omega + 78\Omega}$$

ดังนั้น $I_m = 0.95 I$ ซึ่งก็คือกระแสผ่านมิเตอร์เพียง 95 % ของกระแสแท้จริง ผิดพลาดจากค่าจริง 5 % สำหรับหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเนื่องจากการต่อแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสในวงจรเรียกว่า Insertion error เขียนสมการได้ดังนี้

$$\text{Insertion error} = \left(1 - \frac{I_m}{I}\right) \times 100\% \quad (2-9)$$

5) ข้อควรระวังในการใช้แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ก) ควรตรวจสอบขั้วของเครื่องวัดให้ถูกต้องเสียก่อนการใช้ เพราะถ้าสลับขั้วบวกและลบเข็มของเครื่องวัดอาจเบี่ยงเบนทิศทางผิดและปลายเข็มอาจเสียหายได้

ข) ไม่ควรต่อแอมมิเตอร์โดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าใด ๆ เนื่องจากขดลวดภายในแอมมิเตอร์มีค่าความต้านทานต่ำ กระแสไฟฟ้าจำนวนมากจากแหล่งจ่ายจึงไหลผ่านแอมมิเตอร์จนเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นควรลดทอนกระแสไฟฟ้าลงโดยนำตัวต้านทานที่เหมาะสมต่อกับแอมมิเตอร์ก่อนนำไปต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า

ค) กรณีที่ใช้แอมมิเตอร์ที่มีหลายย่านการวัด ให้เลือกใช้ย่านการวัดที่สูงก่อน แล้วจึงลดย่านการวัดให้ต่ำลงจนกระทั่งได้ย่านการวัดที่ทำให้เข็มอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับค่าเบี่ยงเบนเต็มสเกลเพื่อให้อ่านค่าได้โดยมีความถูกต้องสูงสุด

2.1.2 การขยายพิสัยวัดกระแส


แอมมิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า หรือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการของเครื่องมือวัดแบบคอล์ยหมุน (Moving Coil) การเบี่ยงเบนของเข็มซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าแอมมิเตอร์

ถ้ามีเครื่องมือวัดแบบคอล์ยหมุน ได้รับกระแสไฟฟ้าขนาด $50 \mu\text{A}$ แล้วทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนเบี่ยงเบนไปเต็มสเกล แสดงว่าเครื่องวัดนี้อ่านค่าได้ $50 \mu\text{A}$ หรือมีพิสัยการวัดเป็น $50 \mu\text{A}$ แต่ถ้าเรานำตัวต้านทานมาต่อขนานกับส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องวัดนี้ แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเท่าเดิม เราจะพบว่าเข็มชี้จะเบี่ยงเบนไม่เต็มสเกล ทั้งนี้เพราะว่า กระแสที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดนี้ได้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งไหลผ่านส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องมือวัด และอีกส่วนหนึ่งไหลผ่านตัวต้านทานที่นำมาต่อขนาน เราจะพบว่าเครื่องมือวัดนี้สามารถวัดกระแสได้มากขึ้น ลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า การขยายพิสัยวัด

เครื่องมือวัดที่ใช้หลักการต่อตัวต้านทานขนาดเหมาะสม ขนานกับส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องมือวัดแบบคอล์ยหมุน ทำให้อ่านค่ากระแสได้มากขึ้น เราเรียกว่า แอมมิเตอร์ (Ammeter)

ส่วนตัวต้านทานที่นำมาต่อขนานกับส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องวัดนี้ เราเรียกว่า ตัวต้านทานชั้ (Shunt Resistance) หรือ R_{sh}

วงจรแอมมิเตอร์แสดงได้ดังรูปที่ 2.10

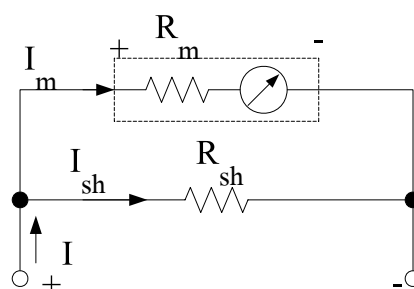

รูปที่ 2.10 แสดงวงจรแอมมิเตอร์

- โดยที่
- R_m = ความต้านทานของคอยล์หุ้ม หน่วยเป็น โอห์ม(Ω)
 - R_s = ความต้านทานชั้นดี หน่วยเป็น โอห์ม(Ω)
 - I_m = กระแสเต็มสเกลของเครื่องวัดแบบคอยล์หุ้ม หน่วยเป็น แอมแปร์(A)
 - I_{sh} = กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานชั้นดี หน่วยเป็น แอมแปร์(A)
 - I = กระแสที่ไหลผ่านทั้งวงจร หรือพิสัยวัด หน่วยเป็น แอมแปร์(A)

การหาค่าตัวต้านทานชั้นดี

วิธีที่ 1 ใช้หลักการ Current Divider

หลักการของ Current Divider ก็คือ วงจรขนานนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของวงจรขนาน คือ แรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากัน แต่กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน

จากวงจรในรูปที่ 2.10 แรงดันตกคร่อมคอยล์หุ้ม คือ

$$E_m = I_m \times R_m$$

จากวงจร ความต้านทานชั้นดีขนานกับคอยล์หุ้มของมิเตอร์ ดังนั้น แรงดันตกคร่อมความต้านทานชั้นดีจะเท่ากับแรงดันตกคร่อมคอยล์หุ้ม ดังนี้

$$E_{sh} = E_m$$

$$I_{sh} \times R_{sh} = I_m \times R_m$$

กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานชั้นดีจะมีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ลบด้วยกระแสที่ไหลผ่านคอยล์หุ้ม

$$I_{sh} = I - I_m$$


ดังนั้นจะสามารถหาค่าความต้านทานชั้นดีได้ดังนี้

$$R_{sh} = \frac{E_{sh}}{I_{sh}}$$

$$= \frac{I_m \times R_m}{I - I_m}$$

$$= \frac{I_m}{I - I_m} \times R_m \quad \dots(2-10)$$

ตัวอย่างที่ 2.4 มิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทานภายใน 100Ω สามารถวัดกระแสได้เต็มสเกล 1 mA . ถ้าต้องการดัดแปลงให้มิเตอร์วัดกระแสได้เต็มสเกล 10 mA . จงหาค่าความต้านทานที่นำมาต่อขนาน มิเตอร์

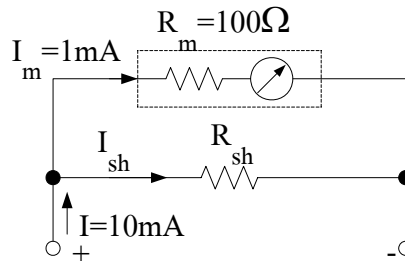

รูปที่ 2.11 วงจรแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสได้ 10 mA .

วิธีทำ จากวงจร จะได้

$$\begin{aligned} E_m &= I_m \times R_m \\ &= 1 \text{ mA} \times 100 \Omega \\ &= 0.1 \text{ V} \end{aligned}$$

และ
$$E_{sh} = E_m = 0.1 \text{ V}$$

และ
$$I_{sh} = I - I_m = 10 \text{ mA} - 1 \text{ mA} = 9 \text{ mA}$$

ดังนั้น จะหาค่า R_{sh} ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} R_{sh} &= \frac{E_{sh}}{I_{sh}} \\ &= \frac{0.1 \text{ V}}{9 \text{ mA}} \\ &= 11.11 \Omega \end{aligned}$$

\therefore ต้องใช้ตัวต้านทานขนานค่า 11.11Ω **ตอบ**

วิธีที่ 2 ใช้หลักการ Current Ratio

หลักการของ Current Ratio คือ กระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์จะเป็นสัดส่วนกับ กระแสที่ไหลผ่านคอลลัมน์ จะได้ค่า n ซึ่งค่านี้เรียกว่า Multiplying factor หลักการนี้จะใช้สำหรับ

แอมมิเตอร์ที่ Current Ratio เป็นจำนวนเต็ม เช่น กระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์เป็น 10 A และกระแสที่ไหลผ่านคอยล์หุมนเป็น 1 A ดังนั้น Multiplying factor จะเท่ากับ 10 เป็นต้น

เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$I = nI_m \quad \dots(2-11)$$

และจากสมการที่ 2-10 จะได้

$$\begin{aligned} R_s &= \frac{I_m \times R_m}{nI_m - I_m} \\ &= \frac{R_m}{n-1} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.5 มิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่ากระแสเต็มสเกล 100 μA . และมีความต้านทานของคอยล์หุมนเท่ากับ 800 Ω ต้องการนำไปวัดกระแส 0-100 mA. จงหาค่าความต้านทานที่นำมาต่อขนาน

วิธีทำ จากโจทย์ กระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์คือ 100 mA. และกระแสที่ไหลผ่านคอยล์หุมน คือ 100 μA จะได้ Multiplying factor เท่ากับ

$$\begin{aligned} n &= \frac{I}{I_m} \\ &= \frac{100\text{mA}}{100\mu\text{A}} \\ n &= 1000 \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้

$$\begin{aligned} R_{sh} &= \frac{R_m}{n-1} \\ &= \frac{800\Omega}{999} \\ R_{sh} &= 0.80 \Omega \end{aligned}$$

\therefore ต้องใช้ตัวต้านทานค่า 0.80 Ω


ตอบ

2.1.2 การขยายพิสัยแอมมิเตอร์แบบหลายพิสัยวัด

ถ้ามิเตอร์มีค่าการวัดกระแสได้เต็มสเกลต่ำเพียงพิสัยเดียว ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน เมื่อต้องการจะเพิ่มพิสัยการวัดให้สามารถวัดกระแสได้หลายพิสัย โดยแต่ละพิสัยมีค่ากระแสเต็มสเกลต่างกัน สามารถทำได้โดยหาตัวต้านทานชั้นที่มีค่าต่าง ๆ มาขนานกับส่วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์ และใช้ซีเล็กเตอร์สวิตช์เป็นตัวเลือกพิสัยการวัดตามต้องการ วิธีการต่อวงจรขยายพิสัยวัดของแอมมิเตอร์ สามารถต่อได้ 2 วิธี คือ

1. แอมมิเตอร์แบบใช้ตัวต้านทานชั้นแยกตัวแต่ละพิสัย (Individual Ammeter)

แอมมิเตอร์แบบนี้ ตัวต้านทานชั้นที่นำมาต่อขนานกับส่วนเคลื่อนไหว ของมิเตอร์จะถูกแยกเป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกัน การเลือกพิสัยการวัดจะใช้ซีเล็กเตอร์สวิตช์เป็นตัวเลือกพิสัยการวัด วงจรแอมมิเตอร์แบบนี้แสดงดังรูปที่ 2.12

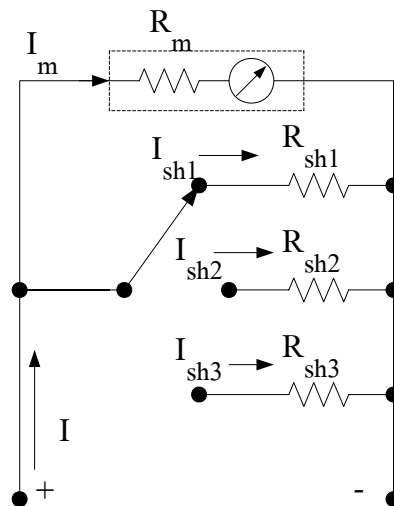

รูปที่ 2.12 แอมมิเตอร์แบบใช้ตัวต้านทานชั้นแยกตัวแต่ละพิสัย

สำหรับสมการที่ใช้ในการคำนวณหาค่าตัวต้านทานชั้นแต่ละตัวนั้นสามารถใช้สมการที่ 2-9

และ 2-11

ที่พิสัยกระแส I_1

$$\begin{aligned} R_{sh1} &= \frac{E_{sh1}}{I_{sh1}} \\ &= \frac{I_m \times R_m}{I_{sh1}} \\ &= \frac{I_m}{I_1 - I_m} \times R_m \quad \dots(2-12) \end{aligned}$$

หรือ

$$R_{sh1} = \frac{R_m}{n-1} \quad \dots(2-13)$$

เมื่อ $I_1 = nI_m$

พิสัยกระแส I_2

$$\begin{aligned} R_{sh2} &= \frac{E_{sh2}}{I_{sh2}} \\ &= \frac{I_m \times R_m}{I_{sh2}} \\ &= \frac{I_m}{I_2 - I_m} \times R_m \end{aligned} \quad \dots(2-14)$$

หรือ

$$R_{sh2} = \frac{R_m}{n-1} \quad \dots(2-15)$$

เมื่อ $I_2 = nI_m$

ที่พิสัยกระแส I_3

$$\begin{aligned} R_{sh3} &= \frac{E_{sh3}}{I_{sh3}} \\ &= \frac{I_m \times R_m}{I_{sh3}} \\ &= \frac{I_m}{I_3 - I_m} \times R_m \end{aligned} \quad \dots(2-16)$$

หรือ

$$R_{sh3} = \frac{R_m}{n-1} \quad \dots(2-17)$$

เมื่อ $I_3 = nI_m$

ตัวอย่างที่ 2.6 มิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่าความต้านทานภายใน 100Ω และกระแสเต็มสเกลเป็น 1mA ต้องการขยายพิสัยวัดให้สามารถวัดกระแสได้ 10 mA , 25 mA , 50 mA จงหาค่าตัวต้านทานขั้นต่ำในแต่ละพิสัย

วิธีทำ

ที่พิสัย $I_1 = 10 \text{ mA}$

จากสมการที่ 2-13 จะได้

$$\begin{aligned} R_{sh1} &= \frac{I_m}{I_1 - I_m} \times R_m \\ &= \frac{1_{\text{mA}}}{10_{\text{mA}} - 1_{\text{mA}}} \times 100\Omega \\ R_{sh1} &= 11.11\Omega \end{aligned}$$

ที่พิสัย $I_2 = 25 \text{ mA}$

จากสมการที่ 2-15 จะได้

$$\begin{aligned} R_{sh2} &= \frac{I_m}{I_2 - I_m} \times R_m \\ &= \frac{1_{\text{mA}}}{25_{\text{mA}} - 1_{\text{mA}}} \times 100\Omega \\ R_{sh2} &= 4.16\Omega \end{aligned}$$

ที่พิสัย $I_3 = 50 \text{ mA}$

จากสมการที่ 2-17 จะได้

$$\begin{aligned} R_{sh3} &= \frac{I_m}{I_3 - I_m} \times R_m \\ &= \frac{1_{\text{mA}}}{50_{\text{mA}} - 1_{\text{mA}}} \times 100\Omega \\ R_{sh3} &= 2.04\Omega \end{aligned}$$

\therefore ที่พิสัย I_1 ต้องใช้ตัวต้านทานค่า 11.11Ω


ที่พิสัย I_2 ต้องใช้ตัวต้านทานค่า 4.16Ω

ที่พิสัย I_3 ต้องใช้ตัวต้านทานค่า 2.04Ω **ตอบ**

การต่อวงจรขยายพิสัยวัดให้แอมมิเตอร์แบบนี้ในขณะที่ใช้งานแอมมิเตอร์วัดกระแสในวงจรและมีการเปลี่ยนพิสัยวัด จะทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้ เพราะในขณะที่เปลี่ยนพิสัยวัดจะไม่มีตัวต้านทานตัวใดต่อในวงจรเลย กระแสทั้งหมดจะไหลผ่านส่วนเคลื่อนไหวนของมิเตอร์ทำให้มิเตอร์เสียหายได้

2. แอมมิเตอร์แบบใช้ตัวต้านทานชั้นต่ำร่วมแต่ละพิสัย(Universal) หรือ แอมมิเตอร์แบบอาร์ตอนชั้นต่ำ (Ayrton Shunt Ammeter)

แอมมิเตอร์แบบนี้ตัวต้านทานที่ใช้ เพื่อแบ่งกระแสในการขยายพิสัยวัดทุกตัวจะต่ออนุกรมกัน และทั้งหมดจะต่อขนานกับส่วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์ พิสัยที่ขยายพิสัยวัดแต่ละพิสัย ถูกต่อออกมาจากรอยต่อของตัวต้านทานแต่ละตัว การต่อแบบนี้จะดีกว่าการต่อแบบแรกตรงที่ ในขณะที่วัดกระแสในวงจรแอมมิเตอร์แบบนี้จะไม่เสียหาย เพราะในขณะที่เปลี่ยนพิสัยวัดจะมีตัวต้านทานต่อในวงจรตลอดเวลา วงจรแสดงในรูปที่ 2.13

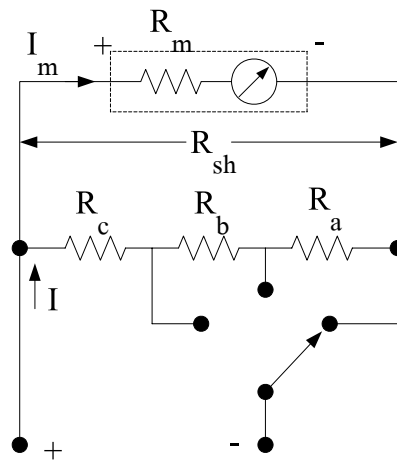

รูปที่ 2.13 วงจรแอมมิเตอร์แบบอาร์ตอนชั้นต่ำ

จากวงจรความต้านทานชั้นต่ำจะมีค่าเท่ากับ $R_a + R_b + R_c$ โดยสามารถหาค่าได้จากสมการที่ 2.12 นั่นคือ

ที่พิสัย I_3 หาค่า R_{sh} ได้ดังนี้

$$E_{sh} = E_{sh}$$

$$I_{sh} \times R_{sh} = I_m \times R_m$$

$$R_{sh} = \frac{I_m \times R_m}{I_{sh}}$$

เมื่อ $I_{sh} = I_3 - I_m$, $R_{sh} = R_a + R_b + R_c$

จะได้

$$R_{sh} = \frac{I_m \times R_m}{I_3 - I_m}$$

ที่พิสัย I_3 ใช้หลักการ current ratio หาค่า R_{sh} -

$$R_{sh} = \frac{R_m}{n-1}$$

รูปที่ 2.13 จะต้องคำนวณหาค่าความต้านทานชั้นดีแต่ละตัว R_a R_b R_c ที่พิสัย I_2 จะหาได้โดยการสังเกตรูปดังกล่าว โดยตัวต้านทาน R_b+R_c จะขนานกับ R_a+R_m ดังนั้น แรงดันที่ตกคร่อมแต่ละสาขาของวงจรขนานจะเท่ากัน สามารถเขียนได้ดังนี้

ที่พิสัย I_2 หาค่า R_b+R_c ได้ดังนี้

$$E_{R_b}+E_{R_c} = E_{R_a}+E_{R_m}$$

แทนค่า $E_{R_b}+E_{R_c}$ ด้วย E_{sh} และ $E_{R_a}+E_{R_m}$ ด้วย E_m

$$\text{ซึ่ง} \quad E_{sh} = E_m$$

ดังนั้น

$$I_{sh}(R_b+R_c) = I_m(R_m+R_a)$$

$$(R_b+R_c)(I_2-I_m) = I_m(R_m+(R_{sh}-(R_b+R_c)))$$

$$I_{sh}=I_2-I_m \quad \text{และ} \quad R_a = R_{sh}-(R_b+R_c)$$

$$I_2(R_b+R_c) - I_m(R_b+R_c) = I_m R_m + I_m R_{sh} - I_m(R_b+R_c)$$

$$I_2(R_b+R_c) = I_m R_m + I_m R_{sh} - I_m(R_b+R_c) + I_m(R_b+R_c)$$

$$= I_m R_m + I_m R_{sh}$$

$$= I_m(R_m+R_{sh})$$

$$(R_b+R_c) = \frac{I_m(R_m+R_{sh})}{I_2} \quad \dots(2-18)$$

และสามารถหาค่า R_a ได้ดังนี้

$$R_a = R_{sh} - (R_b+R_c) \quad \dots(2-19)$$

กระแสจะไหลได้สูงสุด เมื่อความต้านทานชั้นดี คือ R_c หาค่า R_c ได้จากที่พิสัย I_1

$$E_{Rc} = E_{Ra} + E_{Rb} + E_{Rm}$$

แทนค่า $E_{Rc} = E_{sh}$; $E_{Ra} + E_{Rb} + E_{Rm} = E_m$; $I_1 - I_m = I_{sh}$ จะได้

$$E_{sh} = E_m$$

$$I_{sh} R_c = I_m (R_m + R_a + R_b)$$


จาก $I_{sh} = I_1 - I_m$; $R_a = R_{sh} - (R_b + R_c)$ นำไปแทนค่าสมการข้างบนจะได้

$$\begin{aligned} R_c(I_1 - I_m) &= I_m(R_m + R_{sh} - (R_b + R_c) + R_b) \\ &= I_m(R_m + R_{sh} - R_c) \\ R_c I_1 - R_c I_m &= I_m R_m + I_m R_{sh} - I_m R_c \\ R_c &= \frac{I_m(R_m + R_{sh})}{I_1} \end{aligned} \quad \dots(2-20)$$

ตัวต้านทาน R_b หาได้ดังนี้

$$R_b = R_{sh} - (R_a + R_c) \quad \dots(2-21)$$

ตัวอย่างที่ 2.7 จงคำนวณหาค่าตัวต้านทานชั้นดีแต่ละตัวในวงจรรูปที่ 2.14

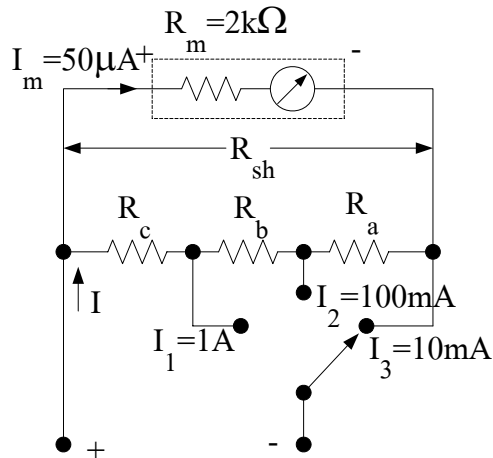

รูปที่ 2.14 แสดงวงจรในตัวอย่างที่ 2.7

วิธีทำ

จากวงจรความต้านทานชั้นดีทั้งหมดมีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned} R_{sh} &= \frac{R_m}{n-1} \\ &= \frac{2k\Omega}{200-1} \\ &= \frac{2k\Omega}{199} \end{aligned}$$

$$R_{sh} = 10.05 \Omega$$

ในพิสัย 100 mA ความต้านทานชั้นดี คือ R_b, R_c หาได้จาก

$$\begin{aligned} R_b + R_c &= \frac{I_m (R_{sh} + R_m)}{I_2} \\ &= \frac{50\mu A (10.05\Omega + 2k\Omega)}{100_{mA}} \end{aligned}$$

$$R_b + R_c = 1 \Omega$$

ในพิสัย 1 A ความต้านทานชั้นดี คือ R_c หาได้ดังนี้

$$\begin{aligned} R_c &= \frac{I_m (R_{sh} + R_m)}{I_3} \\ &= \frac{50_{\mu A} (10.05\Omega + 2k\Omega)}{1A} \end{aligned}$$

$$R_c = 0.1 \Omega$$

หาค่า R_b ได้จากสมการดังนี้

$$\begin{aligned} R_b &= (R_b + R_c) - R_c \\ &= 1\Omega - 0.1\Omega \\ &= 0.9\Omega \end{aligned}$$

และหาค่าของ R_a ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} R_a &= R_{sh} - (R_b + R_c) \\ &= 10.05\Omega - (0.9\Omega + 0.1\Omega) \\ &= 9.05 \Omega \end{aligned}$$

\therefore ต้องใช้ตัวต้านทาน R_a ค่า 9.05Ω


$$R_b \text{ ค่า } 0.9 \Omega$$

$$R_c \text{ ค่า } 0.1 \Omega$$

ตอบ

การเปลี่ยนสเกลหน้าปัด

การเปลี่ยนสเกลหน้าปัดให้วัดกระแสได้ตามต้องการ ทำได้โดยการใช้สเกลเดิมเป็นหลัก และเติมตัวเลขพิสัยสเกลใหม่ลงไป โดยนับจำนวนช่องของสเกลเดิมว่ามีกี่ช่อง นำไปหารจำนวนตัวเลขเต็มสเกลใหม่ จะได้ตัวเลขสเกลใหม่ใน 1 ช่องก็เติมตัวเลขลงไปเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ให้ตรงกับช่องสเกลเดิม เช่น สเกลเดิมมีค่า 0~10 mA แบ่งเป็น 10 ช่อง ต้องการขยายพิสัยวัดให้ได้ 50 mA จะได้สเกลใหม่ 1 ช่องเท่ากับ $50 \text{ mA} / 10 \text{ mA} = 5 \text{ mA}$. นั่นคือ 1 ช่องสเกลใหม่มีค่า 5 mA ตามรูปที่ 2.15

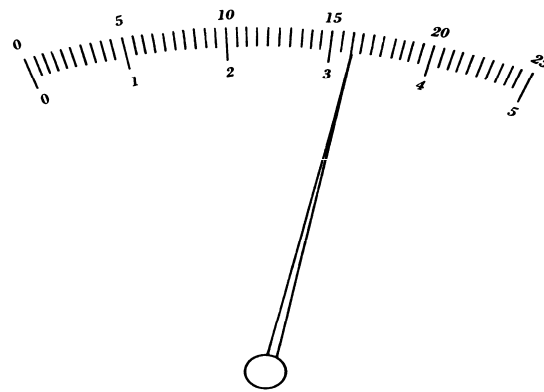

รูปที่ 2.15 แสดงลักษณะสเกลหน้าปัด

จากรูปถ้าต้องการเปลี่ยนสเกลให้วัดค่ากระแสไฟตรงได้เท่ากับ 0~250 mA จะได้สเกล 1 ช่องเท่ากับ $250 \text{ mA} / 10 \text{ mA} = 25 \text{ mA}$ นั่นคือ 1 ช่องสเกลใหม่มีค่า 25 mA เขียนลงไปให้ตรงตำแหน่งสเกลเดิมเป็นลำดับ

การวัดค่าปริมาณทางไฟฟ้าจำเป็นต่อการใช้งานระบบไฟฟ้า ซึ่งค่าปริมาณทางไฟฟ้ามีหลาย ๆ ค่าด้วยกัน ในบทนี้จะกล่าวถึง เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

2.2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter)

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า จะมี 2 ส่วน คือ เครื่องแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ


2.2.1 โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltmeter)

จะเห็นว่าส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัดที่มีค่ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานเป็น $50 \mu\text{A}$ และ $3 \text{ k}\Omega$ ต้องการแรงดันไฟฟ้าเพียง 150 mV เข็มของเครื่องมือวัดก็จะเบี่ยงเบนเต็มสเกล แสดงว่าเครื่องวัดดังกล่าวแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้เพียง 150 mV



รูปที่ 2.16 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ถ้าต้องการนำไปวัดค่าที่แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 150 mV จะต้องนำตัวต้านทานมาต่ออนุกรมกับส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัดตัวต้านทานที่นำมาต่อนี้ เรียกว่าตัวต้านทานมัลติพลายเออร์ (Multipliers: R_s) (รูปที่ 2.17)

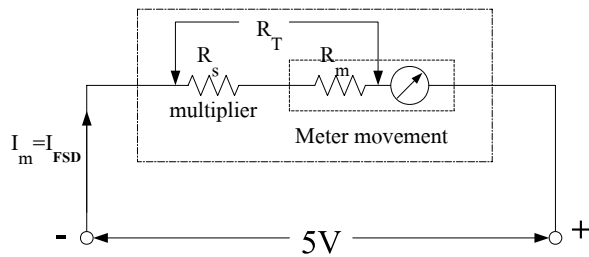

รูปที่ 2.17 แสดงการต่อตัวต้านทานมัลติพลายเออร์

กำหนดให้

- R_T = ความต้านทานทั้งหมดของเครื่องวัด
- V_T = แรงดันไฟฟ้าของพิสัยการวัด
- $I_m = I_{FSD}$ = กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็มเบี่ยงเบนเต็มสเกล
- R_m = ความต้านทานในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องวัด
- R_s = ความต้านทานมัลติพลาย

เมื่อพิจารณารูป 2.17 จะได้

$$R_T = \frac{V_T}{I_{FSD}}$$

$$R_T = R_s + R_m$$

$$R_s = R_T - R_m$$

$$R_s = \frac{V_T}{I_{FSD}} - R_m \quad (\text{มีหน่วยเป็นโอห์ม}) \dots\dots\dots(2-22)$$

กำหนดให้

$$S = \frac{1}{I_{FSD}} \quad (\text{มีหน่วยเป็นโอห์ม / โวลต์}) \dots\dots\dots(2-23)$$

1) ความไวของโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter Sensitivity)

ความไวของโวลต์มิเตอร์เป็นส่วนกลับของกระแสไฟฟ้าทำให้เข็มของโวลต์มิเตอร์เบี่ยงเบนเต็มสเกล ดังสมการ

$$S = \frac{1}{I_{FSD}} \quad (\text{มีหน่วยเป็นโอห์ม / โวลต์}) \quad \dots\dots\dots(2-24)$$

เมื่อ

S = ความไวของโวลต์มิเตอร์

I_{FSD} = กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็มของโวลต์มิเตอร์เบี่ยงเบนเต็มสเกล

เมื่อแทนค่า S ลงในสมการที่ 2.22 และกำหนดให้ $V_T = \text{Range}$ จะได้

$$R_s = S \cdot \text{Range} - R_m \quad (\text{มีหน่วยเป็นโอห์ม}) \quad \dots\dots\dots(2-25)$$

เมื่อ

S = ความไวในการวัด

Range = V_T = แรงดันไฟฟ้าของพิสัยการวัด

จากสมการ 2-24 ทำให้ทราบว่าโวลต์มิเตอร์ที่มีความไวสูงต้องการ I_{FSD} ต่ำ ในทางตรงกันข้ามโวลต์มิเตอร์ที่มีความไวต่ำต้องการ I_{FSD} สูง

นอกจากนี้การหาค่าความไวของโวลต์มิเตอร์อาจพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างความต้านทานรวมของโวลต์มิเตอร์ต่อแรงดันไฟฟ้าที่พิสัยการวัดได้ด้วย

$$S = \frac{R_T}{V_T} \quad (\text{มีหน่วยเป็นโอห์ม / โวลต์}) \quad \dots\dots\dots(2-26)$$


เมื่อ

R_T = ความต้านทานทั้งหมดของโวลต์มิเตอร์

V_T = แรงดันไฟฟ้าที่พิสัยการวัด

2) การใช้งาน D.C โวลต์มิเตอร์

โวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าในวงจรโดยจะต้องต่อ ขนานกับ โหลดเสมอ

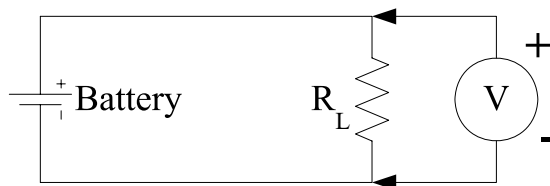


รูปที่ 2.18 แสดงการต่อวงจรโวลต์มิเตอร์ในการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาการต่อวงจร ดี.ซี โวลต์มิเตอร์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงขั้วต่อในขณะที่ทำการวัดด้วย โดยขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์จะต้องต่อเข้ากับขั้วบวกของโหลด หรือแบตเตอรี่ และขั้วลบของโวลต์มิเตอร์จะต้องต่อเข้ากับขั้วลบของโหลด หรือ แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการต่อขนานกับวงจร ดังแสดงในรูปที่ 2.18

3) การอ่านค่าสเกลของโวลต์มิเตอร์

สเกลการอ่านค่าของ ดี.ซี โวลต์มิเตอร์ จะมีขนาดช่องสเกลเท่ากันทุกช่องหรือเป็นเชิงเส้น (Linear Scale) เหมือนกับสเกลของแอมมิเตอร์ทุกประการ ดังนั้นในการใช้งานสามารถใช้สเกลร่วมกันได้ เช่น สเกลการวัดโวลต์ และกระแสไฟตรงของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์

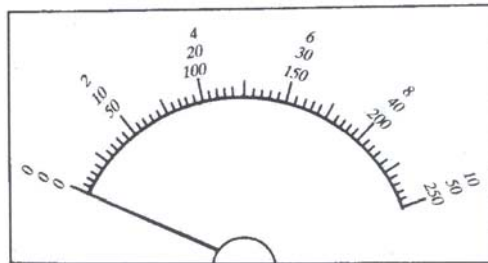

รูปที่ 2.19 แสดงสเกลของโวลต์มิเตอร์บนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์

จากรูปที่ 2.19 ถ้าตั้งพิสัยการวัด 2.5 V ให้อ่านสเกล 0-250 ซึ่งค่าที่อ่านได้จากสเกลจะต้องหารด้วย 100 เท่า ถึงจะได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง


สมมติว่า D.C โวลต์มิเตอร์มีพิสัยการวัดแรงดันไฟฟ้า 7 พิสัย คือ 1.0 V , 5.0 V , 10 V , 50 V , 250 V หรือ 1000 V มีการแบ่งสเกลดังรูป 2.19 เราสามารถกำหนดค่าของช่องสเกลต่าง ๆ ใน แต่ละพิสัยการวัดได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{พิสัยการวัด 1.0 V , 1 ช่องใหญ่} &= 0.2 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{0.2}{10} = 0.02\text{V} \\
 \text{พิสัยการวัด 2.5 V , 1 ช่องใหญ่} &= 0.5 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{0.5}{10} = 0.05\text{V} \\
 \text{พิสัยการวัด 5.0 V , 1 ช่องใหญ่} &= 1.0 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{1.0}{10} = 0.1\text{V} \\
 \text{พิสัยการวัด 5.0 V , 1 ช่องใหญ่} &= 1.0 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{2}{10} = 0.2\text{V} \\
 \text{พิสัยการวัด 50 V , 1 ช่องใหญ่} &= 1.0 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{10}{10} = 1\text{V} \\
 \text{พิสัยการวัด 250 V , 1 ช่องใหญ่} &= 5.0 \text{ V , 1 ช่องเล็กมีค่า} = \frac{50}{10} = 5\text{V}
 \end{aligned}$$

$$\text{พิสัยการวัด } 1000 \text{ V}, 1 \text{ ช่องใหญ่} = 200 \text{ V}, 1 \text{ ช่องเล็กมีค่า} = \frac{200}{10} = 20 \text{ V}$$

ตัวอย่างที่ 2.8 จงอ่านค่าจาก D.C โวลต์มิเตอร์ เมื่อสวิตช์เลือกพิสัยวัดอยู่ที่ตำแหน่งต่อไปนี้

- ก) ตำแหน่ง A ที่พิสัยการวัด 1000 V
- ข) ตำแหน่ง B ที่พิสัยการวัด 250 V
- ค) ตำแหน่ง C ที่พิสัยการวัด 50 V
- ง) ตำแหน่ง D ที่พิสัยการวัด 2.5 V
- จ) ตำแหน่ง E ที่พิสัยการวัด 1.0 V

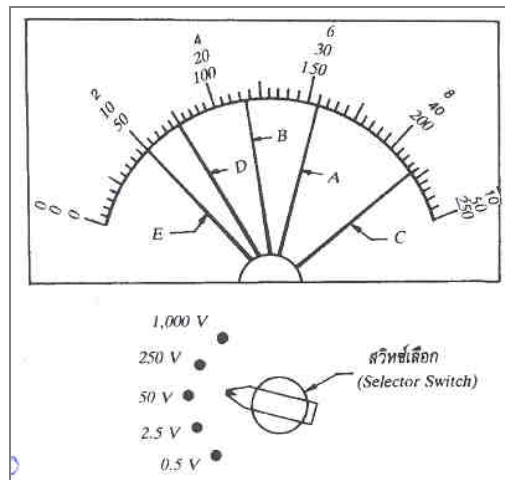

รูปที่ 2.20 แสดงตำแหน่งการวัดของเข็มมิเตอร์ในการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้า

วิธีทำ

- a) ตำแหน่ง A ที่พิสัยการวัด 1000 V
 - ใช้สเกล 0-10 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 100 เท่า
 - ค่าสเกลจากการอ่าน = 6.2
 - ค่าโวลต์เตจที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง A คือ $6.2 \times 100 = 620 \text{ V}$
- b) ตำแหน่ง B ที่พิสัยการวัด 250 V
 - ใช้สเกล 0-250 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 1 เท่า
 - ค่าสเกลจากการอ่าน = 117.5
 - ค่าโวลต์เตจที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง B คือ $117.5 \times 1 = 117.5 \text{ V}$
- c) ตำแหน่ง C ที่พิสัยการวัด 50 V
 - ใช้สเกล 0-50 และค่าสเกลจากการอ่านคูณด้วย 1 เท่า
 - ค่าสเกลจากการอ่าน = 44
 - ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้ที่ตำแหน่ง C คือ $44 \times 1 = 44 \text{ V}$

d) ตำแหน่ง D ที่พิสัยการวัด 2.5 V

- ใช้สเกล 0-250 และค่าสเกลจากการอ่านหารด้วย 100 เท่า

- ค่าสเกลจากการอ่าน = 55

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้ตำแหน่ง D คือ $55/100 = 0.55 \text{ V}$

e) ตำแหน่ง E ที่พิสัยการวัด 1.0 V

- ใช้สเกล 0-1 และค่าสเกลจากการอ่านหารด้วย 100 เท่า

- ค่าสเกลจากการอ่าน = 2

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้ตำแหน่ง E คือ $2/10 = 0.2 \text{ V}$

4) Voltmeter loading

Voltmeter Loading หมายถึงผลกระทบจากความต้านทานของโวลต์มิเตอร์ที่มีต่อค่าที่อ่านได้ เช่น ในกรณีที่ความต้านทานของโหลดมีค่าสูงกว่าความต้านทานของโวลต์มิเตอร์ ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง


วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับ Voltmeter Loading คือการเปลี่ยนพิสัยการวัดให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าความต้านทานของโวลต์มิเตอร์สูงขึ้น และช่วยในการปรับปรุงให้เครื่องวัดมีความถูกต้องมากขึ้น แต่ถ้าเป็น Electronics Voltmeter (EVM) และ Digital Voltmeter (DVM) จะมีความต้านทานคงที่ทุกๆพิสัยการวัด

ตัวอย่างที่ 2.9 โวลต์มิเตอร์ A และ B มีลักษณะจำเพาะดังนี้

มิเตอร์ A มีความไว (S) = $1\text{K}\Omega/\text{V}$ ความต้านทานภายใน (R_m) = $0.2 \text{ K}\Omega$ ตั้งย่านวัด = 10 V

มิเตอร์ B มีความไว (S) = $20\text{K}\Omega/\text{V}$ ความต้านทานภายใน (R_m) = $1.5\text{K}\Omega$ ตั้งย่านวัด = 10 V

วัดแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทาน R_B ในรูปที่ 2.21

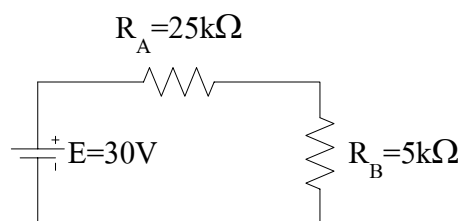

รูปที่ 2.21 วงจรตัวอย่างที่ 2.9

จงคำนวณหา

- 1) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อไม่ต่อโวลต์มิเตอร์
- 2) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อต่อ A

- 3) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อต่อ B
 4) ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านหรือแสดงค่าของมิเตอร์

วิธีคิด

- 1) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อไม่ต่อโวลต์มิเตอร์จากหลักการแบ่งแรงดันจะได้

$$V_{RB} = E \cdot \frac{R_B}{R_A + R_B} = 30 \text{ V} \cdot \frac{5 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ V}$$

- 2) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อต่อมิเตอร์ A

$$\begin{aligned} R_{\text{meter A}} &= S \times \text{Range} \\ &= 1 \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}} \times 10 \text{ V} = 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

ความต้านทาน A ขนานกับ R_B คือ

$$\begin{aligned} R_{\text{meter A}} // R_B &= \frac{R_{\text{meter A}} \cdot R_B}{R_{\text{meter A}} + R_B} \\ &= \frac{5\text{k}\Omega \cdot 10\text{k}\Omega}{5\text{k}\Omega + 10\text{k}\Omega} \\ &= 3.33 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

ดังนั้นแรงดันที่อ่านได้เมื่อต่อมิเตอร์ A หาได้จากสมการแบ่งแรงดันคือ

$$\begin{aligned} V_{RB} &= E \cdot \frac{(R_{\text{meter A}} // R_B)}{(R_{\text{meter A}} // R_B) + R_A} \\ &= 30 \text{ V} \cdot \frac{3.33 \text{ k}\Omega}{3.33 \text{ k}\Omega + 25 \text{ k}\Omega} \\ &= 3.53 \text{ V} \end{aligned}$$

- 3) แรงดันตกคร่อมความต้านทาน R_B เมื่อต่อมิเตอร์ B

$$\begin{aligned} R_{\text{meter B}} &= S \times \text{Range} \\ &= 20 \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}} \times 10 \text{ V} = 200 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

ความต้านทานมิเตอร์ B ขนานกับ R_B คือ

$$\begin{aligned}
 R_{\text{meter B}} // R_B &= \frac{(R_{\text{meter B}} \cdot R_B)}{(R_{\text{meter B}} + R_B)} \\
 &= \frac{(200 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ k}\Omega)}{(200 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega)} \\
 &= 4.88 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้เมื่อต่อมิเตอร์ B หาได้จากสมการแบ่งแรงดันคือ

$$\begin{aligned}
 V_{RB} &= E \cdot \frac{(R_{\text{meter B}} // R_B)}{(R_{\text{meter B}} // R_B) + R_A} \\
 &= 30 \text{ V} \cdot \frac{4.88 \text{ k}\Omega}{4.88 \text{ k}\Omega + 25 \text{ k}\Omega} \\
 &= 4.9 \text{ V}
 \end{aligned}$$

4) ความคลาดเคลื่อนจากการอ่านหรือแสดงค่ามิเตอร์

$$\text{meter A error} = \frac{3.53 \text{ V} - 5 \text{ V}}{5 \text{ V}} \times 100 \% = -29.4 \%$$

$$\text{meter B error} = \frac{4.9 \text{ V} - 5 \text{ V}}{5 \text{ V}} \times 100 \% = -2 \%$$

จากตัวอย่างที่ 2.9 จะเห็นว่าค่าที่ได้จากมิเตอร์ B มีค่าใกล้เคียงค่าแท้จริงมากกว่ามิเตอร์ A (ผิดพลาด $\approx 2\%$) แสดงให้เห็นว่าวิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ทางที่ดีควรเลือกให้มีค่าความต้านทานมาก ๆ ในทางการค้า ค่าความไวของเครื่องวัดจะมีค่าอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ และขณะวัดแรงดันแล้วต้องการให้มีการกินกำลังต่ำจากส่วนที่วัดต่ำสุดสามารถทำได้โดยใช้ย่านวัดสูงสุดเท่าที่ทำได้ ในทางปฏิบัติเมื่อจะวัดค่าแรงดันจะตั้งย่านวัดไว้สูงสุดก่อนเมื่ออ่านค่าได้ยากแล้วจึงค่อยปรับลดย่านวัดลงมาเพื่อให้อ่านค่าได้ละเอียดขึ้น เป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านสเกลอีกทางหนึ่ง ลองพิจารณาตัวอย่างการตั้งย่านวัดเพื่อวัดค่าแรงดันดังรูปที่ 2.17

5) การบำรุงรักษา D.C โวลต์มิเตอร์

การบำรุงรักษา D.C โวลต์มิเตอร์ ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การใช้โวลต์มิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้าในการต่อวงจรควรต่อขนานกับโหลดที่ต้องการวัดเสมอ
2. ควรคำนึงถึงขั้วของโวลต์มิเตอร์ในการวัดให้ถูกต้องเพราะถ้าวัดสลับขั้ว เข็มมิเตอร์จะติ๊กกลับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อเข็มมิเตอร์และสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรได้
3. การวัดโวลต์มิเตอร์ควรตั้งพิสัยการวัดสูงสุดก่อน แล้วค่อย ๆ ปรับพิสัยการวัดลงมาเพื่อป้องกันการตีขึ้นของเข็มมิเตอร์อย่างรุนแรง


4. ในขณะที่เปลี่ยนพิสัยการวัดโวลต์ควรรนำสายวัดออกมาจุดที่วัดก่อนเสมอ
5. ควรป้องกันไม่ให้โวลต์มิเตอร์ได้รับการกระทบกระเทือน

6) ข้อควรระวังในการใช้โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

1. ก่อนใช้โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควรตรวจสอบขั้วให้ถูกต้องเสียก่อน ถ้าสลับขั้วบวก – ลบของเครื่องวัดขณะทำการวัด จะทำให้เข็มเบี่ยงเบนไปในทิศทางตรงกันข้ามและเสียหายได้
2. ในการใช้เครื่องวัดชนิดนี้ต้องต่อเครื่องวัดคร่อมหรือขนานกับโหลดเท่านั้น
3. กรณีที่ใช้โวลต์มิเตอร์ที่มีหลายพิสัยการวัด ควรเริ่มต้นที่พิสัยการวัดสูงๆก่อนแล้วจึงค่อยลดพิสัยการวัดลงมา จนกระทั่งได้พิสัยการวัดซึ่งทำให้เข็มชี้อยู่ใกล้ตำแหน่งเบี่ยงเบนเต็มสเกลมากที่สุด

7) โปเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer)

โปเทนชิโอมิเตอร์ (รูปที่ 2.22) เป็นเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีความสามารถแยกแยะและมีความถูกต้องสูง (High resolution and accuracy) ใช้หลักการเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการทราบกับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์มาตรฐาน

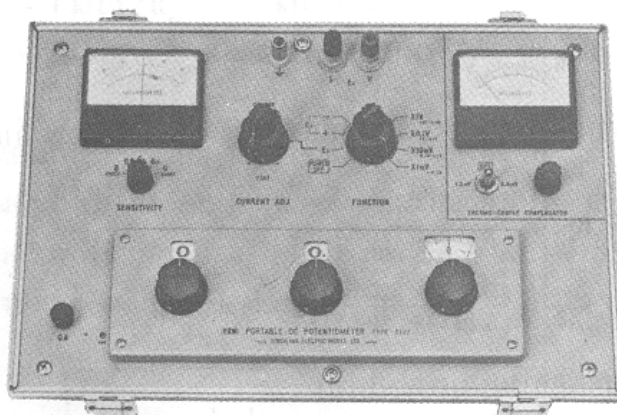


รูปที่ 2.22 โปเทนชิโอมิเตอร์

เนื่องจาก โปเทนชิโอมิเตอร์ เป็นเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีความถูกต้องและความเที่ยงตรงสูง จึงมักนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ที่แสดงค่ามาตรฐานในการสอบเทียบโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์

8) การสอบเทียบโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ (Calibration of Voltmeter and Ammeter)

การสอบเทียบ(Calibration) เป็นการนำค่าที่ได้จากเครื่องวัด ซึ่งต้องการสอบเทียบมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อทดสอบว่าค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดนั้นมีค่าความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานเท่าใดและจำเป็นต้องปรับค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดมากน้อยเพียงใดจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง

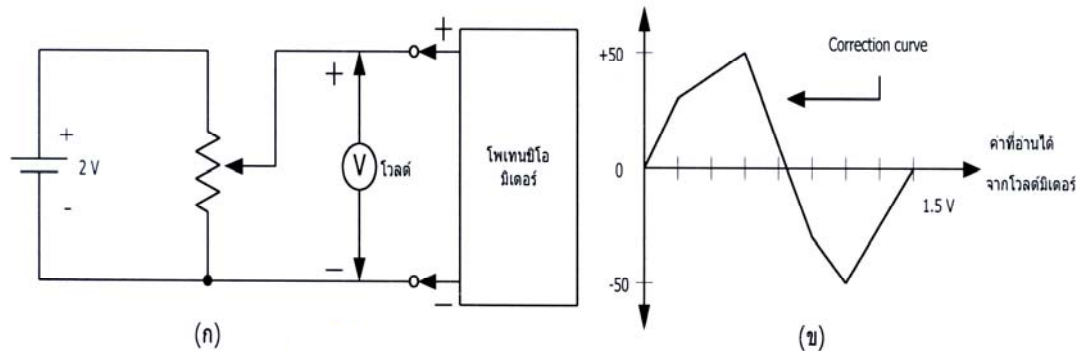

รูปที่ 2.23 แสดงการต่อวงจรเทียบแรงดันไฟฟ้า


จากรูปที่ 2.23 (ก) แสดงให้เห็นว่าการต่อวงจรสำหรับการสอบเทียบแรงดันไฟฟ้าจากโวลต์มิเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าขนาด 2V ความต้านทานปรับค่าได้ทำหน้าที่ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย , โวลต์มิเตอร์ที่ต้องการสอบเทียบ (V) และโพเทนซิโอมิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่แสดงค่ามาตรฐานในการสอบเทียบ

เมื่อเราเริ่มปรับความต้านทานเพื่อทำให้แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเพิ่มขึ้นจาก 0V ถึง 1.5 V ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่ได้จากโพเทนซิโอมิเตอร์ผลต่างของการอ่านค่าจากเครื่องวัดทั้งสองจะเป็นค่าแก้ (Correction) ของโวลต์มิเตอร์นำมาเขียนสมการได้ดังนี้

$$\text{ค่าแก้ (Correction)} = \text{ค่าที่อ่านได้จากโพเทนซิโอมิเตอร์} - \text{ค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์} \dots 2-27$$

Correction Curve ทำให้เราทราบว่าต้องปรับค่าของเครื่องวัดอีกมากน้อยเพียงใดจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง หรือทำให้ Correction Curve เป็นเส้นตรงดังรูปที่ 2.23

เครื่องวัดที่ดีควรมี Correction Curve ที่ตัดกับเส้นตรง 3 จุด (รูป 2.23) เครื่องวัดทั่วไปมักแสดงค่าความถูกต้องสูงขณะที่เข็มของเครื่องวัดเบี่ยงเบนเต็มสเกลเท่านั้น แต่ขณะที่เข็มแสดงค่าลดต่ำลงมาจะมีค่าความถูกต้องลดลงหรือต้องปรับค่าของเครื่องวัดมากขึ้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง

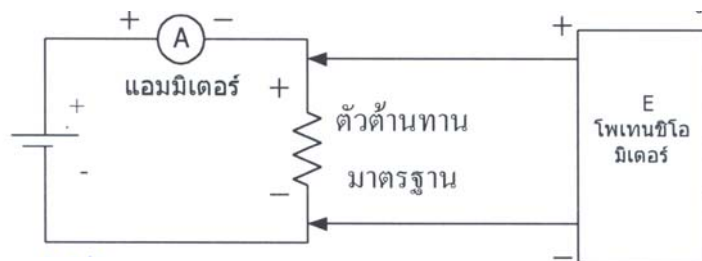

รูปที่ 2.24 โพลเทนซิโอมิเตอร์นำมาใช้ในการสอบเทียบแอมมิเตอร์

โพลเทนซิโอมิเตอร์นำมาใช้ในการสอบเทียบแอมมิเตอร์ได้โดยการต่อแอมมิเตอร์กับตัวต้านทานมาตรฐาน (Standard Resistor) ที่มีค่าความเที่ยงตรงสูง ขณะที่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและโพลเทนซิโอมิเตอร์ต่อคร่อมกับตัวต้านทานมาตรฐาน

การวัดค่ากระแสไฟฟ้ามาตรฐานทำได้โดยอาศัยกฎของโอห์มคือ $I = \frac{E}{R}$ เมื่อ E เป็นปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่โพลเทนซิโอมิเตอร์และ R เป็นค่าความต้านทานมาตรฐานจากนั้น จึงนำค่าความแตกต่างระหว่างกระแสไฟฟ้ามาตรฐานกับค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์มาเขียน Correction Curve




รูปที่ 2.25 เป็นภาพตัวความต้านทานมาตรฐานที่นำมาใช้ในการสอบเทียบแอมมิเตอร์

มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current indicating instruments) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟสลับ ที่มีแรงดันหรือกระแสที่มีขนาดและทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ซ้ำๆกันและมีทิศทางเดิมตามช่วงเวลา (Periodically) ที่กำหนด

รูปคลื่น (Wave form) คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันหรือกระแสตามเวลา รูปคลื่นพื้นฐานของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าสลับคือรูปคลื่นไซน์ (sine wave) การเขียนรูปคลื่นนิยมเขียนเพียง 1 ไซเคิล (cycle) โดยให้เคลื่อนที่จาก 0 ถึง 360 องศาแสดงได้ดังรูปที่ 2.26

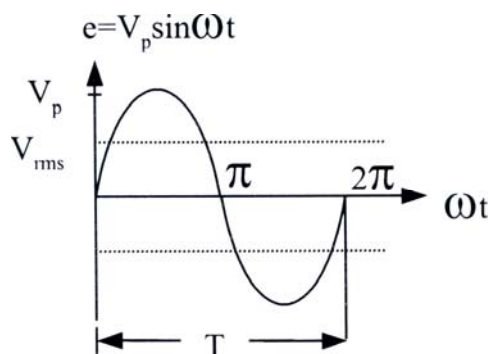

รูปที่ 2.26 รูปคลื่นไซน์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

สัญญาณแรงดัน(หรือกระแส) ไฟฟ้าสลับรูปคลื่นไซน์เคลื่อนที่ครบ 1 ไซเคิล หมายถึงการเคลื่อนที่เป็นมุม 2π เรเดียน (radian) คือ 360 องศา ถ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ f ไซเคิลต่อวินาทีเรียกว่ามีความถี่ f ไซเคิลต่อวินาทีมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (hertz) นั่นคือการเคลื่อนที่ของรูปคลื่นไซน์ $2\pi f$ เรเดียนต่อวินาทีและค่า $2\pi f = \omega =$ ความเร็วเชิงมุม (angular velocity) ดังนั้นที่เวลา t ใดๆ มุมเฟส (phasor) ของแรงดัน (หรือกระแส) เคลื่อนที่ไป $2\pi f$ เรเดียนต่อวินาทีสามารถเขียนความสัมพันธ์ของขนาดกับความถี่เชิงมุมได้ดังรูปที่ 2.26 และสมการแรงดัน (หรือกระแสที่เวลาใดๆ) คือ

$$e = V_p \sin \omega t \dots\dots\dots 2.28$$

จากรูปที่ 2.26 การกำหนดค่าต่างๆที่สามารถบอกถึงขนาดของรูปคลื่นไซน์โดยทั่วไปจะมี 3 ชนิด ได้แก่

- 1) ค่ายอดคลื่น (peak value) หมายถึงค่าสูงสุดของรูปคลื่นไฟสลับ (V_p) ในบางกรณีอาจจะบอกเป็นค่าจากยอดถึงยอด (peak – to – peak value) ซึ่งจะมีค่าเป็น 2 เท่าของค่ายอดคลื่น
- 2) ค่าเฉลี่ย (average value) หมายถึงค่าความสูงโดยเฉลี่ยของรูปคลื่น (V_{av}) โดยจะหาค่าได้จากช่วงเวลาใดๆ $f(t)$ ระหว่าง 0 ถึง T จากสมการ

$$V_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \dots\dots\dots 2.29$$

- 3) ค่าประสิทธิผล (effective หรือ root mean square value) คือค่าแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าสลับที่ก่อให้เกิดผลทางความร้อนเท่ากับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยค่าประสิทธิผลของค่าที่เป็นฟังก์ชัน (function) ของเวลา $f(t)$ ระหว่าง 0 ถึง T จากสมการ

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt} \dots\dots\dots 2.30$$


เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับมีหลายประเภทในแต่ละประเภทก็มีหลักการการทำงานที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่องวัดแบบเรียงกระแส (rectifier instrument) เครื่องวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ไดนาโมมิเตอร์ (electrodynamometer) เครื่องวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่ (iron vane meter) เครื่องวัดแบบเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple meter) และเครื่องวัดแบบไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic meter) เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องวัดแบบเรียงกระแสเท่านั้น

เครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ไม่สามารถนำไปวัดกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยตรง เนื่องจากเครื่องวัดจะตอบสนองต่อค่าเฉลี่ยของปริมาณไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้นจะต้อง

เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้าตรงที่มีทิศทางเดียวและเครื่องวัดจะแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าสลับเครื่องวัดที่ใช้หลักการทำงานดังกล่าวนี้เรียกว่าเครื่องวัดแบบเรียงกระแส ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (half wave rectifier type instrument) และเครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (full wave rectifier type instrument)

4) การออกแบบโวลต์มิเตอร์กระแสสลับ

ก) โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น เครื่องวัดชนิดนี้จะนำไดโอดต่ออนุกรมกับขดลวดเคลื่อนที่ดังรูปที่ 2.27 เพื่อเปลี่ยนไฟสลับให้เป็นไฟตรง

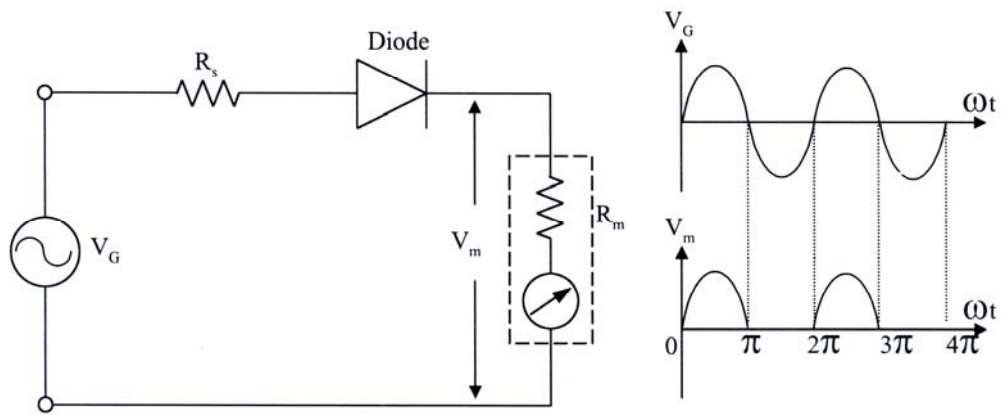

รูปที่ 2.27 วงจร โวลต์มิเตอร์กระแสสลับชนิดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

จากรูปที่ 2.27 ในครึ่งไซเคิลบวก ไดโอดได้รับไบแอสตรงทำให้มีค่าความต้านทานต่ำกระแสสามารถไหลผ่านไดโอดได้โดยกระแส $i(t)$ จะเป็นสัดส่วนกับแรงดัน $e(t)$ ที่จ่ายให้กับวงจรในช่วง $0 < \omega t < \pi$

อย่างไรก็ตาม ค่าความต้านทานของไดโอดขณะได้รับไบแอสตรงจะเป็นฟังก์ชันต่อกระแสคือค่าความต้านทานจะลดลงเมื่อกระแสไหลผ่านมีค่าเพิ่มขึ้น อาจจะทำให้รูปร่างของแรงดันไฟฟ้าตรงที่เป็นห้วงๆผิดเพี้ยน (distortion) วิธีแก้ไขทำได้โดยใช้ตัวความต้านทาน R_s ต่ออนุกรมในวงจรให้มีค่าความต้านทานมากกว่าค่าความต้านทานของไดโอด สมการพื้นฐานที่ใช้ในการคำนวณหาค่าแรงดัน โดยเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าสลับที่เป็นรูปคลื่นไซน์ได้แก่

$$V_{rms} = 0.707 V_p \dots\dots\dots 2.31$$

$$V_p = 1.414 V_{rms} \dots\dots\dots 2.32$$

$$V_{av} = 0.318 V_p \dots\dots\dots 2.33$$

$$V_{av} = 0.45 V_{rms} \dots\dots\dots 2.34$$

เมื่อ V_{rms} คือค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (effective value)

V_p คือค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (peak voltage or maximum voltage)

V_{av} คือค่าแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย (average value)

สมการที่ใช้คำนวณหาค่าความต้านทานที่ขยายพิสัยวัดหรือหาค่าความต้านทานทวีคูณแรงดัน (multiplier) R_s ของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นคือ

$$R_s = \frac{V_{dc}}{I_{dc}} - R_m = \frac{0.45 V_{rms}}{I_{fs}} - R_m \quad \dots\dots\dots 2-35$$

$$\text{หรือ } S_{ac} = 0.45 S_{dc} \quad \dots\dots\dots 2-36$$


$$\text{หรือ } S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} \quad (\Omega/V) \quad \dots\dots\dots 2-37$$

เมื่อ S_{ac} = ความไวของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

S_{dc} = ความไวของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ในครึ่งไซเคิลลบ กรณีที่เป็นไดโอดในอุดมคติ ความต้านทานของไดโอดเป็นอนันต์ กระแสที่ไหลผ่านเครื่องวัดเท่ากับศูนย์

ตัวอย่างที่ 2.10 จงหาค่าความต้านทานทวีคูณแรงดัน R_s ของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่พิสัย 10 โวลต์อาร์เอ็มเอส (ไม่คิดค่าความต้านทานของไดโอด) ของวงจรรูปที่ 2.28

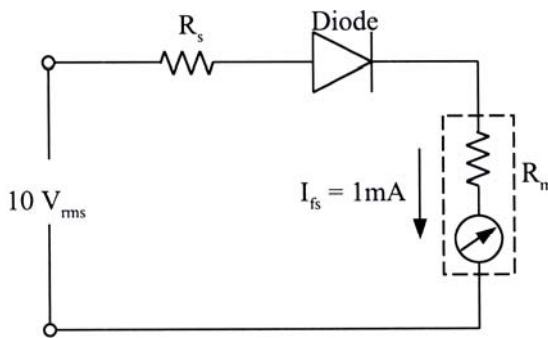

รูปที่ 2.28

วิธีทำ

จาก

$$S_{dc} = \frac{1}{I_{fs}} = \frac{1}{1 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega/V$$

จากสมการคำนวณหาค่าความต้านทาน R_s จะได้


$$R_s = S_{dc} \times V_{range \text{ dc}} - R_m$$

$$\begin{aligned}
 R_s &= (1 \text{ k}\Omega / \text{V})(0.45 \text{ V}_{\text{rms}}) - R_m \\
 R_s &= (1 \text{ k}\Omega / \text{V})(0.45 \times \text{V}_{\text{rms}}) - 300 \Omega \\
 R_s &= (1 \text{ k}\Omega / \text{V})(0.45 \text{ V}) - 300 \Omega \\
 R_s &= 4.2 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$


ค่าความต้านทานที่วิคูณแรงดัน R_s คือ 4.2 k Ω

ตัวอย่างที่ 2.11 จากรูปที่ 2.29 ขณะที่เข็มชี้เบี่ยงเบนเต็มสเกลมีกระแสไหลผ่านไดโอด 100 ไมโครแอมป์และค่าความต้านทานของไดโอดมีค่า 1 กิโลโอห์มใช้คุณลักษณะทางแรงดันและกระแสดังรูปที่ 2.29 (ข) หาค่าต่อไปนี้

- ค่าความต้านทานมัลติพลาย R_s ขณะเข็มชี้เบี่ยงเบนเต็มสเกล
- ค่าความต้านทานของไดโอด R_d ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมีค่า 20 ไมโครแอมป์
- แรงดันอินพุต V_{in} ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดมีค่า 20 ไมโครแอมป์

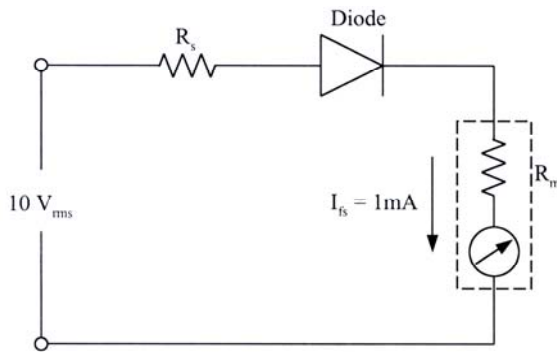

ก. วงจร

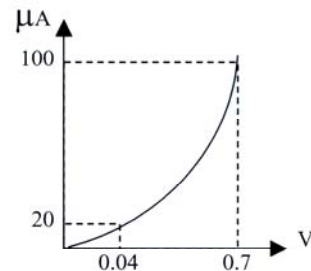

ข. คุณลักษณะทางแรงดัน

รูปที่ 2.29 วงจร โจทย์ตัวอย่างที่ 2.11

วิธีทำ

- ค่าความต้านทานที่วิคูณแรงดัน R_s ขณะเข็มชี้เบี่ยงเบนเต็มสเกลจะได้

$$\begin{aligned}
 R_s &= \frac{0.45 \text{ V}_{\text{rms}}}{I_{fs}} - (R_m + R_d) \\
 R_s &= \frac{(0.45)(10 \text{ V}_{\text{rms}})}{100 \mu \text{ A}} - (200 \Omega + 1 \text{ k}\Omega) \\
 R_s &= 4.5 \text{ k}\Omega - 1.2 \text{ k}\Omega \\
 R_s &= 3.3 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

- ค่าความต้านทานของไดโอด R_d ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมีค่า 20 ไมโครแอมป์
จากรูปที่ 2.29 (ข) จะได้

$$R_d = \frac{V_d}{I_d} = \frac{0.04 \text{ V}}{20 \mu \text{ A}} = 2 \text{ k}\Omega$$

- แรงดันอินพุต V_{in} ขณะกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดมีค่า 20 ไมโครแอมป์

$$R_T = R_S + R_d + R_m$$

$$R_T = 3.3 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega + 0.2 \text{ k}\Omega$$


$$R_T = 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = I_m R_T$$

$$V_{in} = 20 \mu\text{A} \times 5.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} = 0.11 \text{ V}$$

ในทางปฏิบัติเครื่องวัดชนิดนี้จะต่อไดโอดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวคือไดโอด D_2 แสดงได้ดังรูปที่ 2.30 เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสรั่วไหลหรือป้องกันไม่ให้เกิดการไบแอสกลับที่ไดโอด D_1

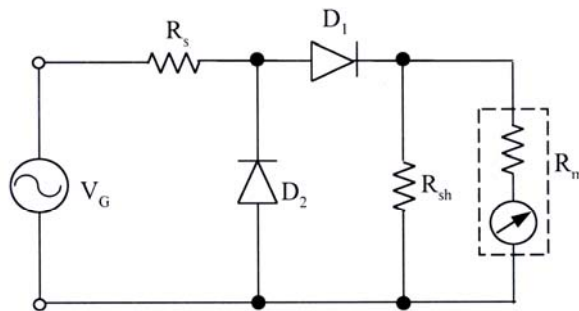

รูปที่ 2.30 แสดงการต่อไดโอด D_2 เพิ่มเข้าไปในวงจร

จากรูปที่ 2.30 การต่อไดโอด D_2 จะไม่มีผลในขณะที่วงจรได้รับไซเคิลบวก เนื่องจากไดโอด D_2 ได้รับไบแอสกลับ ทำให้มีค่าความต้านทานสูงกระแสไม่สามารถไหลผ่าน D_1 ได้ในครึ่งไซเคิลลบ ไดโอด D_2 ได้รับไบแอสตรงทำให้ความต้านทานลดลงกระแสไหลผ่านได้และไดโอด D_1 จะไม่มีกระแสไหลผ่าน ดังนั้นในการต่อไดโอดในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันไดโอดไม่ให้ได้รับไบแอสกลับซึ่งกันและกันและทำให้กระแสไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ในทิศทางเดียว

ตัวต้านทานที่ต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ R_{sh} จะช่วยให้กระแสไหลผ่านได้มากขึ้นเป็นการเลื่อนจุดทำงาน (operating point) ให้อยู่ในช่วงที่เป็นเชิงเส้น (linear) ของลักษณะสมบัติทางแรงดันและกระแส แต่มีข้อเสียคือจะทำให้ความไวลดลง

ตัวอย่างที่ 2.12 ขดลวดเคลื่อนที่ของเครื่องวัดในรูปที่ 2.30 มีค่าความต้านทาน 100 โอห์มและต้องการกระแสไหลผ่านขดลวด 1 มิลลิแอมป์ทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนเต็มสเกล ตัวต้านทานที่ต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่เท่ากับ 100 โอห์ม ความต้านทานเฉลี่ยของไดโอดขณะได้รับไบแอสตรง D_1 และ

D_2 มีค่า 400 โอห์มเท่ากับ สมมติให้ค่าความต้านทานของไดโอดขณะได้รับไบแอสกลับเท่ากับ
อนันต์และต้องการใช้เครื่องวัดค่าแรงดันไฟฟ้าสลับที่พิสัยวัด 10 โวลต์อาร์เอ็มเอส

จงหาค่าต่อไปนี้ ก. ค่าความต้านทานมัลติพลาย

ข. ความไวของโวลต์มิเตอร์

วิธีทำ

ก) ค่าความต้านทานทวีคูณแรงดัน

เมื่อไดโอด D_1 ได้รับไบแอสตรงและ D_2 ได้รับไบแอสกลับตัวต้านทาน R_m และ R_{sh} มีค่า 100
โอห์มเท่ากันทำให้กระแสที่ไหลผ่าน R_m และ R_{sh} มีค่าเท่ากันคือ 1 มิลลิแอมป์ ดังนั้นขณะเข็ม
เบี่ยงเบนเต็มสเกล กระแสทั้งหมด I_T จะมีค่า

$$I_T = I_m + I_{sh}$$

$$I_T = 1 \text{ mA} + 1 \text{ mA} = 2 \text{ mA}$$

แรงดันเต็มสเกลของเครื่องวัดเท่ากับ

$$V_{dc} = 0.45 V_{rms}$$

$$V_{dc} = (0.45)(10 \text{ V})$$

$$V_{dc} = 4.5 \text{ V}$$

ความต้านทานทั้งหมดของวงจรของเครื่องวัด (ไม่คิดค่าความต้านทานของไดโอด) จะเท่ากับ

$$R_T = \frac{V_{dc}}{I_T} = \frac{4.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 2,250 \ \Omega$$

การหาค่าความต้านทานรวมในกรณีที่คำนวณจากค่าความต้านทานของไดโอด D_1 และค่า
ความต้านทานที่ต่อขนานกับขดลวดเคลื่อนที่ R_m (ขณะที่ไดโอด D_2 ได้รับไบแอสกลับ ค่า

$$R_T = R_S + R_{D1} + \frac{R_m \times R_{sh}}{R_m + R_{sh}}$$

ความต้านทานเท่ากับอนันต์ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ) คือ

ดังนั้นค่าความต้านทานมัลติพลายเท่ากับ

$$2,250 \ \Omega = R_S + 400 \ \Omega + \frac{(100 \ \Omega)(100 \ \Omega)}{(100 \ \Omega + 100 \ \Omega)}$$

$$2,250 \ \Omega = R_S + 400 \ \Omega$$

$$R_S = 2,250 \ \Omega - 450 \ \Omega = 1,800 \ \Omega$$


ข. ความไวของโวลต์มิเตอร์คำนวณหาได้จากสมการ

$$S_{dc} = \frac{R_T}{V_T} = \frac{2,250 \text{ } \Omega}{10 \text{ V}} = 225 \text{ } \Omega/\text{V}$$


$$S_{ac} = 0.45 S_{dc}$$

$$S_{ac} = (0.45)(225 \text{ } \Omega/\text{V}) = 112.5 \text{ } \Omega/\text{V}$$

2) เครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น เครื่องวัดแบบนี้จะมีการวัดแรงดันได้ถูกต้องมากกว่า เครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น เนื่องจากมีความไวสูงกว่าและนิยมใช้เรียงกระแสแบบบริดจ์ (bridge rectifier)

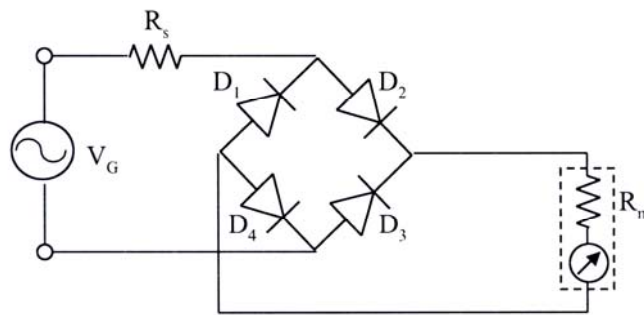

(ก) วงจร

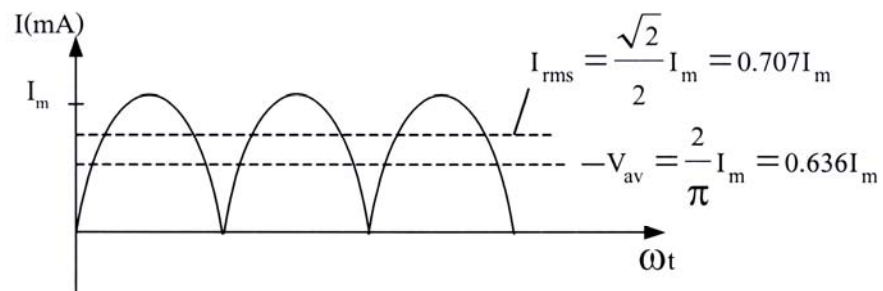

(ข) กระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่

รูปที่ 2.31 เอซีโวลต์มิเตอร์ชนิดเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

สมการที่ใช้ในการคำนวณหาค่าแรงดันเฉลี่ยของกระแสแบบเต็มคลื่น

$$V_{\text{rms}} = 0.707 V_p \quad \dots\dots\dots (2-38)$$

$$V_{\text{av}} = 0.636 V_p \quad \dots\dots\dots (2-39)$$

จากสมการที่ (2-38)

$$V_p = \frac{V_{\text{rms}}}{0.707} \quad \dots\dots\dots (2-40)$$

จากสมการที่ (2-39)

$$V_p = \frac{V_{\text{av}}}{0.636} \quad \dots\dots\dots (2-41)$$

จะได้

$$\begin{aligned} \frac{V_{\text{av}}}{0.636} &= \frac{V_{\text{rms}}}{0.707} \\ V_{\text{av}} &= \frac{0.636}{0.707} V_{\text{rms}} \\ V_{\text{av}} &= 0.9 V_{\text{rms}} \quad \dots\dots\dots (2-42) \end{aligned}$$

ค่าความไวของเอซีโวลต์มิเตอร์ชนิดนี้จะมีค่าเท่ากับ

$$S_{\text{ac}} = 0.9 S_{\text{dc}} \quad \dots\dots\dots (2-43)$$

$$\hat{a} \cdot \hat{A} \cdot \hat{O} \hat{e} S_{\text{dc}} = \frac{1}{I_{\text{fs}}} \quad (\Omega/V)$$

เมื่อ S_{ac} = ค่าความไวของเอซีโวลต์มิเตอร์

S_{dc} = ค่าความไวของดีซีโวลต์มิเตอร์

ตัวอย่างที่ 2.13 จากวงจรรูปที่ 2.31 (ก) ขดลวดเคลื่อนที่ค่าความต้านทานภายใน R_m เท่ากับ 50 โอห์มและมีกระแสไหลผ่านเต็มสเกล 1 มิลลิแอมป์ สมมติให้ไดโอดเป็นไดโอดในอุดมคติ จงคำนวณหาค่าความต้านทานมัลติพลาย R_s ที่ทำให้มิเตอร์วัดแรงดันได้ $10 V_{\text{rms}}$ เต็มสเกลและค่าความไวของโวลต์มิเตอร์

วิธีทำ สำหรับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

$$V_{av} = V_{dc} = \frac{2V_p}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}V_{rms}}{\pi} = 0.9 V_{rms}$$

$$\text{à} \text{ \AA} \text{D } V_{av} = (0.9)(10V) = 9 \text{ V}$$

ค่าความต้านทานรวมของวงจรโดยไม่พิจารณาค่าความต้านทานของไดโอดเมื่อได้รับไบแอสตรงจะ
ได้


$$R_T = R_s + R_m = \frac{9 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 9 \text{ k}\Omega$$

$$\text{à} \text{ \AA} \text{D } R_s = R_T - R_m = 9,000 \Omega - 50 \Omega = 8,950 \Omega$$

ความไวของโวลต์มิเตอร์คือ

$$S_{ac} = \frac{R_T}{V_T} = \frac{8,950 \Omega}{10V} = 895 \Omega / V$$

แม้ว่าการต่อวงจรเรียงกระแสที่ใช้วงจรบริดจ์จะสามารถนำสัญญาณรูปคลื่นไซน์ทางด้าน
ไซเคลิบมาใช้งานได้ แต่เนื่องจากการใช้ไดโอด 4 ตัวทำให้ยุ่งยากในการตรวจสอบความเสียหาย
ของไดโอดและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นในทางปฏิบัติเอซีโวลต์มิเตอร์ชนิดนี้จะใช้ไดโอดเพียง 2
ตัวแสดงได้ดังรูปที่ 2.32

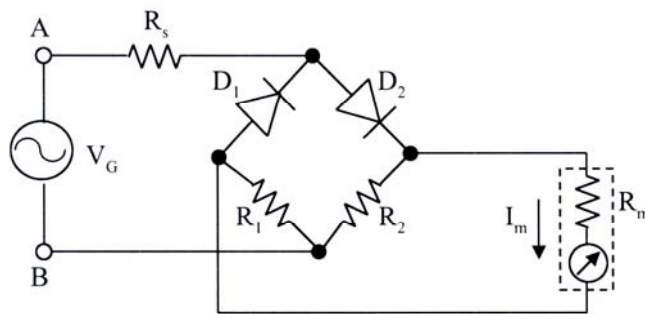

รูปที่ 2.32 เอซีโวลต์มิเตอร์ชนิดเรียงกระแสเต็มคลื่นที่ใช้ไดโอด 2 ตัว

ในครึ่งไซเคลิบวกของสัญญาณรูปคลื่นไซน์จ่ายให้กับวงจรไดโอด D_1 ได้รับไบแอสตรง
กระแสจะไหลผ่านไดโอด D_1 ขดลวดเคลื่อนที่ด้วยความต้านทาน R_1 และครบวงจรที่จุด B ไดโอด
 D_2 จะได้รับไบแอสกลับ ทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่าน

ในครึ่งไซเคลิบวกของสัญญาณ กระแสที่ไหลผ่านจุด B ด้วยความต้านทาน R_1 D_1 ขดลวด
เคลื่อนที่ ไดโอด D_2 และครบวงจรที่ขั้ว A ไดโอด D_1 จะได้รับไบแอสทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่าน
กลับ

ข้อจำกัดของเครื่องวัดชนิดเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

- 1) การออกแบบสเกลของเครื่องวัดชนิดนี้ มักเทียบกับไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็นรูปไซน์ เมื่อนำไปวัดไฟฟ้าสลับที่เป็นรูปคลื่นชนิดอื่นๆ จะอ่านค่าได้ไม่ตรงกับค่าจริง
- 2) มีค่าความถูกต้องไม่สูงมากนักคือ อยู่ในช่วงประมาณ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ของค่าที่ทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนเต็มสเกล
- 3) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียงกระแสคือไดโอด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบๆเครื่องวัดและความถี่ของสัญญาณที่ทำการวัด จะมีผลต่อค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดด้วย